



6057698

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556811



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ36525	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZJH130389	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	153697	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	22.05.2018
		Frist for neste EU kontroll	19.12.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6057698

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
21.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
38.3	Lykter/lys - tilstand.	Krakerert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
47.1	Drivrem generator.	Ulyd fra drivrem	
47.3		Ulyd i strammehjul / remhjul	
54.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.4		Misfarget/skittent:	
56.4	Passasjerse.	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran
64.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre bakdør
64.2		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre baksjerm
64.3		Steinsprut/lakksår	Høyre fordør
64.4		Rustangrep:	Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre sidekanal, Høyre baksjerm
64.5		Lakkslipp/flassing	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre baksjerm
64.8		Bulk (er):	Venstre bakdør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
26.12	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.10	Lykter/lys - tilstand.	Krakerert lykteglass	Høyre sideblink, Venstre sideblink
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
61.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
61.10		* Forventet bruksslitasje	
64.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
64.18		Diverse steinsprut/lakksår	
64.19		Diverse lakkrust	
64.21		Lakkriper:	Tak
64.22		Bulk(er)	H. takvange
64.26		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør
64.36		* Diverse riper/sår i plastdetaljer	
65.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
74.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



6057698

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
74.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.21	Bremseskive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
87.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
87.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
91.16	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6057698

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	O
2 - Skilter.	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	R
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Førersete.	R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	56 - Passasjersele.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Tilhengerfeste.	✓
14 - Glassruter.	O	61 - Laste-/bagasjerom.	O
15 - Setevarmer.	✓	64 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Vognbunn/understell.	O
18 - Solskjerm.	✓	66 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Taktrekk.	✓	67 - Stabilisator.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	68 - Differensial.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O	69 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	71 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Bremseslanger innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Bremseskiver innvendig.	O
26 - Unormal lyd.	R	75 - Parkbrems.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	76 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	77 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		78 - Lekkasje.	✓
34 - Panser.	✓	80 - Mellomaksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	81 - Eksosanlegg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	82 - Travers.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	83 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	84 - Styrestag/ledd.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	85 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	86 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		



6057698

Hjul,dekk.

87 - Bremseskive/klosser utvendig	0
88 - Hjullager.	✓
89 - Dekk.	✓
90 - Felg.	✓
91 - Ekstra hjulsett..	0



6057698

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	4 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	15 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	445 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
87	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
89.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
89.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
89.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
89.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
89.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
90.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
91.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
91.2		Mønsterdybde	5,50 mm
91.3		Mønsterdybde	6,50 mm
91.4		Mønsterdybde	7,00 mm
91.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
91.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6057698

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6057698

Bilder og vedlegg



1. Generelt

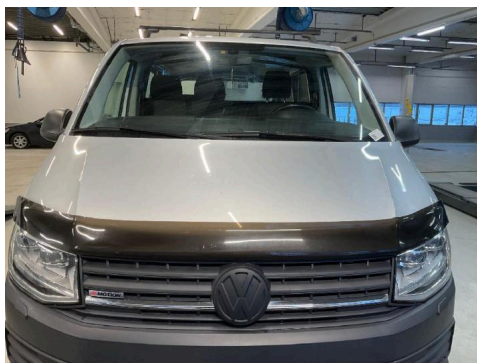

2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

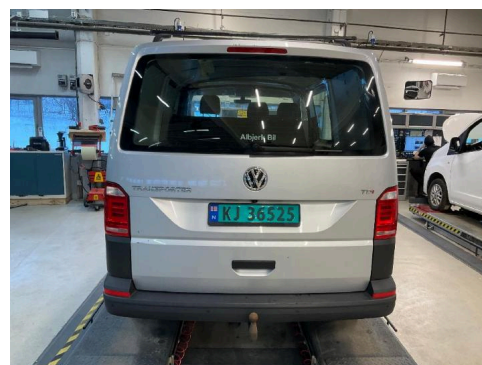

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6057698

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

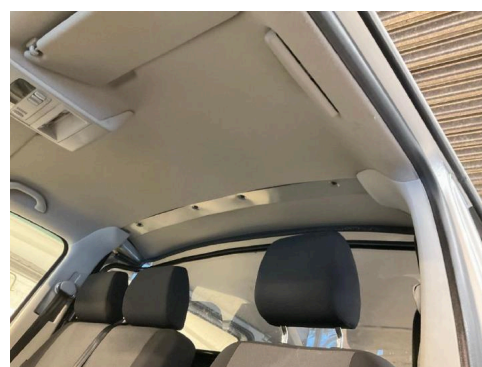

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

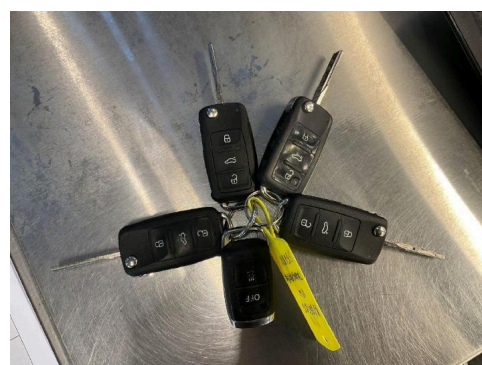

24. Generelt




6057698

Bilder og vedlegg



25. Generelt

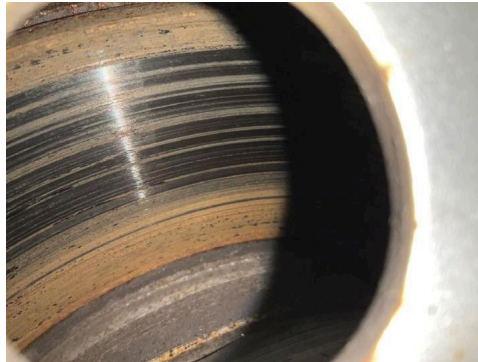

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt

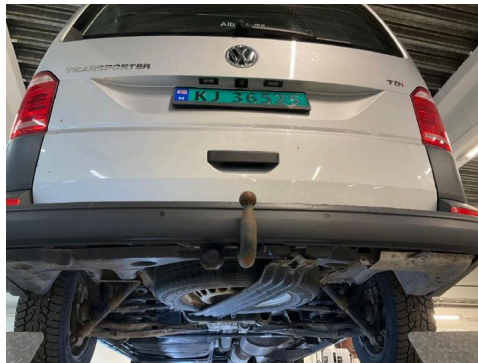


32. Generelt

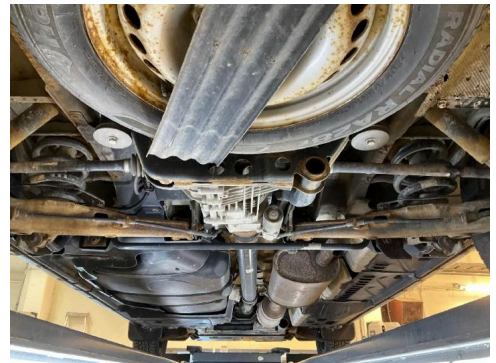

33. Generelt



34. Generelt

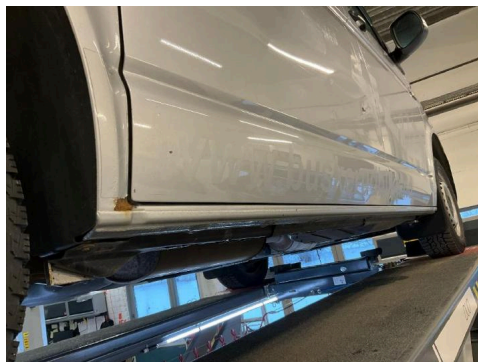

35. Generelt



36. Generelt



6057698

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6057698

Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt

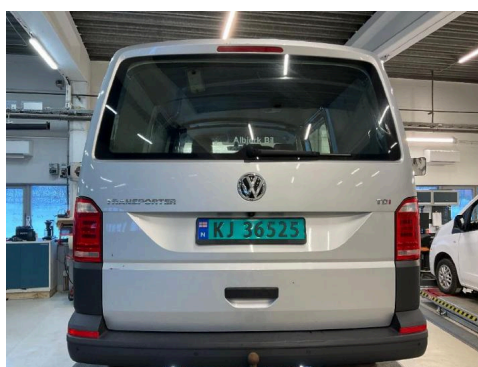

53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6057698

Bilder og vedlegg




61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt

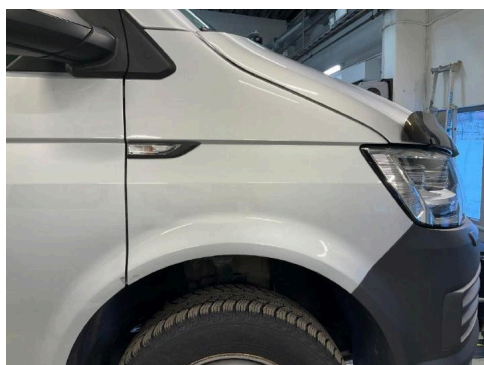

64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Transp.T6 2.0 16V TDI Kassebil 4Motion
Motorkode: CXHA
Produktionsår: 15-19
Kilometerstand: 153690 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: KJ 36525
VIN: WV1ZZZ7HZJH130389 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. feb. 2026 09:21:41

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
Fejlkode: 16056 Olietrykskontakt Funktion ukorrekt.		
bremsesystem	Bremseelektronik	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
Fejlkode: 9481200 Kølemiddeltryk Tryk for lavt.		
Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	1 Fejl
Fejlkode: 40 Komfortvarmer Funktion deaktiveret på grund af afbrydelse ved forbruger.		
Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivellering	0 Fejl
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik BV	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik BH	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0 Fejl
Komfort	Batteriregulering	0 Fejl
Komfort	Betjenings-/infodisplay Tag	0 Fejl
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	0 Fejl
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratvinkel	0 Fejl
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sprogforstærkning	ikke tilgængelig

