



6063649

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557755



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR19003	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZHH080768	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	198093	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	13.12.2016
		Frist for neste EU kontroll	16.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6063649

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.3		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.2	Varsellamper/ meldinger.	Varselmelding aktivert, se bilde	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.2		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
26.7	Unormal lyd.	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Høyre baklys
50.1	Døråpning.	Slitt / skade på gummilist:	Høyre foran, Venstre foran
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.3		Misfarget/skittent:	Midten foran, Venstre foran, Høyre foran
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Høyre baksjerm
62.5		Lakkslipp/flassing	Panser, Høyre sidekanal, Venstre fordør
62.6		Lakkblærer	Venstre baksjerm
62.10		Skadet:	Bakluke, Støtfanger bak
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre
76.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Frostvæske

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.6	Ratt, rattaksel, ledd.	Slitt / treg tenningsbryter	
5.7		* Noe slitt rattpolstring	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
14.11		* 1 steinsprut som er reparert	
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
52.10	Bilbelte.	Deksel mangler:	Midten foran
59.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
59.10		* Forventet bruksslitasje	
62.18	Lakk / karosseri utvendig.	Manglende eller skadet deksel	Støtfanger foran
62.19		Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.27		Rustangrep:	Venstre fordør
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
62.33		Bilen er delvis omlakkert:	
62.38		* Diverse små lakkblærer	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	



6063649

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.21	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6063649

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	45 - Motorfester.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	46 - Registerreim.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	47 - Drivreim generator.	✓
Interiør.		Karosseri.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	O	48 - Dører.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
7 - Brems pedal.	✓	50 - Døråpning.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	51 - Dørtrekk.	✓
9 - Instrumenter.	✓	52 - Bilbelte.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	54 - Seter.	R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
14 - Glassruter.	O	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	R
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.	✓	65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	66 - Differensial.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Drivaksler.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O	69 - Bremsørør.	✓
23 - Interiør generelt.	R	70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	R	73 - Parkbrems.	✓
26 - Unormal lyd.	R	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Lekkasje.	R
Motor.		78 - Mellomaksel.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	✓		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		



6063649

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	0
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	0



6063649

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	493 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6063649

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6063649

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

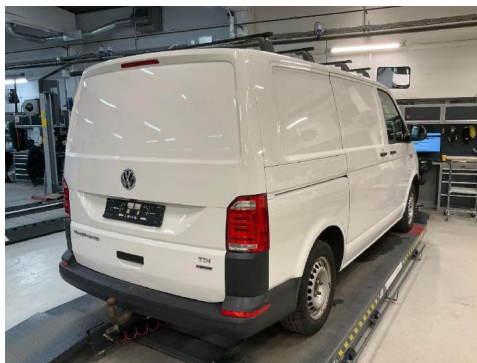


8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

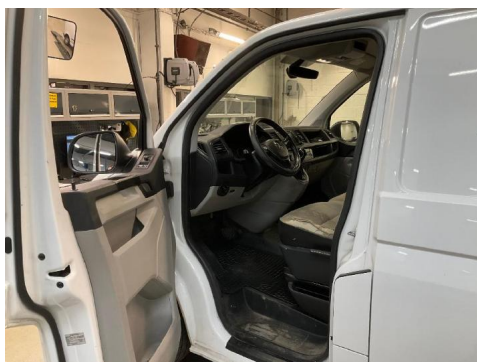

11. Generelt



12. Generelt



6063649

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6063649

Bilder og vedlegg

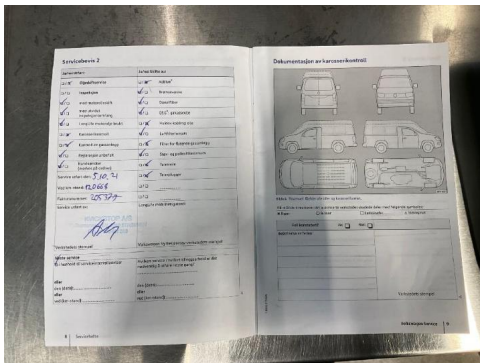

25. Generelt

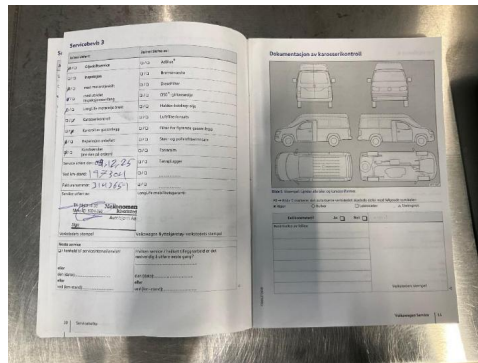


26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

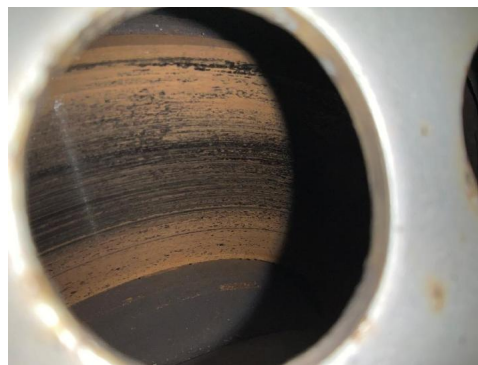


29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

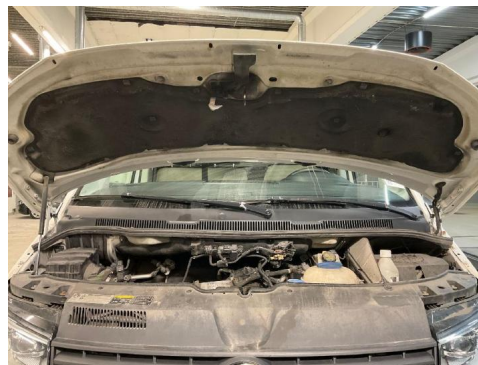


32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt

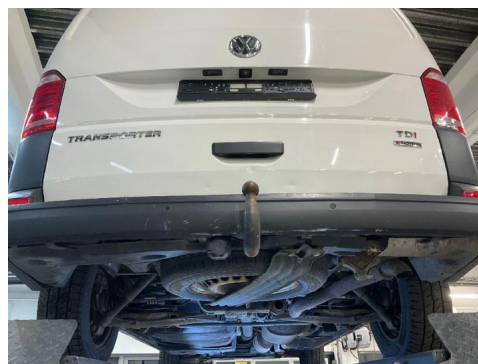

35. Generelt

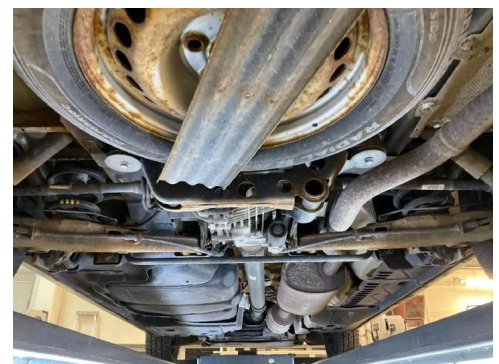


36. Generelt



6063649

Bilder og vedlegg

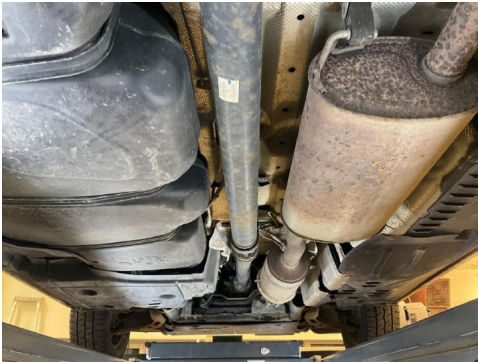


37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt

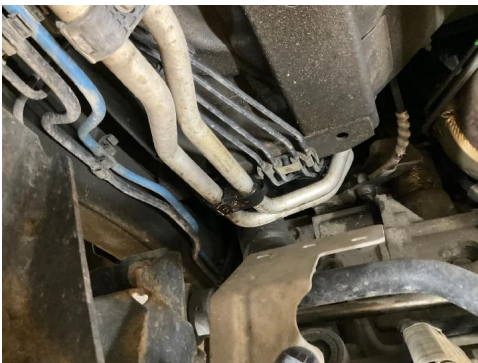

40. Generelt

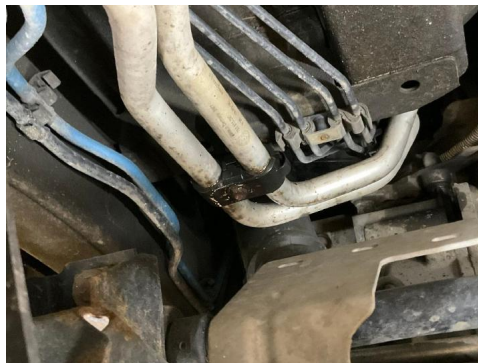

41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6063649

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6063649

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Transp.T6 2.0 16V TDI Kassebil 4Motion
Motorkode: CXHA
Produktionsår: 15-19
Kilometerstand: 198090 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: DR 19003
VIN: WV1ZZZ7HZHH080768 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. feb. 2026 17:31:52

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 25796
Bodycomputer 1/ Gatewaystyreenhed/elektron. centralindsprøjtning
Kommunikation forstyrret.

bremsesystem	Bremseelektronik	0 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	ikke tilgængelig
-------------------------	---	-------------------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	0
---------------------	-------------------------	----------

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	2 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 370
Laufzeitüberschreitung CAN Heizgerät Standheizen/Lüften
Laufzeitüberschreitung CAN Heizgerät Standheizen/Lüften

Fejlkode: 36
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	5 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 1130

Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1132
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1131
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1542
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1545
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	0 Fejl
Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	0 Fejl
Komfort	Gateway-elektronik 1	1 Fejl

Fejlkode: 3022
Lokal databus 4
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Lysstyring venstre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik BV	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik BH	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	0
Komfort	Batteriregulering	0
Komfort	Betjenings-/infodisplay Tag	1 Fejl

Fejlkode: 1207
Styreenhed til tilskudsvarmer
Funktion ukorrekt.

Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre 2	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	0
Gearkasse	Gearelektronik	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Ratvinkel	0 Fejl
Infotainmentsystem	Mediaplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sprogforstærkning	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	8 Fejl

Fejlkode: 517
 Bashøjtaler FH
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 518
 Diskanthøjtaler, forrest højre
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 522
 Bashøjtaler FV
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 523
 Diskanthøjtaler, forrest venstre
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 2565
 GPS-antenne
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 6145
 Infotainment-betjenings-/visningsenhed 1
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3
 Radioantenne 2
 Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Fejlkode: 11
 Digitalradio-antenne
 Hella Gutmann Solutions GmbH

Afbrydelse i strømkreds .