

6058999

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561384



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1896 cm ³
Modell	TOURAN	Motoreffekt	77 kW
Type	IT	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AX86474	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVGZZZ1TZ5W041997	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	183859	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2004
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	23.09.2004
		Frist for neste EU kontroll	21.08.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

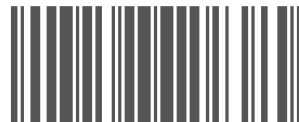

6058999

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
5.1	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.4	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
11.9	Vindusvisker, spyler.	* Viskerarm bak mangler	
20.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre parklys
28.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre baklys
28.2		Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre nærlys
32.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
33.1	Oljenivå motor.	Oljenivå er under minimumsmerket	
36.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
40.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
44.3	Førersete.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
52.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
54.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre fordør, Høyre bakdør
54.3		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Panser, Tak
54.4		Rustangrep:	Høyre bakdør, Høyre fordør, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Venstre fordør, Bakluke
54.5		Lakkslipp/flassing	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
54.8		Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakdør
54.10		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	
77.13	Bremseskive/klosser utvendig	Bremsene ligger på:	Høyre foran
80.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Høyre foran
81.12	Ekstra hjulsett..	Dekk er tydelig skjevslitt	4 dekk
81.13		Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
85.12	Bremser - virkemåte	Bremsene ligger på:	Høyre foran
85.15		Trekker til høyre ved bremsing	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
10.6	Dashbord /midtkonsoll.	* Slitte knapper og girkule	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	

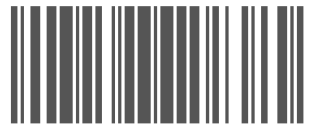

6058999

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
38.12	Dører.	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
49.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
53.10	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Ikke tilgjengelig for kontroll	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.31		Bilen er delvis omlakkert:	
54.33		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
66.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
76.12	Fjærer / fjærbein.	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak

Ikke utførte


Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei

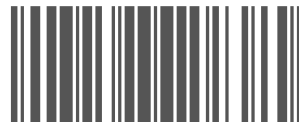

6058999

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	O
2 - Skilter.		39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	44 - Førersete.	R
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Passasjerseater.	✓
9 - Instrumenter.	✓	49 - Tilhengerfeste.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	O	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	R	51 - Laste-/bagasjerom.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	52 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
14 - Glassruter.	O	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	O
15 - Setevarmer.	✓	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
16 - Innvendig speil.	✓	Underside.	
17 - Utvendig speil.	✓	55 - Vognbunn/understell.	O
18 - Solskjerm.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	57 - Stabilisator.	✓
21 - Taktrekk.	✓	58 - Differensial.	✓
23 - Interiør generelt.	O	59 - Drivaksler.	✓
Motor.		61 - Bremsørør.	✓
24 - Panser.	✓	62 - Bremseslanger.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	63 - Bremsbelegg innvendig.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	R	64 - Bremseskiver innvendig.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	R	65 - Parkbrems.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	R	66 - Støtdempere.	O
29 - Oppvarmet rute/speil.	O	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Bremsvæske.	✓	68 - Lekkasje.	✓
31 - Kjølesystem.	✓	71 - Eksosanlegg.	✓
32 - Batteri 12 volt.	R	72 - Travers.	✓
33 - Oljenivå motor.	R	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	✓	74 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Motorfester.	✓	75 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Registerreim.	R	76 - Fjærer / fjærbein.	O
37 - Drivreim generator.	✓		

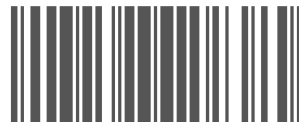


6058999

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	R
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	✓
80 - Felg.	R
81 - Ekstra hjulsett..	R

Prøvekjøring.


82 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
83 - Kjøreegenskaper.	✓
85 - Bremses - virkemåte	R

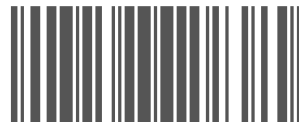

6058999

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
77.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
77.2		Bremseskivetykkelse VF	25,00 mm
77.3		Bremseskivetykkelse HF	25,00 mm
77.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
77.5		Bremseskivetykkelse VB	12,00 mm
77.6		Bremseskivetykkelse HB	12,00 mm
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
79.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	2,50 mm
81.2		Mønsterdybde	3,00 mm
81.3		Mønsterdybde	3,00 mm
81.4		Mønsterdybde	4,00 mm
81.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
81.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt

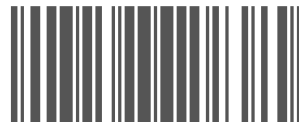

6058999

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

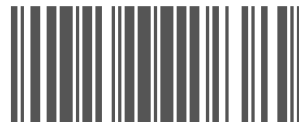


6058999


Bilder og vedlegg

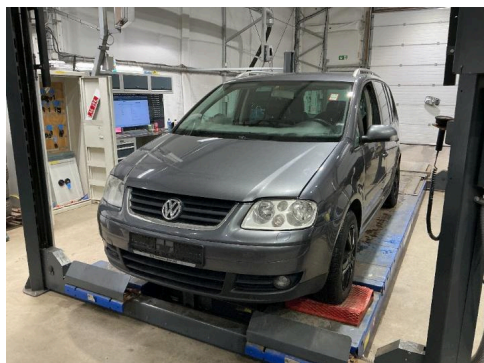

1. Generelt

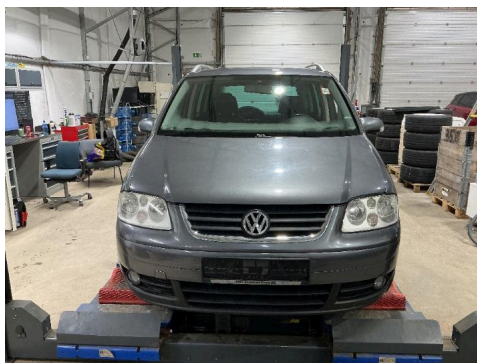

2. Generelt

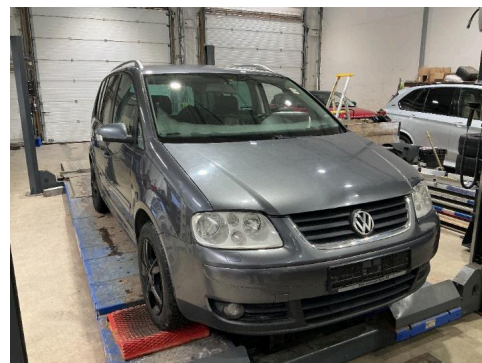


3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

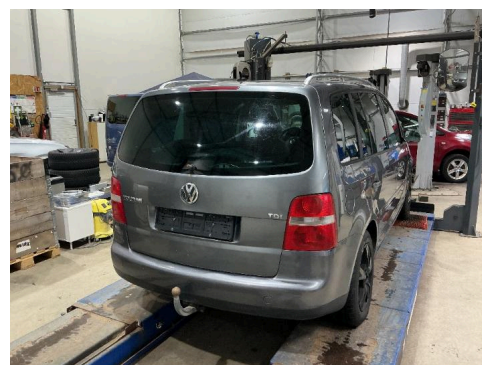

6. Generelt

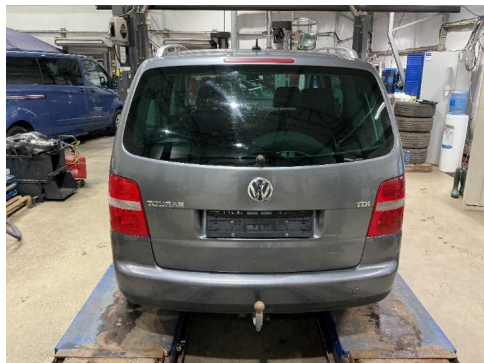

7. Generelt

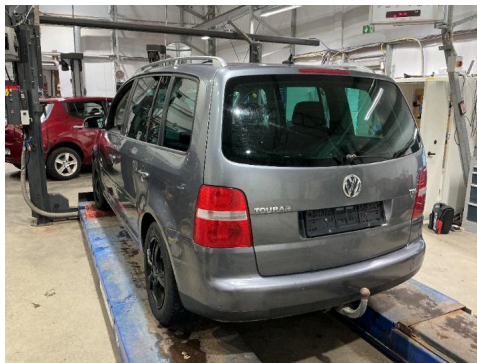

8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

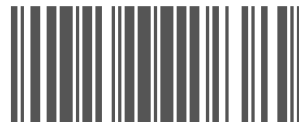


6058999

Bilder og vedlegg




13. Generelt

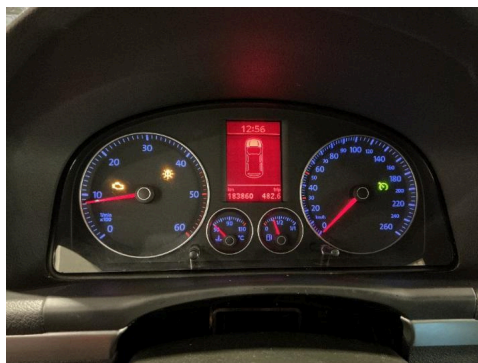


14. Generelt




15. Generelt

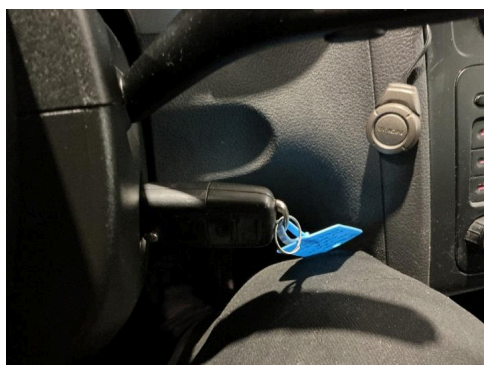

16. Generelt

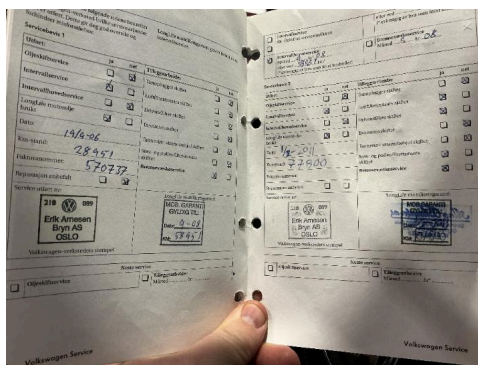

17. Generelt

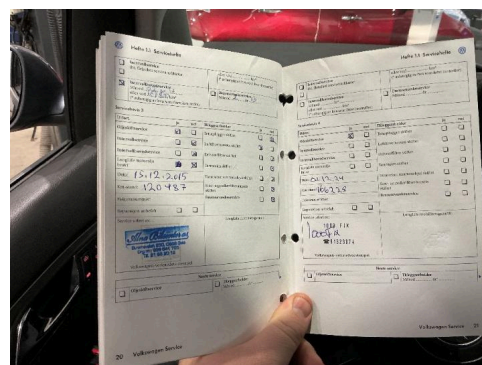


18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt

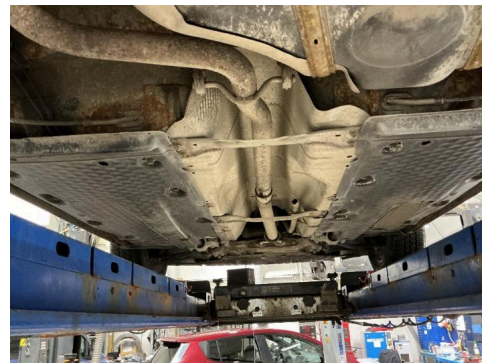


21. Generelt




22. Generelt



23. Dashbord /midtkonsoll.

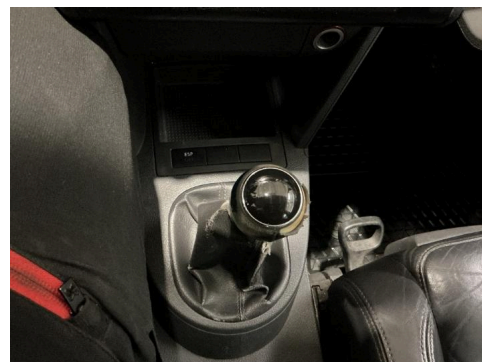

24. Dashbord /midtkonsoll.

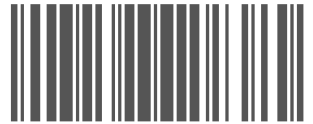

6058999

Bilder og vedlegg



25. Døråpning.

R



26. Døråpning.

R



27. Døråpning.

R



28. Døråpning.

R



29. Felg.

R



30. Førersete.

R



31. Lakk / karosseri utvendig.

R



32. Lakk / karosseri utvendig.

R



33. Lakk / karosseri utvendig.

R




34. Lakk / karosseri utvendig.

R




35. Lakk / karosseri utvendig.

R

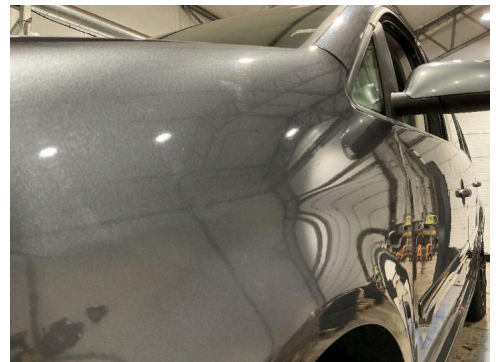


36. Lakk / karosseri utvendig.

R

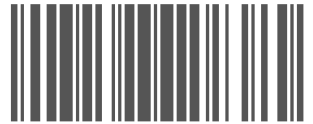

6058999

Bilder og vedlegg

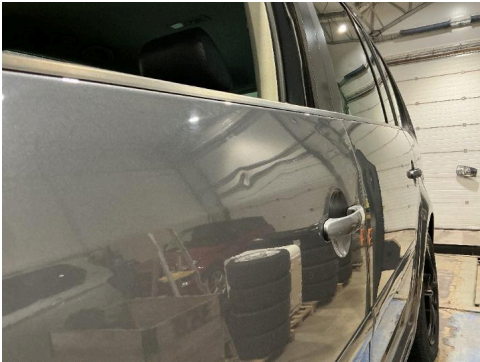

37. Lakk / karosseri utvendig.



R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.



R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



R 44. Lakk / karosseri utvendig.



R 45. Lakk / karosseri utvendig.




46. Lakk / karosseri utvendig.



R 47. Lakk / karosseri utvendig.




R 48. Lakk / karosseri utvendig.

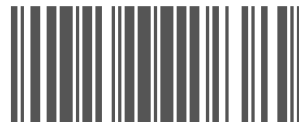

6058999

Bilder og vedlegg

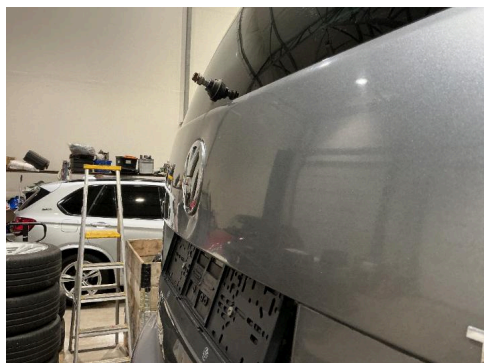

49. Lakk / karosseri utvendig.

R



50. Lakk / karosseri utvendig.

R



51. Lakk / karosseri utvendig.

R



52. Lakk / karosseri utvendig.

R



53. Lakk / karosseri utvendig.

R



54. Lakk / karosseri utvendig.

R



55. Lakk / karosseri utvendig.

R



56. Lakk / karosseri utvendig.

R




57. Lakk / karosseri utvendig.

R



58. Lakk / karosseri utvendig.

R

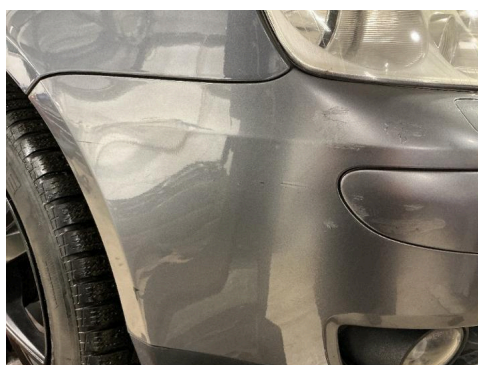


59. Lakk / karosseri utvendig.

R



60. Lakk / karosseri utvendig.

R

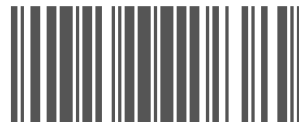


6058999


Bilder og vedlegg



61. Lykter/lys - tilstand.

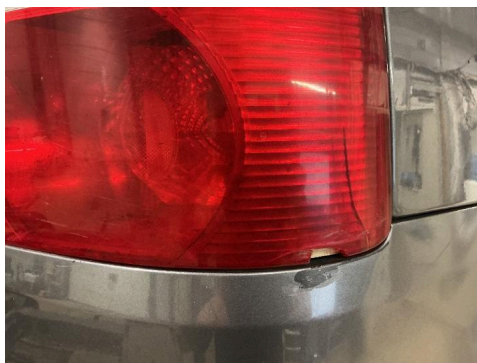

R 62. Lykter/lys - tilstand.

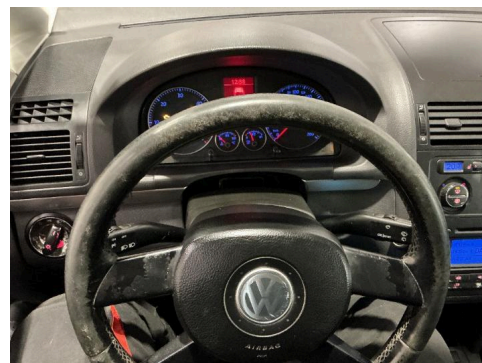

R 63. Ratt, rattaksel, ledd.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AX86474	WVGZZZ1TZ5W041997
Årsmodell	Merke/Modell
04-05	Touran 1.9 TDI
Motorkode	Km
BKC	Ukjent

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Central comfort module	893	RELEASE BUTTON HATCHBACK HANDLE — Function faulty.
Diagn. interface bus	1207	Auxiliary heater ECU — Function faulty.
Door electronics RL	934	Drive for RL power window-V26 — Drive for RL power window-V26
Engine electronics I	16785	EGR system — Exhaust gas flow rate too low
	17055	Glowplug cylinder 1 — Fault in electric circuit
	17056	Glowplug cylinder 2 — Fault in electric circuit
	17057	Glowplug cylinder 3 — Fault in electric circuit
	17058	Glowplug cylinder 4 — Fault in electric circuit
	18104	Drive CAN bus — Message from steering column electrics implausible
Parking heater/auxiliary heater	1305	INFOTAINMENT DATA BUS — Function faulty.
	1408	Shutdown through undervoltage — Shutdown through undervoltage
	2251	Heater — Unit locked
	466	Steering column ECU — Function faulty.
	664	Fuel gauge — Fault in fuel gauge
Radio tuner	3	ECU — Function/electric circuit faulty
	872	RL bass speaker - R15 — Function faulty.
Steering column module	895	Cruise control/autom. distance control module — Function faulty.
Vehicle electrics 1	1064	Voltage supply through term. 58d — Faulty power supply
	1518	Left reverse light — Function faulty.
	1519	Right reverse light — Function faulty.
	2395	Parking light FR — Function faulty.
	924	Headlight cleaning system relay — Function faulty.
	985	Bulb for right taillight M2 — Function faulty.
	987	Bulb for left brake light M9 — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet