



6057728

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	558199



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	PROACE	Motoreffekt	120 kW
Type	X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DP72249	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YARXURHHADZ067065	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	262245	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	02.06.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6057728

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel skadet 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
5.1	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
20.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Klimaanlegg virker ikke	
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre tåkelys
31.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
32.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
36.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
40.1	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør
49.1	Tilhengerfeste.	Mangler eller defekt lokk	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
54.2		Lakkriper:	Støtfanger bak, Støtfanger foran, Høyre speil, Venstre speil
54.4		Rustangrep:	Venstre bakdør, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør, Tak, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
54.5		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
54.6		Lakkblærer	Høyre bakskjerm, Høyre bakdør
54.8		Bulk (er):	Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakdør
54.11		Rust/rusthull:	Venstre fordør
64.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
76.1	Fjærer / fjærbein.	Brudd:	Høyre foran
77.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
82.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	
82.4		Dårlig trekkraft	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	

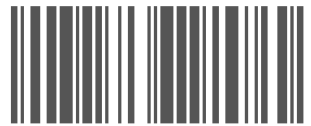

6057728

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
33.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
34.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
44.7	Førersete.	Slitasje/sprekker på sete	
46.8	Passasjersele.	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
51.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Delvis foliert
55.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
81.17	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte


Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei

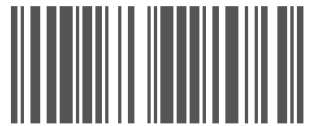

6057728

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	✓
2 - Skilter.		39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	44 - Førersete.	O
7 - Brems pedal.	✓	46 - Passasjerse.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	49 - Tilhengerfeste.	R
9 - Instrumenter.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	51 - Laste-/bagasjerom.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	O	55 - Vognbunn/understell.	O
15 - Setevarmer.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	57 - Stabilisator.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	58 - Differensial.	✓
18 - Sol skjerm.	✓	59 - Drivaksler.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	61 - Bremsørør.	✓
21 - Taktrekk.	✓	62 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	63 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Motor.		64 - Bremseskiver innvendig.	R
24 - Panser.	✓	65 - Parkbrems.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	66 - Støtdempere.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	R	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	68 - Lekkasje.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	R	71 - Eksosanlegg.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	O	72 - Travers.	✓
30 - Bremsvæske.	✓	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
31 - Kjølesystem.	R	74 - Styrestag/ledd.	✓
32 - Batteri 12 volt.	R	75 - Styresnekke, tannstang.	✓
33 - Oljenivå motor.	O	76 - Fjærer / fjærbein.	R
34 - Utvendig tilstand motor.	O	Hjul,dekk.	
35 - Motorfester.	✓	77 - Bremseskive/klosser utvendig	R
36 - Registerreim.	R	78 - Hjullager.	✓
37 - Drivreim generator.	✓	79 - Dekk.	✓
		80 - Felg.	✓
		81 - Ekstra hjulsett..	O



6057728

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte

R

83 - Kjøreegenskaper.

✓

85 - Bremses - virkemåte

✓



6057728

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
36.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
36.2		eller ved, måneder:	120
77	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
79.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
79.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6057728

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6057728

Bilder og vedlegg

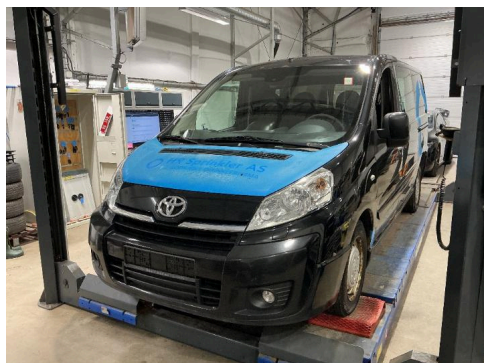

1. Generelt

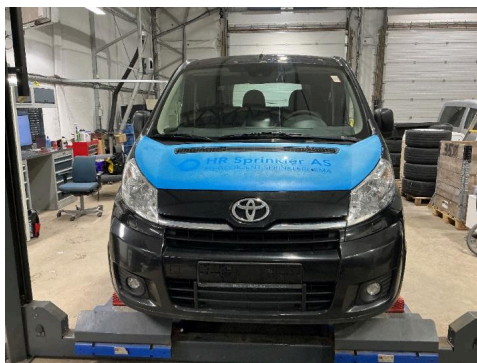


2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt

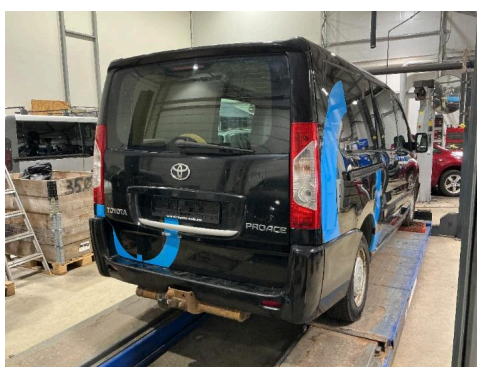


5. Generelt

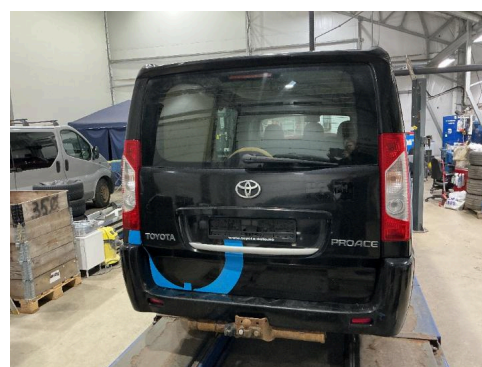


6. Generelt




7. Generelt

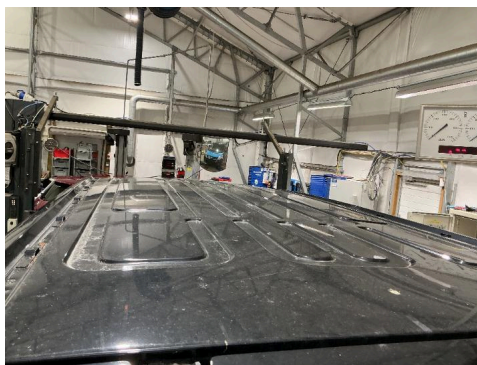

8. Generelt

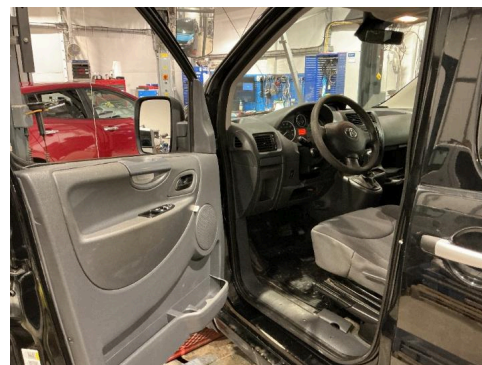


9. Generelt

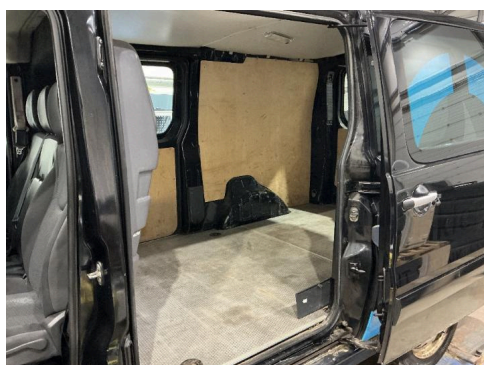

10. Generelt



11. Generelt

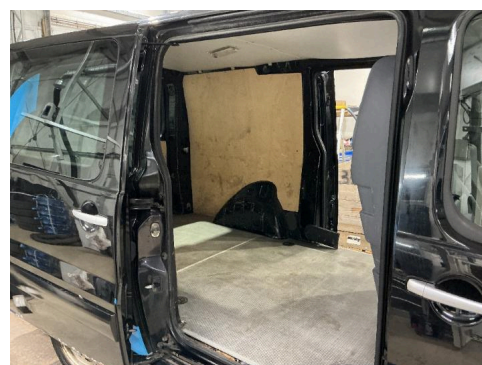


12. Generelt



6057728

Bilder og vedlegg

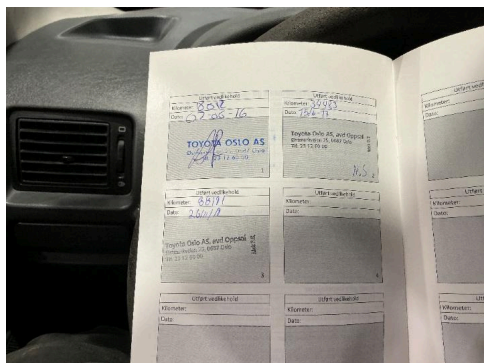

13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

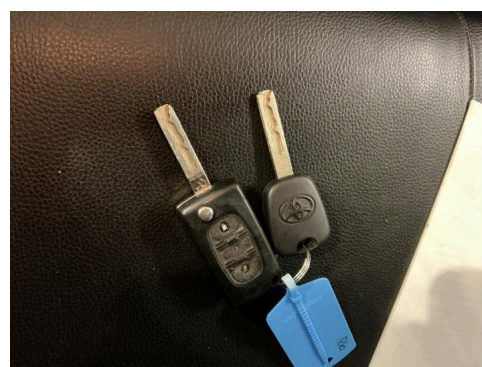


18. Generelt



19. Generelt

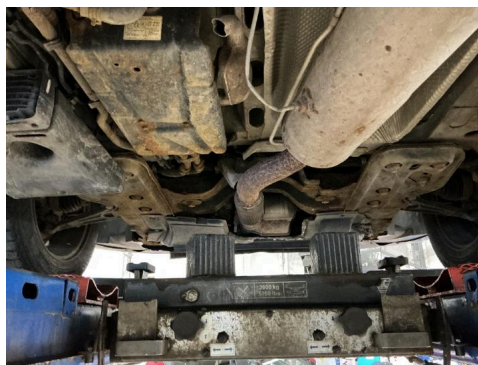

20. Generelt

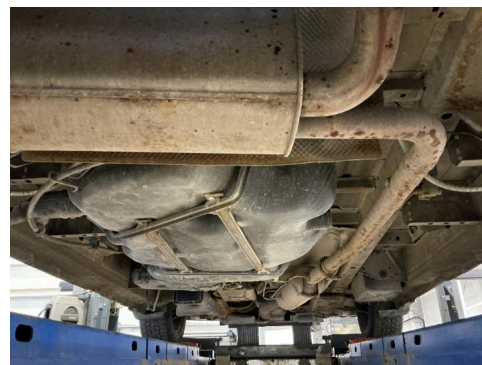


21. Generelt



22. Generelt



23. Bremseskive/klosser utvendig

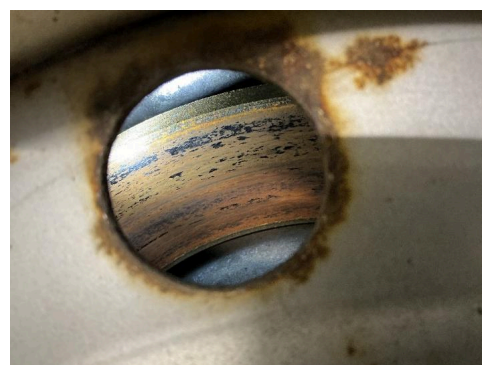

R 24. Bremseskive/klosser utvendig

R



6057728

Bilder og vedlegg



25. Døråpning.

R



26. Døråpning.

R




27. Døråpning.

R



28. Døråpning.

R

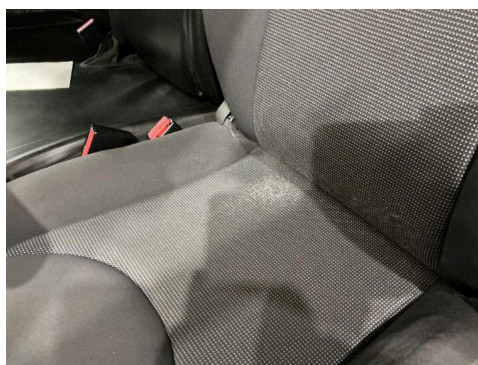

29. Førersetet.

O



30. Lakk / karosseri utvendig.

R



31. Lakk / karosseri utvendig.

R



32. Lakk / karosseri utvendig.

R



33. Lakk / karosseri utvendig.

R



34. Lakk / karosseri utvendig.

R



35. Lakk / karosseri utvendig.

R



36. Lakk / karosseri utvendig.

R



6057728


Bilder og vedlegg




37. Lakk / karosseri utvendig.




R 38. Lakk / karosseri utvendig.

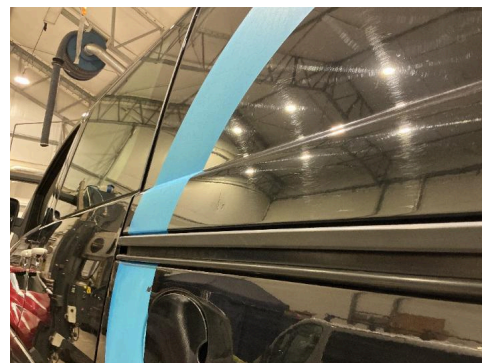

R 39. Lakk / karosseri utvendig.

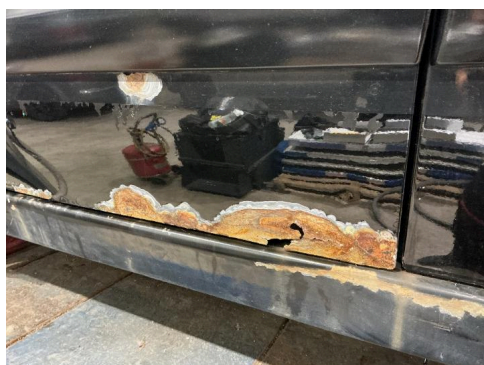


40. Lakk / karosseri utvendig.

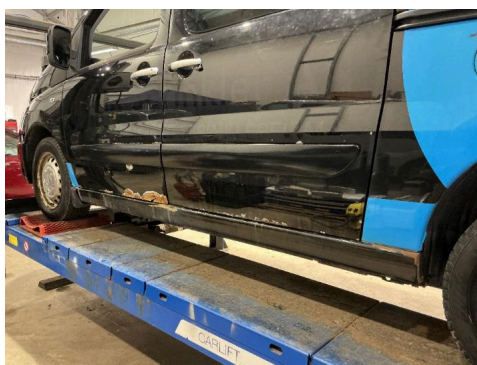


R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Lakk / karosseri utvendig.

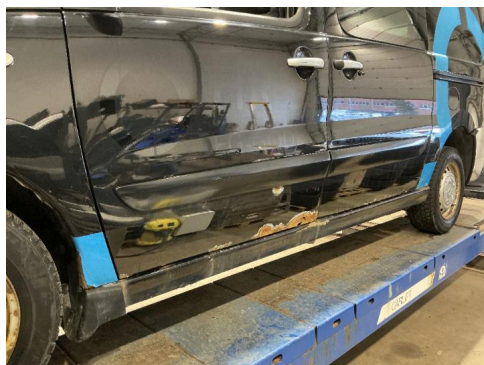

43. Lakk / karosseri utvendig.

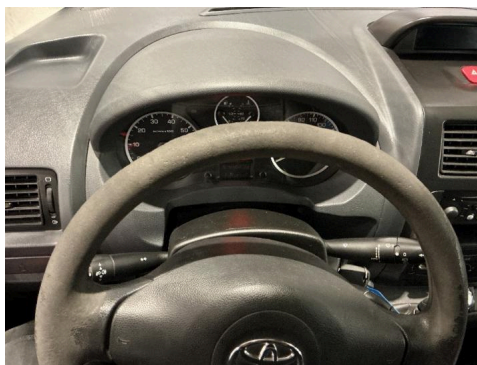

R 44. Ratt, rattaksel, ledd.



R 45. Tilhengerfeste.



46. Varsellamper/ meldinger.



R 47. Varsellamper/ meldinger.



R 48. Varsellamper/ meldinger.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP72249	YARXURHHADZ067065
Årsmodell	Merke/Modell
12-16	Proace 2.0 D-4D Kasten
Motorkode	Km
4WZ-FHV (RHH/DW10TED4 PF DTR)	262 245

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0299	Turbocharger/compressor A — Pressure too low
ABS/VSC	C1321	Wheel speed sensor FL — Signal faulty
BCM Body Control Module	40A	Engine oil level sensor — Function faulty.
BSI (CAN)	40A	Engine oil level sensor — Function faulty.
Diesel engine CAN	P0299	Boost pressure regulation — Control deviation
	P1496	Turbocharger — Boost pressure too high
	P1497	Turbocharger — Boost pressure too low
	P2562	Adjustment of turbocharger guide vane — Real value too low compared to nominal value
	P2563	Adjustment of turbocharger guide vane — Real value too high compared to nominal value
	P2566	Turbocharger adjustment — Adjustment range faulty
	U1209	CAN bus/data cable between between engine ECU & transmission ECU — Communication disturbed
	U1213	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
Instrument cluster	159	Engine oil level sensor — Signal faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag
Comfort	Multifunction display (CAN)
	Rain/light sensor(CAN)
	Steering column control unit CAN
Steering	HP CAN