



6032828

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	558712



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	225xe iPerformance	Motoreffekt	100 kW
Type	F2AT	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ42457	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBA6Y3100K7D46269	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	74807	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.04.2019
		Frist for neste EU kontroll	22.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6032828

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser
86.5		Bulk (er):	Høyre fordør, Venstre baksjerm, Venstre bakdør
86.13		Steinsprut/lakksår	Venstre bakdør
101.4	Bagasjeromstildekning	Skadet innfesting:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6032828

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler	58 - Tilstand 12 volt batteri
21 - Varsellamper	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
e-Diagnose	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
23 - Full systemskann	R 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Motor	Hjul, dekk, felg
27 - Motor virkemåte	O 65 - Dekk ✓
28 - Utvendig tilstand motor	66 - Felg R
29 - Oljenivå motor	67 - Ekstra hjulsett ✓
30 - Kjølevæske	68 - Hjullager ✓
31 - Kjølevifte	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
32 - Kjølesystem	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
33 - Eksosanlegg	Styring
35 - Motorfester	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
37 - Registerreim	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
	✓ 74 - Styreservo ✓
	✓



6032828

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6032828

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	23,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	23,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	19,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	19,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6032828

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6032828


Bilder og vedlegg

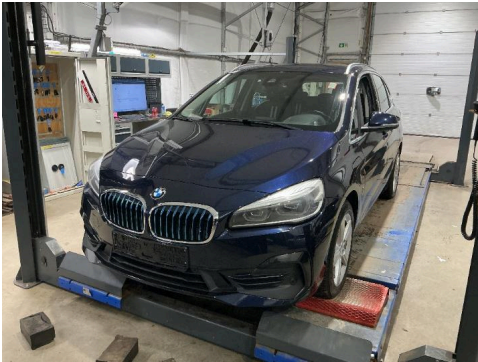

1. Generelt

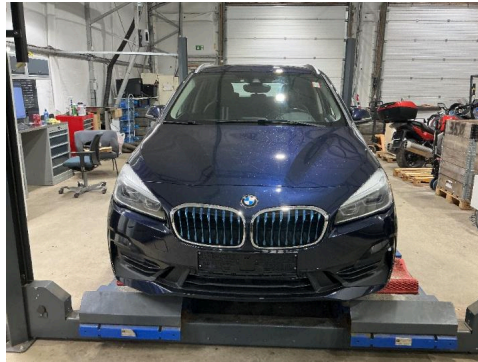

2. Generelt

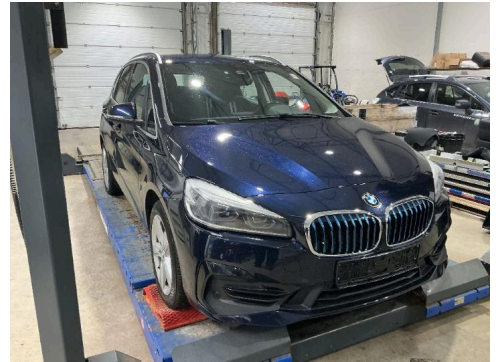


3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt

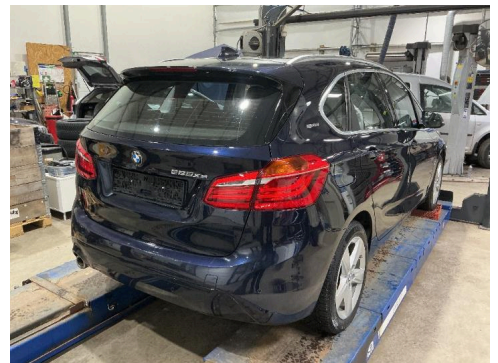

6. Generelt

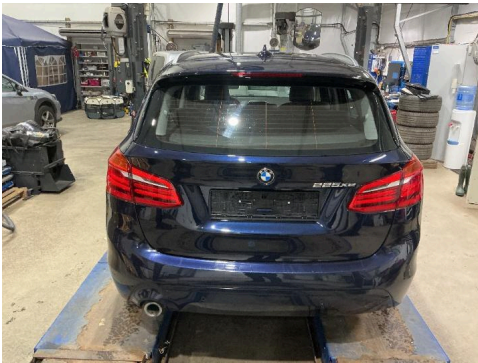

7. Generelt

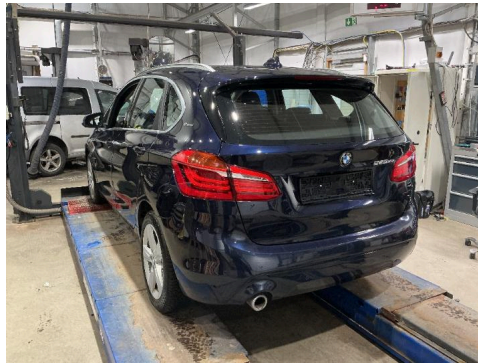


8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

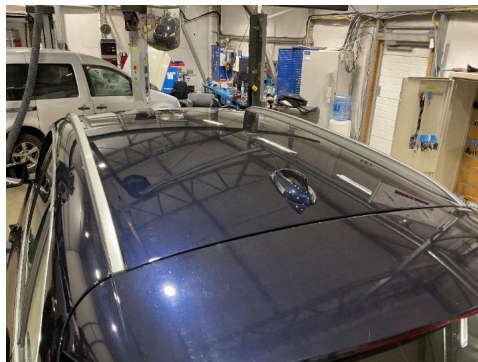

11. Generelt



12. Generelt




6032828


Bilder og vedlegg



13. Generelt

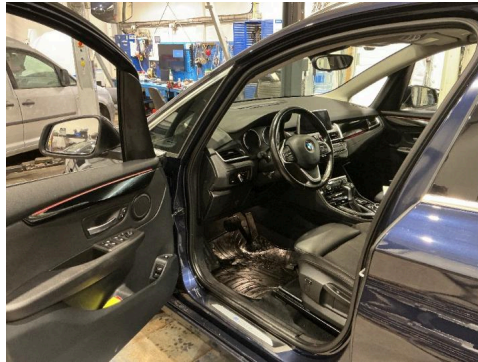


14. Generelt

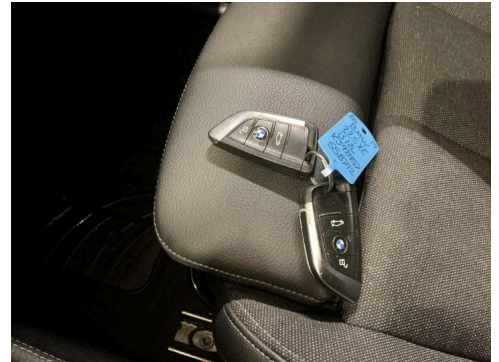


15. Generelt



16. Generelt

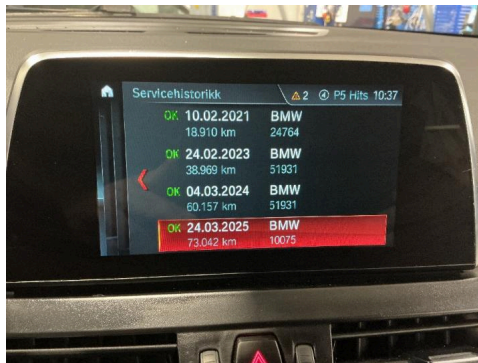

17. Generelt

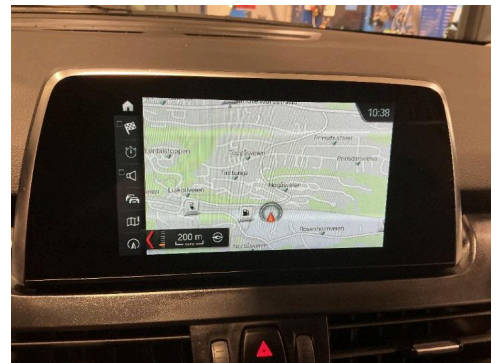

18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

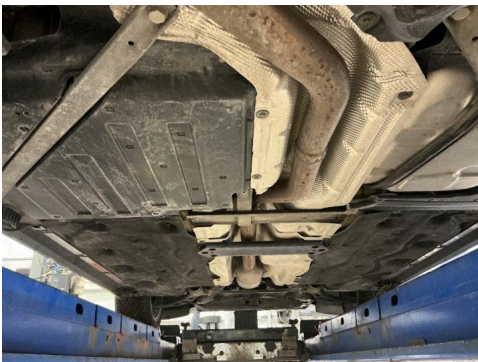

22. Generelt



23. Generelt



24. Felg

R



6032828

Bilder og vedlegg



25. Høyre fordør

R




26. Panser




R 27. Venstre bakdør

R

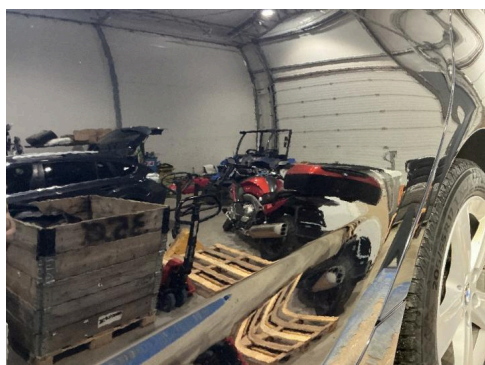

28. Venstre bakdør

R

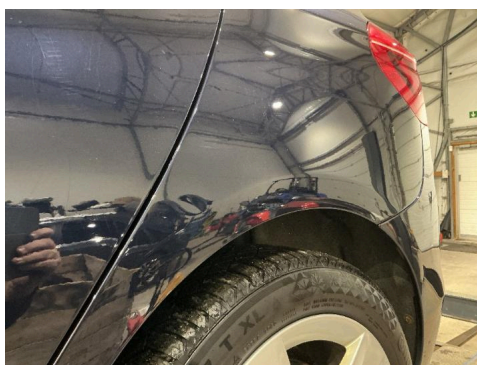

29. Venstre bakskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ42457	WBA6Y3100K7D46269
Årsmodell	Merke/Modell
18-21	225xe F45 Active Tourer Hybrid xDrive
Motorkode	Km
B38 A15 A (IA1)	Ukjent

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BDC Body control module	030490	Steering wheel electronics — Less bus participants than programmed in bus
	804080	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8040B9	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	8040BB	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8040BD	Terminal 30F — Reset/cutoff carried out.
	8040CF	Cutoff terminal 15 — Provision of readiness for operation faulty
CBX-eCall Emergency call module	31786	Telematics system — "Last State Call" faulty
	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
EME electric drive motor ECU	0316D8	Check control message — Remaining range low.
FZD Sun roof ECU	801A55	Immobilizer/anti-theft alarm system — Alarm was released
IHKA Air conditioning ECU	801237	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801253	A/C compressor — Cutoff due to invalid system conditions
TFE tank function ECU	80601F	Fuel tank pressure sensor — Signal: Pressure above measurable value range.
	80602A	Fuel tank pressure sensor — Signal: Temperature above measurable value range.
	D04C1E	LIN bus connection with tank ventilation pressure sensor — no signal / communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (14)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
Airbag	ACSM Airbag ECU
Audio/Video	HU Control panel
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	HKL hatchback module
	KOMBI Instrument cluster
	ZGM Central gateway module
Engine	KLE comfort charging electronics
Safety	KAFAS front camera ECU
	PMA Parking assist
	TRSVK All-round vision camera
Steering	EPS power steering ECU