

5935275

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	541389



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1197 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	77 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KT90102	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZAUZFP037822	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	77714	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	02.07.2015
		Frist for neste EU kontroll	05.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5935275

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
21.17	Varsellamper	* Div. varsellamper lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.3	Felg	Skadet felg:	Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Tak, Venstre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Høyre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Høyre foran
102.5	Laste-/bagasjerom	Fukt i reservehjulbrønn	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Høyre foran
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5935275

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	41 - Differensial	✓
4 - Service/ Dokum.	R	42 - Drivaksler	✓
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsevirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsevæskennivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsevæskens kokepunkt	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremserør	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	✓	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
21 - Varsellamper	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
22 - Varsellamper utvidet	R	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	O
23 - Full systemskann	R	66 - Felg	R
Motor		67 - Ekstra hjulsett	✓
27 - Motor virkemåte	✓	68 - Hjullager	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
29 - Oljenivå motor	✓	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
30 - Kjølevæske	✓	Styring	
31 - Kjølevifte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
33 - Eksosanlegg	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
35 - Motorfester	✓	74 - Styreservo	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



5935275

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5935275

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5935275

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5935275


Bilder og vedlegg

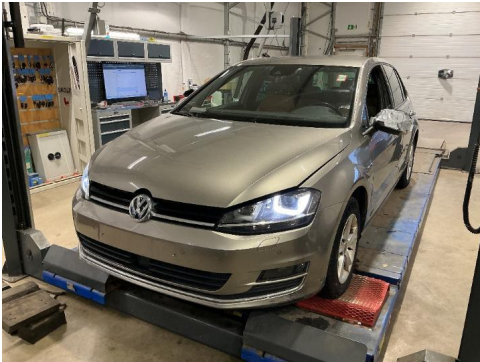

1. Generelt

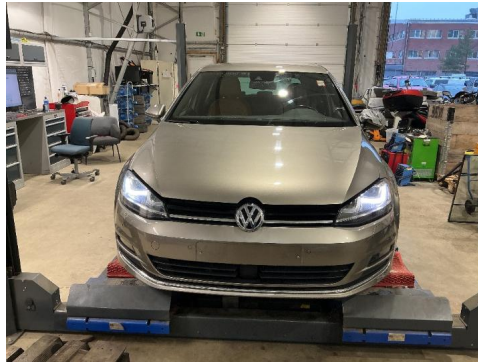

2. Generelt

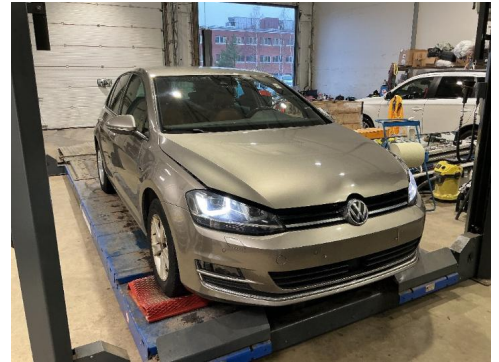

3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt

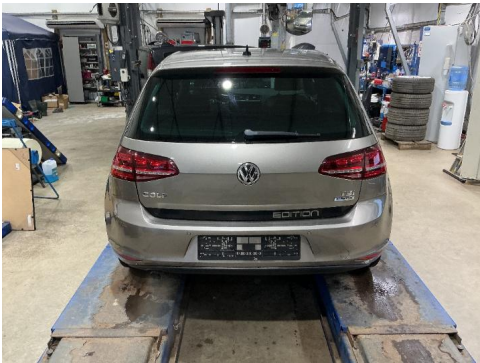

7. Generelt

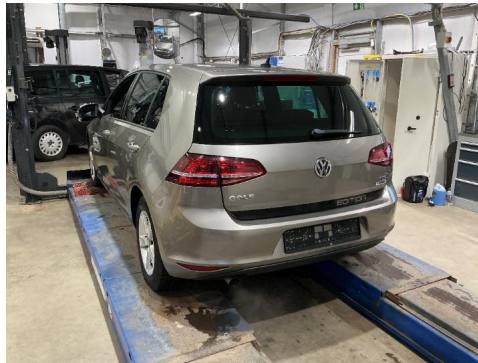


8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

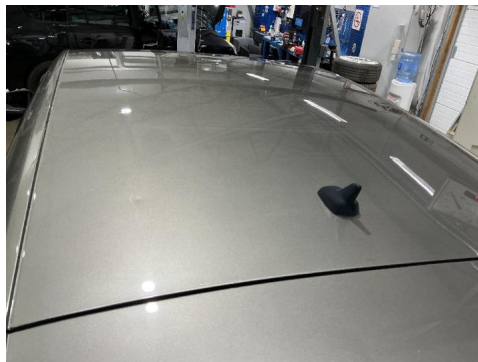

11. Generelt



12. Generelt



5935275

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

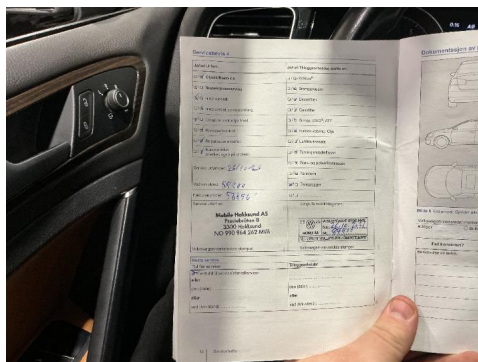

23. Generelt




24. Generelt




5935275

Bilder og vedlegg

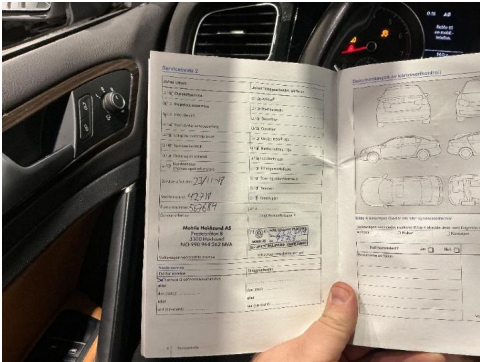

25. Generelt

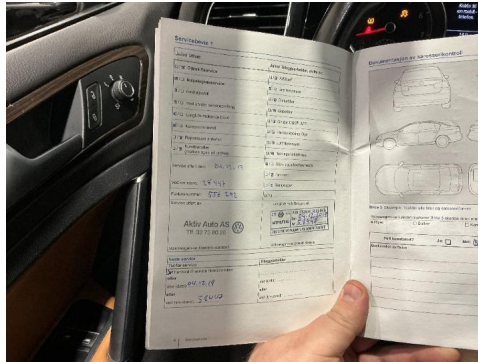

26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

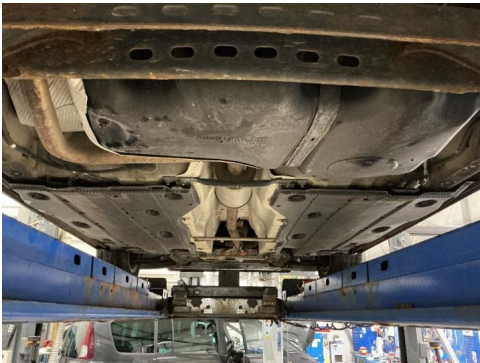

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Felg



35. Felg



36. Laste-/bagasjerom



5935275

Bilder og vedlegg



37. Panser



38. Seter



39. Seter



40. Støtfanger foran



41. Støtfanger foran



42. Tak



43. Tak



44. Varsellamper



45. Varsellamper




46. Varsellamper



47. Varsellamper



48. Varsellamper

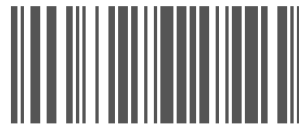


5935275

Bilder og vedlegg



49. Varsellamper

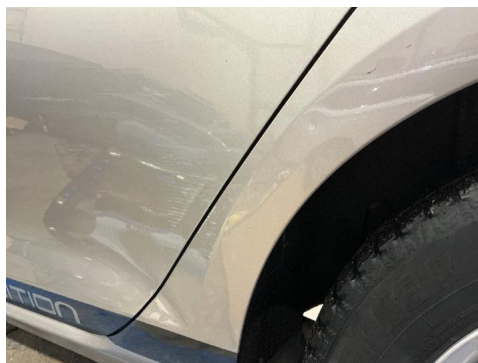

50. Venstre bakskjerm



51. Venstre speil



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KT90102	WVWZZZAUZFP037822
Årsmodell	Merke/Modell
12-17	Golf7 1.2 TSI
Motorkode	Km
CJZA	Ukjent

Utført med feil (53)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10A911	A/C compressor control — Short circuit to ground
	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	B10F000	Functional restriction due to compressor shutdown — Compressor shutdown through engine detected
Airbag	U112300	Data bus — Message faulty
Brake electronics	B116807	Steering-angle sensor — Mechanically faulty
	B116816	Steering-angle sensor — Voltage too low
	C101A07	Wheel speed sensor FL — Mechanically faulty
	C101B07	Wheel speed sensor FR — Mechanically faulty
	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C10A329	Vacuum sensor — Signal faulty
	C10D700	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C10E2F0	ECU of electro-mechanical parking brake — Faulty speed signal
	C114602	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
Driver door electronics	U140100	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Engine electronics I	B131FF4	Power window driver side rear — Under- or excess voltage is determined!
	B132601	Warning light "door open" — Fault in electric circuit
Engine electronics I	P218800	Idle mixture bank 1 — Mixture too rich
	U042800	Steering-angle sensor — Signal implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Front camera system	C10ACF3	Steering — Interface for lane keeping assist not available
	U112300	Data bus — Message faulty
Headlight levelling	U112300	Data bus — Message faulty
Information electronics	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Instrument cluster	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112300	Data bus — Message faulty
Parking assist	U112300	Data bus — Message faulty
Parking heater/auxiliary heater	P056300	Voltage supply — Excess voltage detected!
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Passenger door electronics	B1320F4	Power window passenger side rear — Under- or excess voltage is determined!
Power steering	B1168F2	Steering-angle sensor — Initialization faulty
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140A00	Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
Radar sensor of adaptive cruise control	B10E7F0	Cruise control distance monitoring — Function is not available.
	C10DF00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Vehicle electrics 1	B136629	Sensor for rain-/light recognition — Signal implausible
	U101100	Voltage supply — Voltage too low

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	