



6016030

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556484



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	318d	Motoreffekt	100 kW
Type	3K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KH96871	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA3K11050F858330	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	312613	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	06.02.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6016030

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga sommerdekk	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	1 felg
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre sidekanal
86.5		Bulk (er):	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre fordør, Støtfanger foran
86.15		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.14	Service/ Dokum.	Serviceindikator varsler snarlig service	
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	1 felg
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt



6016030

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

**Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Nei
står på
sommerdekk



6016030

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	40 - Girkasse (automatisk)	
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	O	43 - Mellomaksel	✓
Bremses		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå		48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsvæskens kokepunkt		49 - Kupevifte	✓
12 - Bremsørør	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	✓	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
21 - Varsellamper	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	✓
23 - Full systemskann	R	66 - Felg	R
Motor		67 - Ekstra hjulsett	R
27 - Motor virkemåte	✓	68 - Hjullager	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	70 - Hjulspakslar/navkoppar	✓
29 - Oljenivå motor	O	Styring	
30 - Kjølevæske	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
31 - Kjølevifte	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
32 - Kjølesystem	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
33 - Eksosanlegg	✓	74 - Styreservo	✓
35 - Motorfester	✓	Hjuloppheng	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	75 - Støtdempere	O
37 - Registerreim	✓	76 - Stabilisator	✓
		77 - Fjærer / fjærbein	O
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6016030

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6016030

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	22,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	22,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6016030

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6016030

Bilder og vedlegg

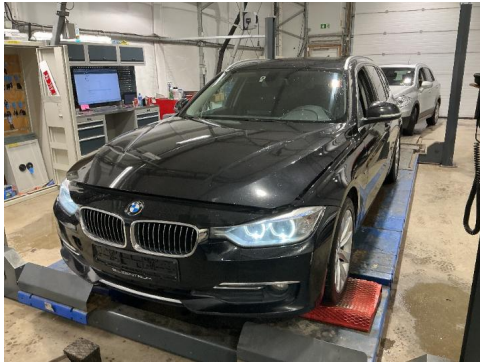


1. Generelt

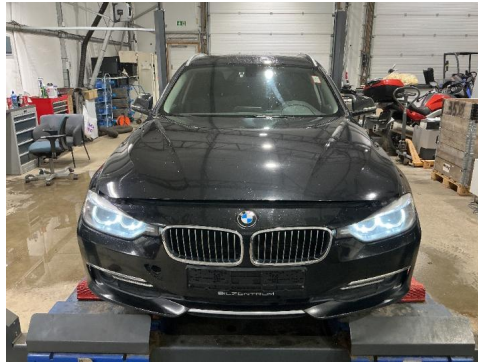

2. Generelt




3. Generelt

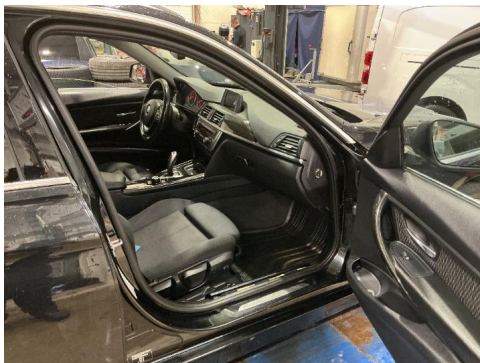


4. Generelt




5. Generelt

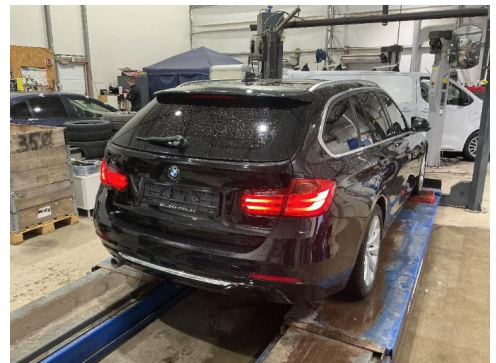

6. Generelt

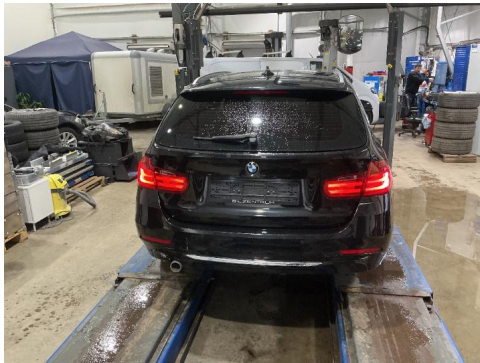


7. Generelt

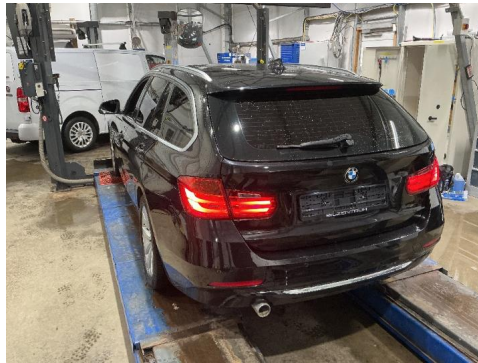

8. Generelt



9. Generelt

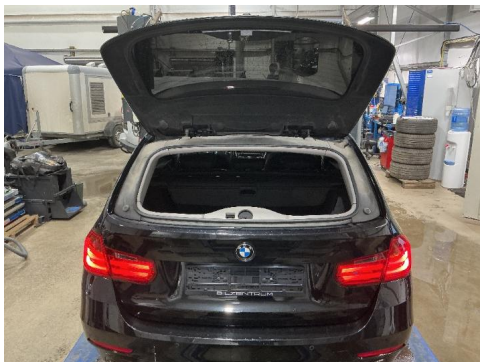

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6016030

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt

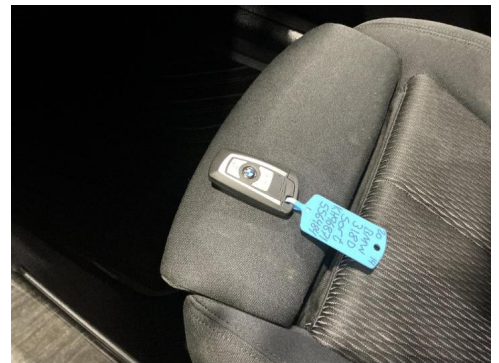

18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

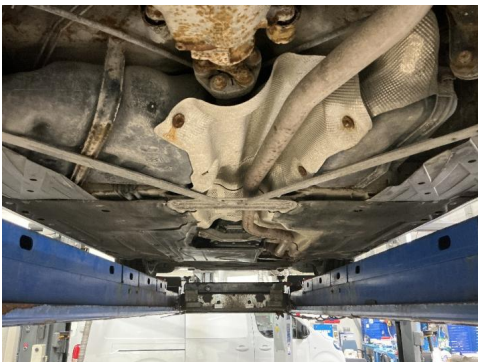

22. Generelt

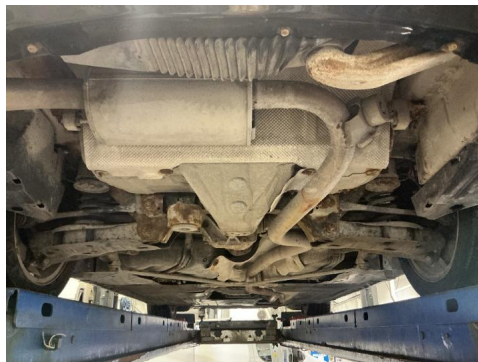

23. Generelt



24. Bakluke

R



6016030


Bilder og vedlegg



25. Dørtrekk



R 26. Felg

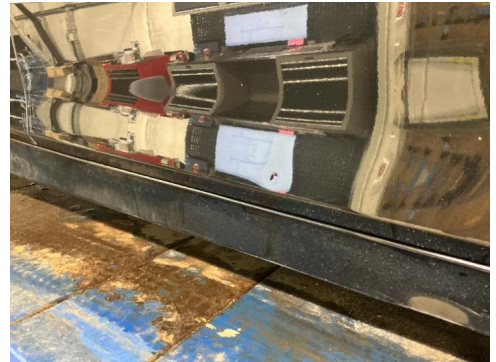

R 27. Høyre fordør



28. Høyre forskjerm



R 29. Høyre forskjerm



R 30. Høyre kanal



31. Høyre kanal



R 32. Panser



R 33. Støtfanger bak



34. Støtfanger foran



R 35. Støtfanger foran



R 36. Støtfanger foran



6016030

Bilder og vedlegg



37. Tak



R 38. Venstre bakdør



R 39. Venstre forskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KH96871	WBA3K11050F858330
Årsmodell	Merke/Modell
12-15	318d F31 Touring
Motorkode	Km
N47 D20 C	Ukjent

Utført med feil (53)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	930AA1	Airbag ECU — Faulty power supply
	C9542C	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "vehicle speed" invalid
AHM Trailer ECU	80281A	Trailer ECU — Faulty power supply
	80281B	Trailer ECU — Faulty power supply
CIC Infotainment head unit	B7F86B	Voltage supply — Undervoltage registered
	B7F883	Infotainment ECU — Internal fault
	E1C444	MOST bus — Wake up line, faulty electric circuit
DSC Electronic stability control	480686	Wheel rpm sensor RR — Signal faulty
	480964	Dynamic drive control ECU — The voltage supply is too low.
	4809AB	Voltage supply — Undervoltage registered
	4809B0	Wheel speed sensor FL — Signal faulty
	4809CD	Wheel speed sensor FR — Signal faulty
	D35677	CAN bus connection to engine ECU — CAN signal "wheel torque of drive 5" invalid
	D35780	CAN bus connection to engine ECU — CAN signal "transmission powertrain data" invalid
EGS Transmission ECU	420634	Parking Lock — Function faulty.
	420652	Parking Lock — Function faulty.
	421482	ABS system — Brake lockup at high speed due to failure of ABS function registered
	421652	Electric emergency release of transmission — Function active
	CF2F02	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "actual rotational speed of wheel FL/FR/RL/RR" invalid
EPS power steering ECU	482394	Steering angle initialization fault — Absolute position value lost.
	4823D4	Power-assisted steering ECU — The voltage supply is too low.
FEM Underhood electrical center	30410	Multifunction steering wheel — LIN bus communication missing
	30490	Steering wheel electronics — LIN bus communication missing

Reg.nr: **KH96871**, VIN: **WBA3K11050F858330**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	804095	Driver terminal 50L — Current value too high
	8041A8	Leaving home light — Repeat interlock active.
	8041B2	Voltage supply — Undervoltage registered
	8041F5	Power module left headlights — "Headlight levelling" function faulty
	8041F9	Power module right headlights — "Headlight levelling" function faulty
	804397	Air quality sensor — Short circuit to ground
	804398	Air quality sensor — Interruption/short circuit to plus
	804399	Air quality sensor — Signal implausible
	804415	Battery remote control — Empty battery
	80444D	Inner mirror unit — Voltage too low
	D90C0D	LIN bus 11 LIN bus master ECU K — No communication
ICM ABS/ESC control unit	480134	Electronic stability control — Driving direction cannot be determined
	48279B	Dynamic drive control ECU — Undervoltage registered in system
	4827CF	Dynamic drive control ECU — Undervoltage registered in system
	D017A3	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal "wheel speed signal" invalid
	D017C5	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "actual wheel speed" invalid
IHKA Air conditioning ECU	8011F9	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8011FA	Auxiliary heater — Faulty power supply
	801206	Blower output stage — Fault in electric circuit
	80120D	Air conditioning ECU — Voltage too low
	801225	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low, compressor clutch cutoff
	E71448	CAN bus — Message, air quality sensor status missing/incorrect.
	E7146F	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
REM Body control module rear	8031D9	Voltage supply — Undervoltage registered
	804811	Voltage supply — Undervoltage registered
	80490C	Passenger seat heating — Undervoltage registered
	80491C	Driver seat heating — Undervoltage registered
ZGM Central gateway module	801C20	Centrale gateway — Fault memory full
	CD0487	FlexRay data bus — Faulty synchronisation



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Airbag	CBX-eCall Emergency call module
Audio/Video	CBX-Media Multimedia interface
Comfort	CON Infotainment controls
	HKL hatchback module
	KOMBI Instrument cluster
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Transmission	GWS Gear selection switch ECU