



6072610

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.02.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 559012



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	N/A	Motoreffekt	120 kW
Type	BTF	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KJ60678	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JPT012949	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	104067	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2023
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	31.07.2023
		Frist for neste EU kontroll	30.07.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6072610

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.2		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
47.1	Drivreim generator.	Ulyd fra drivreim	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
57.1	Tilhengerfeste.	Mangler eller defekt lokk	
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
62.10		Skadet:	Bakluke, Støtfanger bak
63.11	Vognbunn/understell.	* Skadet stigtrinn, venstre side	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
24.11	Motor virkemåte.	* Periodisk vibrasjons lyd fra motorrom, anbefaler nærmere kontroll	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre bakdør
54.11	Seter.	* Ikke kontrollert original setetrekk grunnet montert setetrekk	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	Høyre bakskjerm
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja

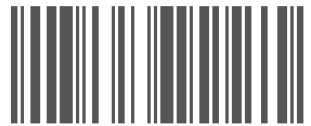

6072610

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	R
9 - Instrumenter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	Underside.	
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	R
14 - Glassruter.	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
15 - Setevarmer.	✓	65 - Stabilisator.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	66 - Differensial.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	67 - Drivaksler.	✓
18 - Solskjerm.	✓	69 - Bremsørør.	✓
20 - Taktrekk.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
23 - Interiør generelt.	R	72 - Bremseskiver innvendig.	O
Prøvekjøring.		73 - Parkbrems.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	74 - Støtdempere.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	76 - Lekkasje.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	78 - Mellomaksel.	✓
Motor.		79 - Eksosanlegg.	✓
34 - Panser.	✓	80 - Travers.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	Hjul,dekk.	
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
42 - Batteri 12 volt.	✓	86 - Hjullager.	✓
43 - Oljenivå motor.	R	87 - Dekk.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	88 - Felg.	✓
45 - Motorfester.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
46 - Registerreim.	✓		
47 - Drivreim generator.	R		



6072610

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	563 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	3,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde	7,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6072610

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6072610

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

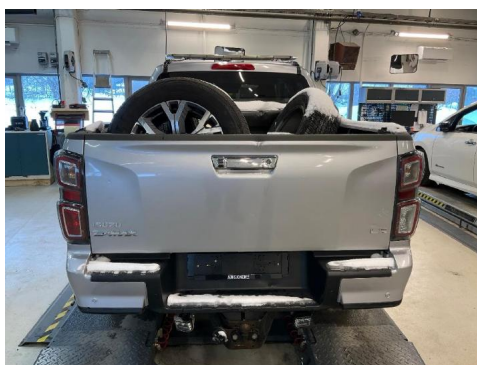


5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

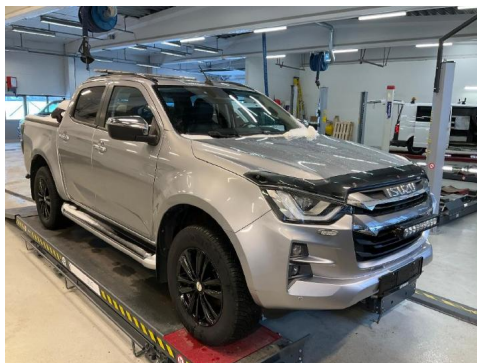

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6072610

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

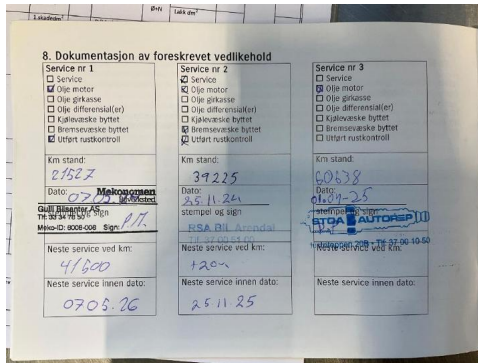


20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

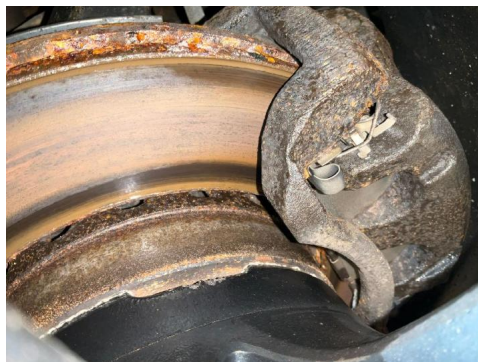

23. Generelt



24. Generelt




6072610

Bilder og vedlegg




25. Generelt

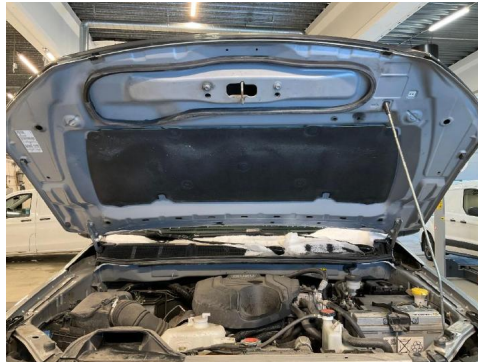


26. Generelt




27. Generelt

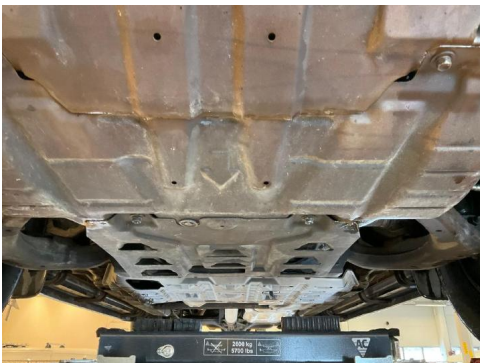


28. Generelt

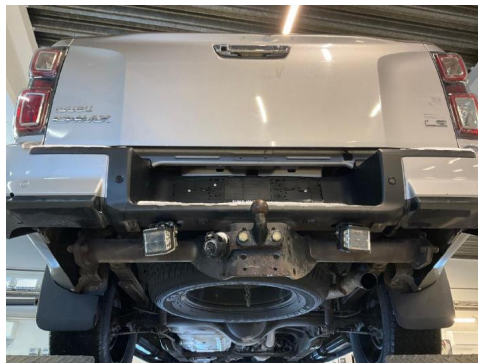

29. Generelt

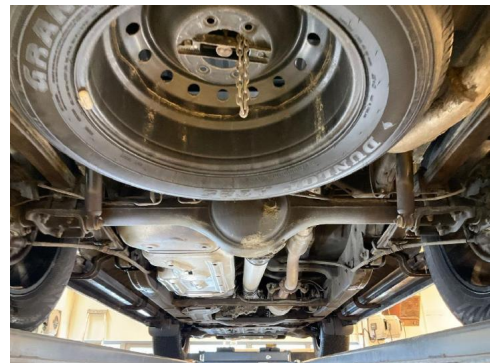

30. Generelt

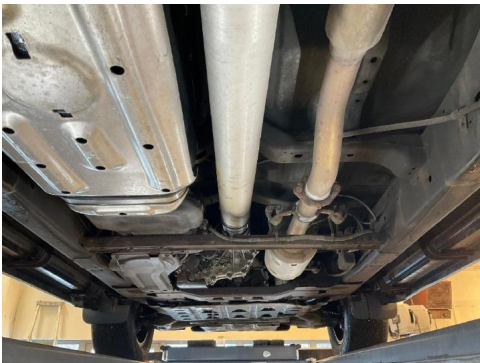

31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

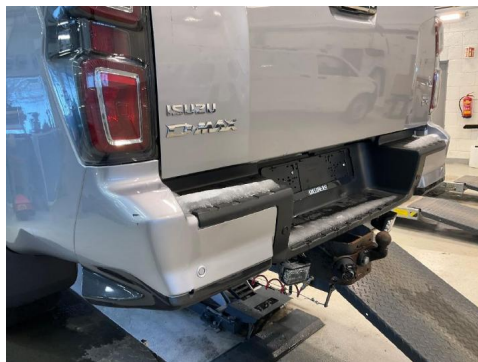

35. Generelt



36. Generelt



6072610

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KJ 60678	MPATFS87JPT012949
Årsmodell	Merke/Modell
19-	D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode	Km
RZ4E-TCX	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM Body Control Module	B1706	Front-/rear wiper — Fault in electric circuit
	C1724	Turn indicator RR — Short circuit to ground
	C1725	Turn indicator RL — Short circuit to ground
Diesel engine	P109A	Soot particulate filter regeneration — Abortion due to oil dilution
Parking assist	C1113	Parking aid sensor front inside right — Short circuit to ground
	C1114	Parking aid sensor front inside left — Short circuit to ground
	C1118	Parking aid sensor rear outside right — Short circuit to ground
	C111B	Parking aid sensor rear inside left — Short circuit to ground
SCR system	P1499	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
SRR (RL) Radar RL	C1106	Battery voltage — Voltage too low
	U0121	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U0126	Steering-angle sensor — Signal faulty
	U0140	Body control module — Signal faulty
SRR (RR) Radar RR	C1106	Battery voltage — Voltage too low
WAM Radio module	B1E0E	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESC
Air conditioning	HVAC air conditioning ECU
Airbag	AECS eCall
	Airbag
Comfort	CGW Gateway
	Telematics
Engine	ISS Start/stop system
OBD	
Safety	Front camera system
Steering	EPS Electromechanical Power Steering
Transmission	Automatic gearbox
	Differential lock
	Transfer case