



6064705

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557908



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2755 cm ³
Modell	HILUX	Motoreffekt	150 kW
Type	AN1P(EU,N)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KZ67402	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	AHTBA3CD806205880	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	72293	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	12.08.2021
		Frist for neste EU kontroll	13.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6064705

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
23.2		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
31.10	Bremsevirkning.	Overbremsing bak:	
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Venstre side
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre fordør
50.4		Rust:	Høyre fordør
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
54.3		Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.27		Rustangrep:	Høyre sidekanal
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.10	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.17	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsetromler montert bak	
85.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6064705

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 46 - Registerreim. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. O
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter. R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
14 - Glassruter.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
15 - Setevarmer.	O
16 - Innvendig speil.	Underside.
17 - Utvendig speil.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
20 - Taktrekk.	R 65 - Stabilisator. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 66 - Differensial. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
Prøvekjøring.	✓ 69 - Bremsørør. ✓
24 - Motor virkemåte.	R 70 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	71 - Bremsbelegg innvendig. O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 72 - Bremseskiver innvendig. O
30 - Parkeringsbrems.	✓ 73 - Parkbrems. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
Motor.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
34 - Panser.	R 76 - Lekkasjer. ✓
35 - Understellsnummer.	78 - Mellomaksel. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	79 - Eksosanlegg. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	80 - Travers. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	O 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
42 - Batteri 12 volt.	R 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
43 - Oljenivå motor.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	R
45 - Motorfester.	✓



6064705

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	✓



6064705

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	740 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	585 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde	6,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6064705

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6064705

Bilder og vedlegg



1. Generelt

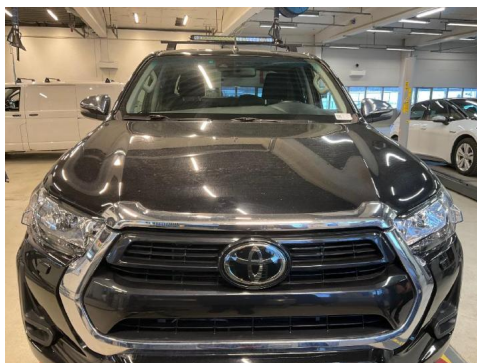

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

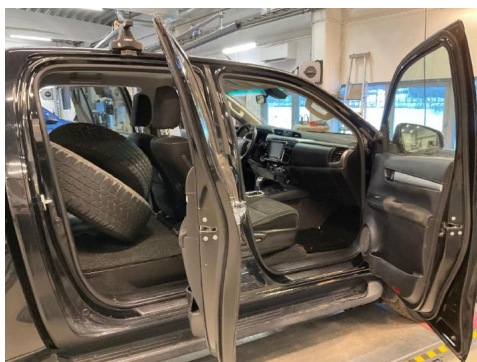

11. Generelt



12. Generelt



6064705

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

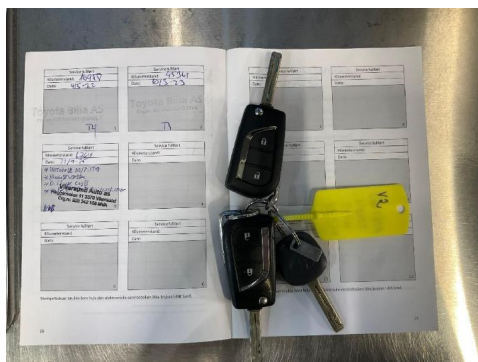

23. Generelt



24. Generelt



6064705

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt

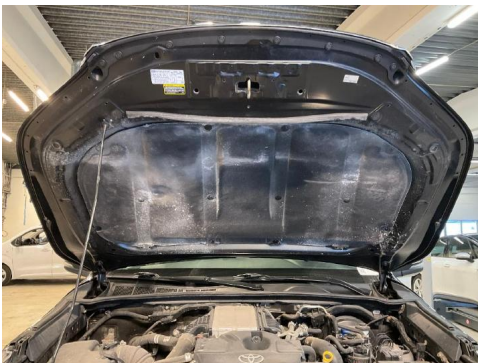


28. Generelt

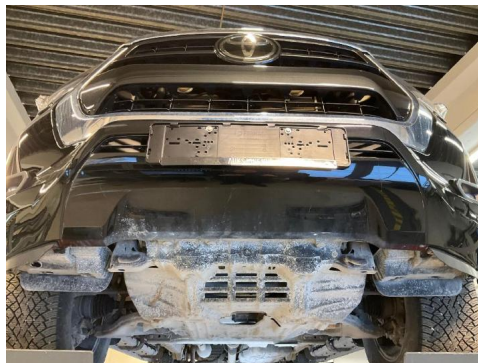


29. Generelt



30. Generelt

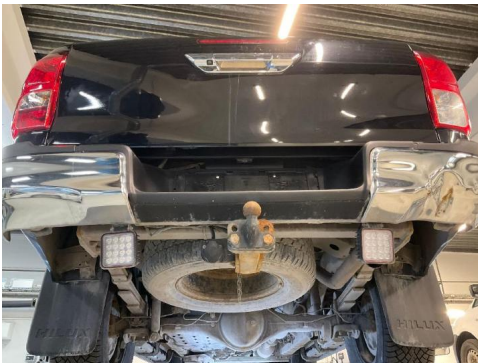

31. Generelt

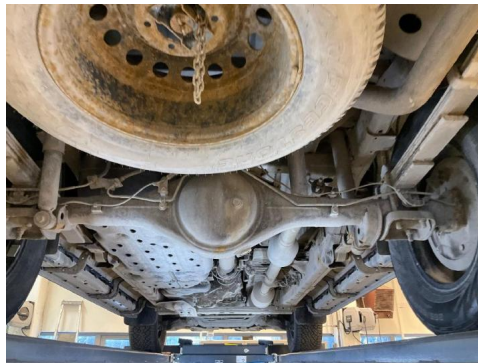


32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

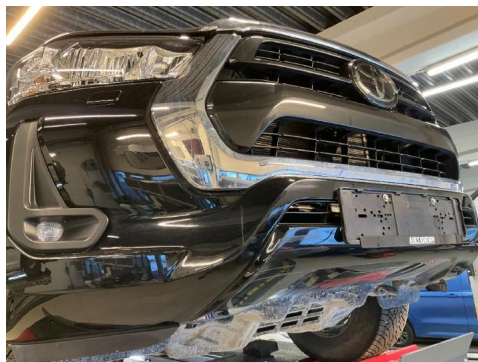

35. Generelt



36. Generelt



6064705

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KZ 67402	AHTBA3CD806205880
Årsmodell	Merke/Modell
20-23	Hilux 2.8 16V D-4D Pick-up 4x4
Motorkode	Km
1GD-FTV	Ukjent

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
FRC = Front Camera	C1AAE	Camera heating — Fault in electric circuit
Instrument cluster	B150A	Keyless access system — Communication faulty
LKA = Lane Keeping Assist	U0235	CAN bus connection with adaptive cruise control — Communication faulty
Navigation	B157D	DAB antenna — Function faulty.
	U0100	CAN bus connection to hybrid control unit — Communication disturbed
PC seat belt tensioner with emergency brake assistant 2	U0125	CAN bus connection to multi axle acceleration sensor — Communication disturbed
	U0235	CAN bus connection with adaptive cruise control — Communication faulty
RC 2 adaptive cruise control 2	U0235	CAN bus connection with adaptive cruise control — Communication faulty

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
ABS	ABS VSC with EPB
	ABS/VSC
Airbag	Occupant detection
	SRS airbag
Comfort	CG = Central Gateway
	RL Headlight height adjustment



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

Engine and ECT

Start/stop system

OBD

Safety

CC Cruise Control

FRS Front Radar Sensor

RSA = Traffic sign recognition

Steering

EMPS = Electro-Mechanical Power Steering