



6040968

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559179



Kjøretøy

Bilmerke	Polestar	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	2	Motoreffekt	150 kW
Type	V	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE70550	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LPSVSEDEEML000609	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	79834	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	13.07.2020
		Frist for neste EU kontroll	12.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6040968

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6040968

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	○	52 - Lyktespyler / Visker	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsevirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsevæsknivå		57 - Batteri ytre tilstand	
11 - Bremsevæskens kokepunkt		58 - Tilstand 12 volt batteri	
12 - Bremserør	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
13 - Bremseslanger	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
e-Diagnose	R	Styring	
23 - Full systemskann		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓		
30 - Kjølevæske		Hjuloppheng	
31 - Kjølevifte	✓	75 - Støtdempere	✓
32 - Kjølesystem	✓	76 - Stabilisator	✓
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Drivverk		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	80 - Travers	✓
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		



6040968

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6040968

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	32,50 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	34,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	34,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	2,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6040968

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6040968

Bilder og vedlegg

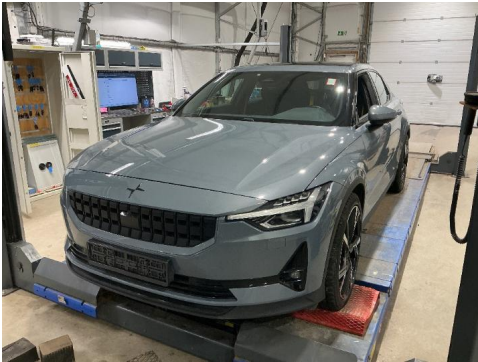

1. Generelt

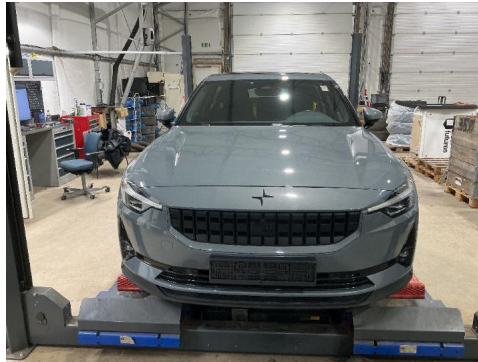


2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt

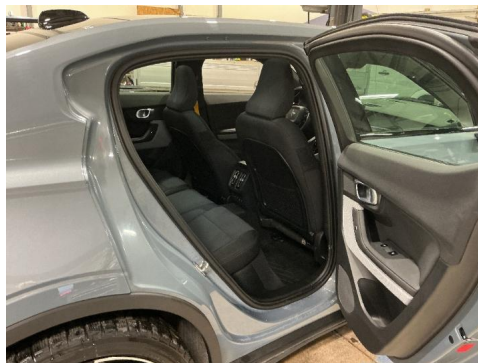


5. Generelt

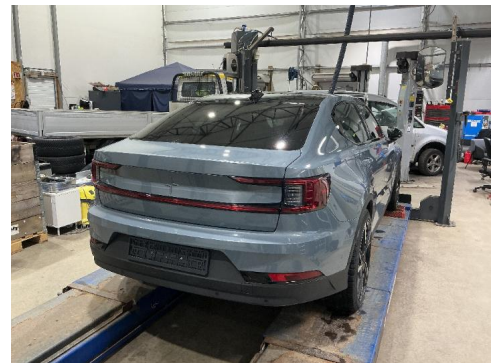

6. Generelt



7. Generelt

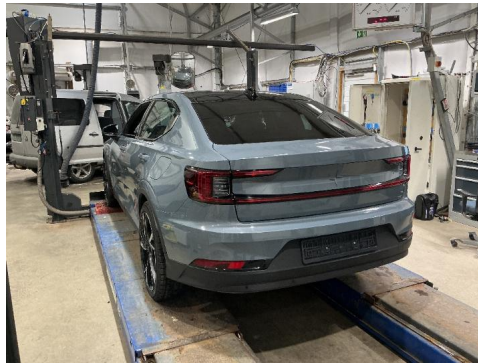

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6040968

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt

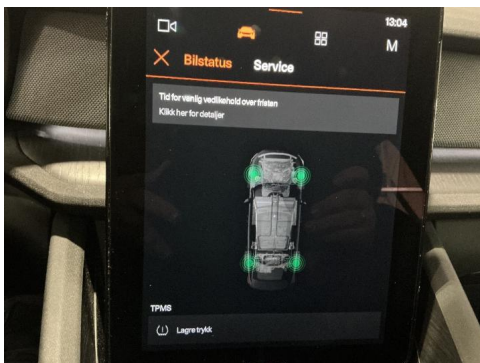


16. Generelt

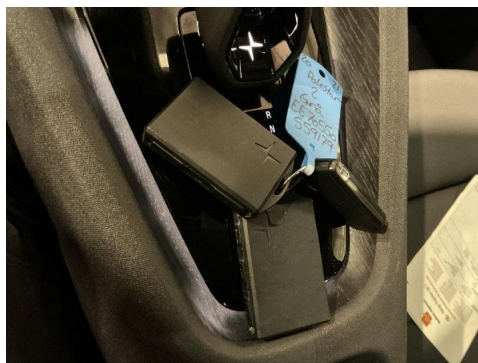


17. Generelt

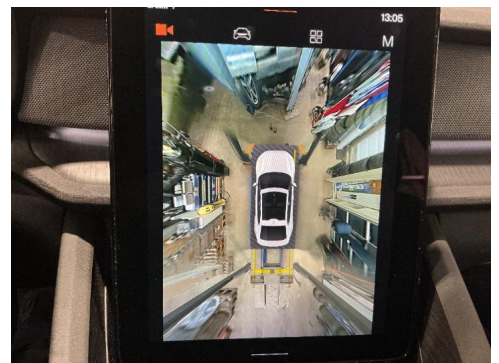


18. Generelt

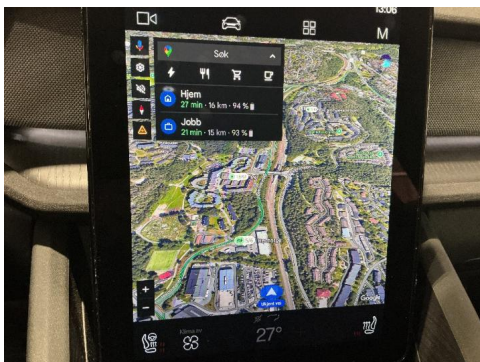


19. Generelt

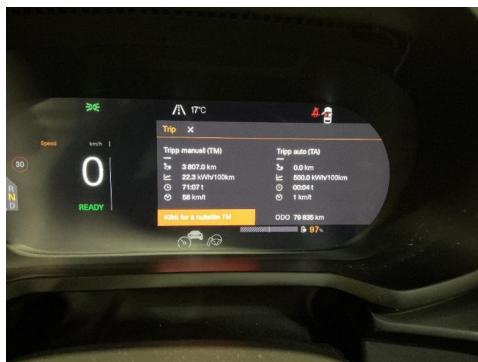

20. Generelt

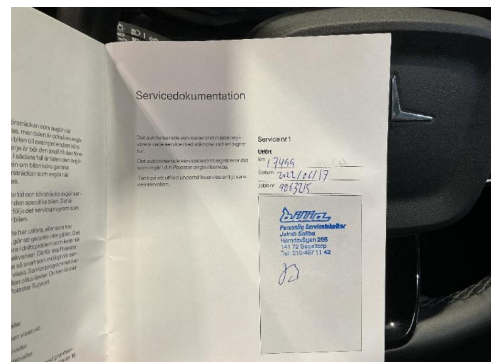


21. Generelt

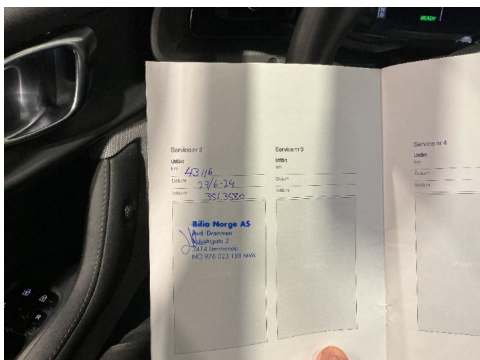

22. Generelt



23. Generelt

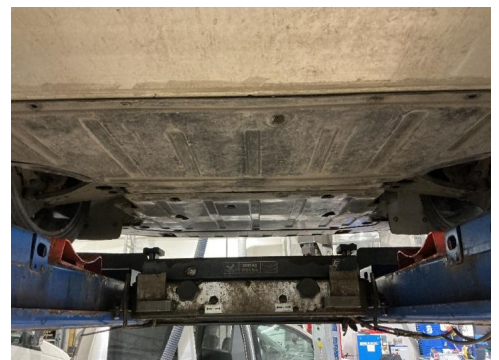


24. Generelt



6040968

Bilder og vedlegg

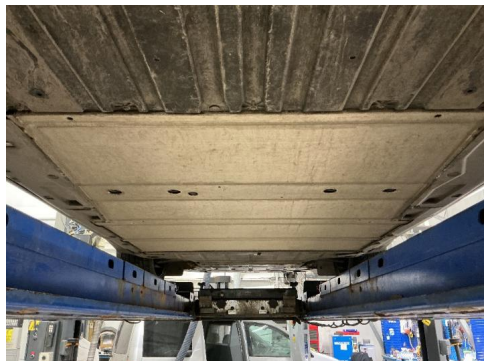

25. Generelt



26. Generelt



27. Frontrute

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE70550	LPSVSEDEEML000609
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Polestar 2 EV
Motorkode	Km
E 400 V6 (EAD3.1)	Ukjent

Utført med feil (23)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM 2	C0077	Tyre-pressure warning — Tyre pressure too low
	C10D0	Brake master cylinder travel sensor — Position implausible
ASDM ECU of active radar and camera monitoring	U2C72	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
CCM Air conditioning control	B10AE	Temperature flap actuator FL — Function faulty.
CEM Central electrics module	B179A	Emblem heating — Fault in electric circuit
Electr. power steering	U112B	CAN communication with vehicles electrics ECU — No communication possible
FLC 2 front camera	C1001	Surround view camera system — Function faulty.
FLR ECU of front radar	C105F	Radar sensor — Function faulty.
HCML Headlight ECU left	U2300	System — Configuration faulty
HCMR Headlight ECU right	U2300	System — Configuration faulty
IHFA Inverter for High-voltage Front Axle	P060C	ECU — Internal fault
	P0A7A	Inverter power transistors — Faulty power supply
OBC High-voltage battery module charger	P0D56	Recognition "Traction battery charging connector connected" — Fault in electric circuit
	P0D98	High-voltage charging cable unlocking — Fault in electric circuit
	P125A	DC charging — Incorrect charging procedure
PDM passenger door module	B10EC11	Dual locking actuator passenger door — Function faulty.
	B110911	Central locking actuator passenger door — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SAS Steering-Angle Sensor	U2C36	Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered
VCU vehicle control unit	U133A	High-voltage coolant heater — Function faulty.
VGM vehicle gateway module	U1024	Diagnostic CAN bus — Signal implausible
	U105E	Infotainment ECU — No Ethernet connection available

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
Airbag	RML Seat belt FL
	RMR Seat belt FR
	SRS airbag
Audio/Video	Audio module
Comfort	DDM driver door module
	DIM Instrument cluster
	OHC Overhead control panel
	POT Power Operated Tailgate Module
	SCL Steering column lock actuator
	SODL Side object detection left
	SODR Side object detection right
	TCAM module for vehicle connectivity
Engine	WAM All-round vision camera system
	BECM battery monitoring ECU
	Electric motor
Transmission	IEM electric drive motor rear axle
	EGSM Gear selector lever