



6077111

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561588



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KB49616	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313596881	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	182530	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	07.05.2019
		Frist for neste EU kontroll	06.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6077111

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
24.8	Motor virkemåte.	* Motor gikk på 3 sylindre under oppstart, gikk over på 4 sylindre etter en stund. Periodisk ulyd fra motor	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet ustabil motorgange, redusert test	
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør
62.3		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
62.6		Lakkblærer	Bakluke
62.8		Bulk(er):	Høyre bakdør
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Venstre fordør
54.11	Seter.	* Montert setetrekk, originalt setetrekk ikke kontrollert	
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Forventet bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	Venstre bakdør, Panser, Høyre fordør
62.26		Små lakkblærer:	Venstre bakskjerm
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt, isete
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6077111

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Ja

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

Ustabil

motorgange



6077111

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 46 - Registerreim. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 50 - Døråpning. O
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter. O
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
14 - Glassruter.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. O
15 - Setevarmer.	R 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
16 - Innvendig speil.	Underside.
17 - Utvendig speil.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 66 - Differensial. ✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
23 - Interiør generelt.	O 69 - Bremsørør. ✓
Prøvekjøring.	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
24 - Motor virkemåte.	71 - Bremsbelegg innvendig. O
25 - Kjøreegenskaper.	R 72 - Bremseskiver innvendig. O
27 - Girkasse. (automatisk)	R 73 - Parkbrems. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
Motor.	✓ 76 - Lekkasje. ✓
34 - Panser.	78 - Mellomaksel. ✓
35 - Understellsnummer.	79 - Eksosanlegg. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	80 - Travers. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
42 - Batteri 12 volt.	
43 - Oljenivå motor.	
44 - Utvendig tilstand motor.	
45 - Motorfester.	



6077111

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	0
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	0



6077111

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	350,00
31.2		Bremsevirkning, HF	350,00
31.3		Bremsevirkning, VB	300,00
31.4		Bremsevirkning, HB	300,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde	6,50 mm
89.4		Mønsterdybde	6,50 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6077111

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6077111

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

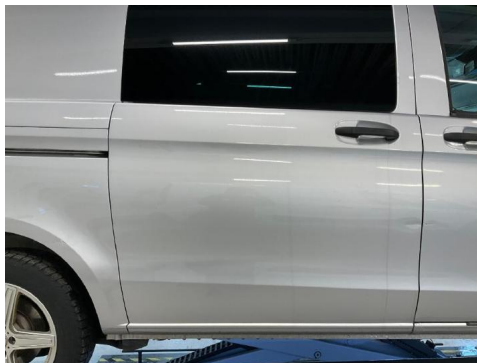

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6077111

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

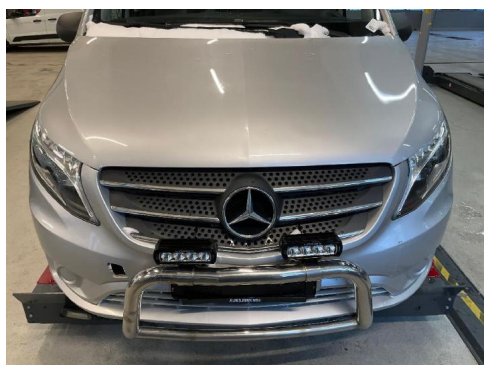


16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

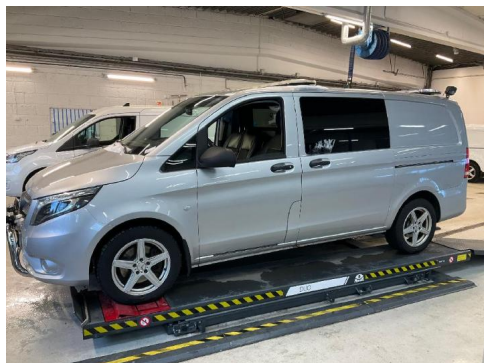

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6077111

Bilder og vedlegg



25. Generelt

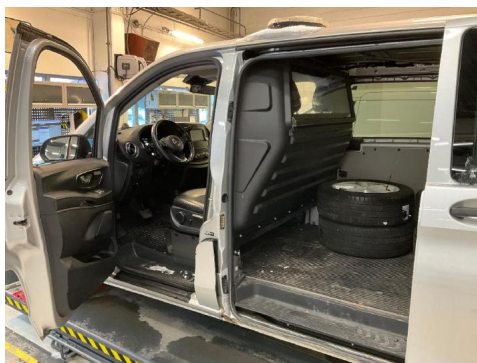

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt

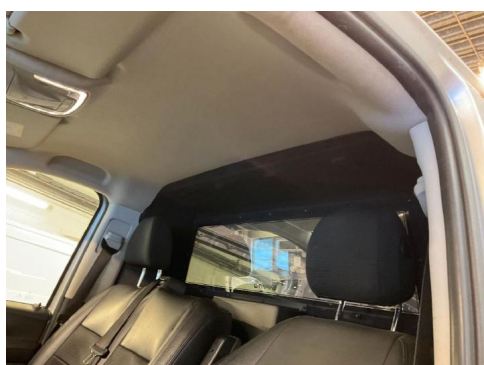

34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6077111

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt

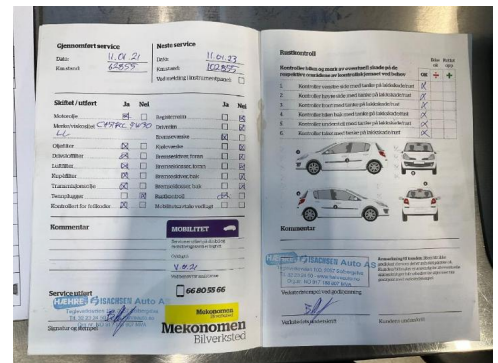

45. Generelt

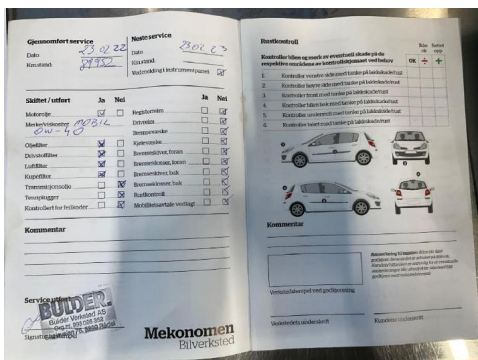

46. Generelt

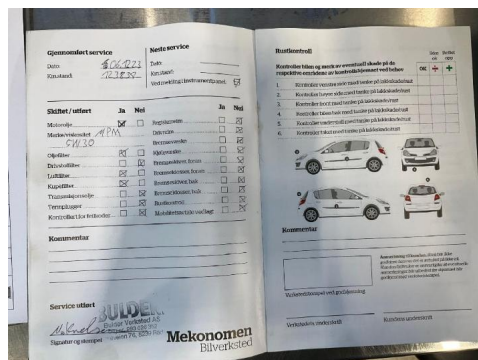

47. Generelt



48. Generelt



6077111

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

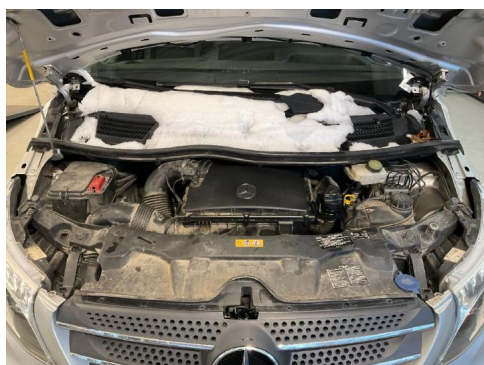

52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt

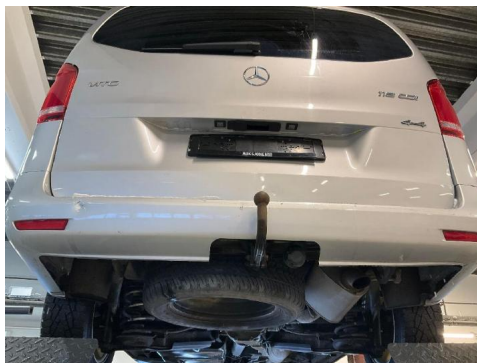

56. Generelt



57. Generelt

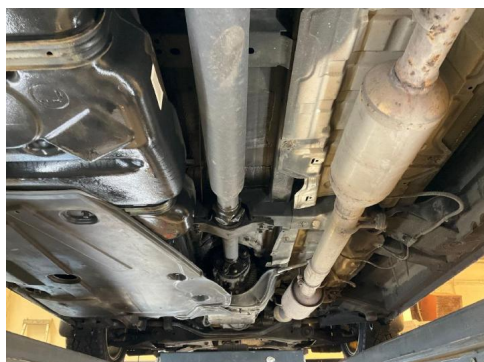

58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6077111

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. feb. 2026

Køretøj: Mercedes Vito 114 CDI (W447) Kassebil BlueTEC
Motorkode: OM 651.950
Produktionsår: 14-
Kilometerstand: 182530 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: KB 49616
VIN: WDF44760313596881 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. feb. 2026 14:59:11

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Dieselmotor	4 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P13E7FD
Ureaadditiv-niveau
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P13E100
Ureaadditiv-niveau
Den resterende kørestrækning begrænses pga. et lavt AdBlue-niveau.

Fejlkode: P1BC1FA
Udviklingskode
Ignorer og slet fejlkode.

Fejlkode: P1BC2FB
Udviklingskode
Ignorer og slet fejlkode.

Drivlinje	FSCU UDS OBD	0 Fejl
------------------	---------------------	---------------

Drivlinje	SCR: Udstødningsgasreduktion	0 Fejl
------------------	-------------------------------------	---------------

Drivlinje	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
------------------	------------------------	-------------------------

bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl
---------------------	---	---------------

Fejlkode: C066300
CAN-bus/forbindelse til central gateway
CAN-signal "Indgående opkald" mangler/er ukorrekt.

bremsesystem	EFB OBD	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	SRS Airbagstyreenhed	1 Fejl
Fejlkode: B210313 Spændingsforsyning kl. 15R Strømkreds med fejl.		
Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	ikke tilgængelig
Termostyring	KLA Klimaanlæg	2 Fejl
Fejlkode: B10E871 Kabineblæsermotor mekanisk Fejl		
Fejlkode: B1A9A04 Komfortvarmer Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot/bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	3 Fejl
Fejlkode: U014287 CAN-bus-forbindelse med karosseristyreenhed bag CAN-meddelelse mangler.		
Fejlkode: U014787 CAN-bus-forbindelse til infotainmentstyreenhed CAN-meddelelse mangler.		
Fejlkode: U11A287 CAN-bus/forbindelse til kameratildækningsstyreenhed Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	KAB: Kameratildækning	0 Fejl
Førerassistentsystem	PARK: Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	360°-kamera	ikke tilgængelig
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl

Komfort	KI: Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	1 Fejl
Fejlkode: B181E64 Motorhelmskontakt Uplausibelt signal.		
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	1 Fejl
Fejlkode: B238601 Styreenhedsventilator 1 Strømkreds med fejl.		
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD	1 Fejl
Fejlkode: B18B62A Rudehejskontakt foran til højre Strømkreds med fejl.		
Komfort	TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD	0 Fejl
Komfort	DBE dig. OBD	1 Fejl
Fejlkode: U0168 CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås Kommunikation forstyrret.		
Komfort	TPAD: Touchpad	ikke tilgængelig
Komfort	HMI-GW	ikke tilgængelig
Komfort	OLU: Onboard Logic Unit	ikke tilgængelig
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	Venstre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Højre bagsæde massagefunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 2 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	Klimasæder til bagsæde i sæderække 1 højre side	ikke tilgængelig

Komfort	ESE Elektrisk sædejustering med sædehukommelse, fører	ikke tilgængelig
Komfort	STR: Elektrisk skydedør i højre side	ikke tilgængelig
Komfort	STL: Elektrisk skydedør i venstre side	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	1 Fejl

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Komfort	PSM: Programmerbart specialmodul	0 Fejl
Komfort	Fartskriver	ikke tilgængelig
Komfort	HGW brugerinterface CAN-bus	ikke tilgængelig
Gearkasse	ISM CAN OBD	1 Fejl

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	VGS: Fuldt integreret gearstyring	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: U015531
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Gearkasse	Gearkasse	1 Fejl
------------------	------------------	---------------

Fejlkode: P278300
Konverterlås
Funktion ukorrekt.

Tyverisikring	EDW: Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	MRM OBD	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	MBAC: Mercedes-Benz Advanced Control	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematik HERMES	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radio/navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ZAN OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	E-Call GLONASS (Rusland)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tel Styreenhed telefon	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TB5 TV-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	ikke tilgængelig