



6073665

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563116



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	SPRINTER	Motoreffekt	105 kW
Type	906BB35	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH92995	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB9066371P540308	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	135732	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	13.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	06.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6073665

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/Dokumentasjon.	Serviceokumentasjon mangler	
18.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
36.8	Dører.	Dørautomatikk virker ikke	Høyre bak
42.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrek:	Venstre foran
42.2		Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
49.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak
50.4		Rustangrep:	Bakluke, Høyre bakskjerm
50.8		Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre fordør
50.10		Skadet:	Bakluke, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.12	Panser.	Feil med innvendig åpner:	Panser
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Foliert
50.38		* Div småskader i folie	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6073665

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 36 - Dører. R
2 - Skilter.	37 - Elektrisk vindusheis. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 38 - Døråpning. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 39 - Dørtrekk. ✓
	40 - Bilbelte. ✓
Interiør.	41 - Gulvmatter/-teppe. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 42 - Seter. R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 46 - Varseltrekant / refleksvest ✓
7 - Brems pedal.	✓ 47 - Laste-/bagasjerom. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
9 - Instrumenter.	✓ 50 - Lakk / karosseri utvendig. R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	
11 - Lyd / lyssignaler.	✓ Underside.
12 - Glassruter.	✓ 51 - Vognbunn/understell. ✓
13 - Setevarmer.	✓ 52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
14 - Innvendig speil.	✓ 53 - Stabilisator. ✓
15 - Utvendig speil.	✓ 54 - Differensial. ✓
16 - Solskjerm.	✓ 55 - Drivaksler. ✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R 57 - Bremsørør. ✓
19 - Taktrekk.	✓ 58 - Bremseslanger. ✓
21 - Interiør generelt.	✓ 59 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	60 - Bremseskiver innvendig. ✓
Motor.	61 - Parkbrems. ✓
22 - Panser.	O 62 - Støtdempere. ✓
23 - Understellsnummer.	✓ 63 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
24 - Feilkodeutlesing.	R 64 - Lekkasje. ✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 66 - Mellomaksel. ✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 67 - Eksosanlegg. ✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	O 68 - Travers. ✓
28 - Bremsvæske.	✓ 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
29 - Kjølesystem.	✓ 70 - Styrestag/ledd. ✓
30 - Batteri 12 volt.	✓ 71 - Styresnekke, tannstang. ✓
31 - Oljenivå motor.	✓ 72 - Fjærer / fjærbein. ✓
32 - Utvendig tilstand motor.	
33 - Motorfester.	✓ Hjul,dekk.
34 - Registerreim.	✓ 73 - Bremseskive/klosser utvendig ✓
35 - Drivreim generator.	✓ 74 - Hjullager. ✓
	75 - Dekk. ✓
	76 - Felg. ✓
	77 - Ekstra hjulsett.. ✓



6073665

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremses - virkemåte	✓



6073665

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	4 stk
18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34	Registerreim.		Bilen har registerkjede
73	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
75.2		Mønsterdybde VF	11,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	11,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
77.2		Mønsterdybde	5,00 mm
77.3		Mønsterdybde	4,50 mm
77.4		Mønsterdybde	4,50 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6073665

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6073665

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt

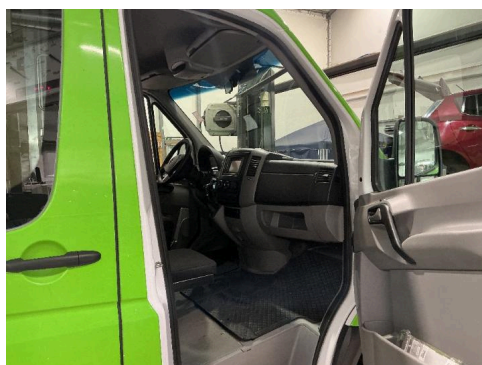

4. Generelt

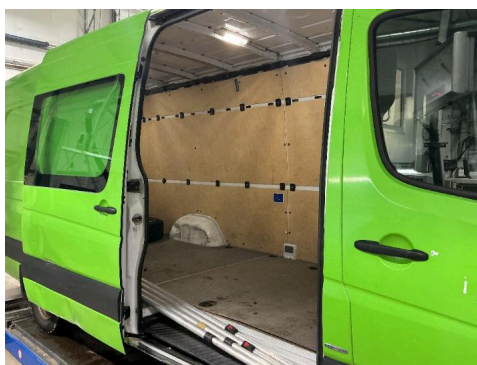

5. Generelt

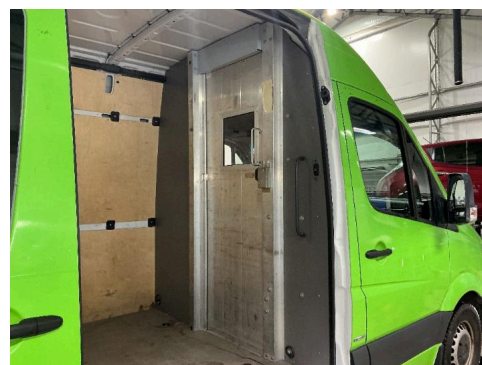

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

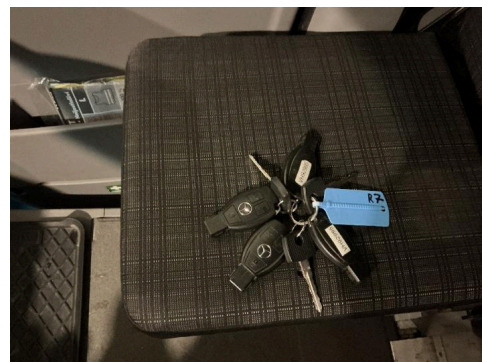

12. Generelt



6073665

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt

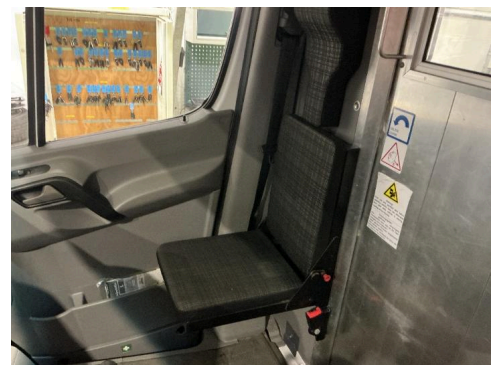


18. Generelt

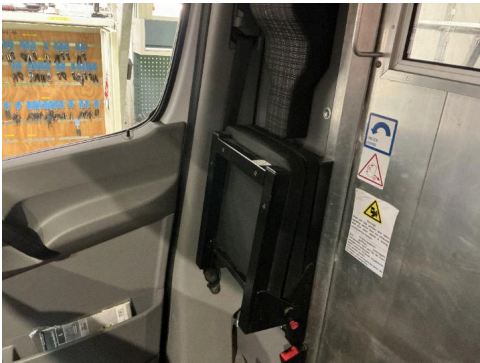


19. Generelt




20. Generelt

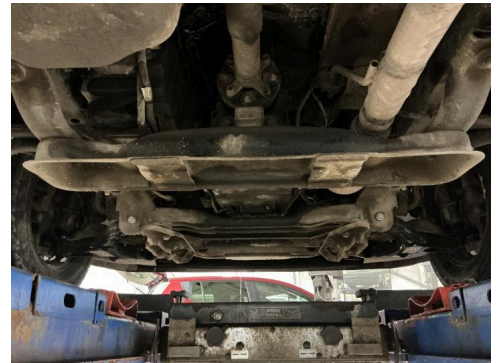

21. Generelt

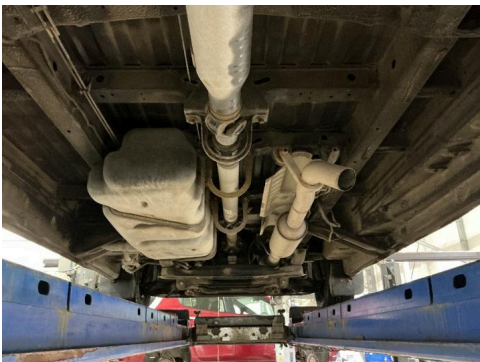

22. Generelt

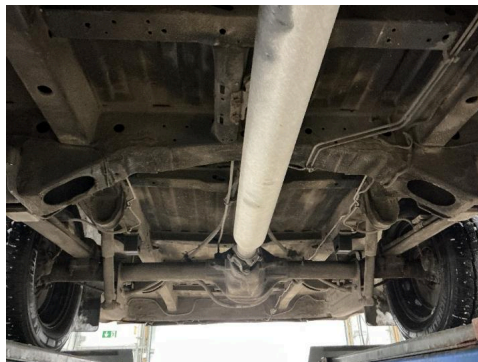

23. Generelt



24. Generelt




6073665

Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig.

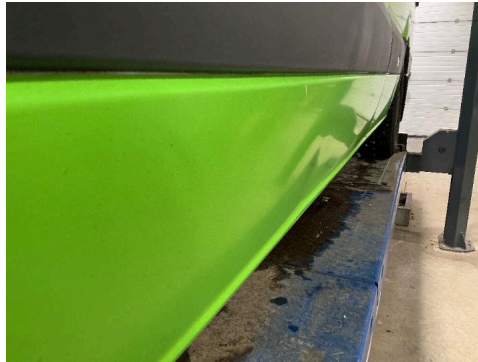


R 26. Lakk / karosseri utvendig.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.

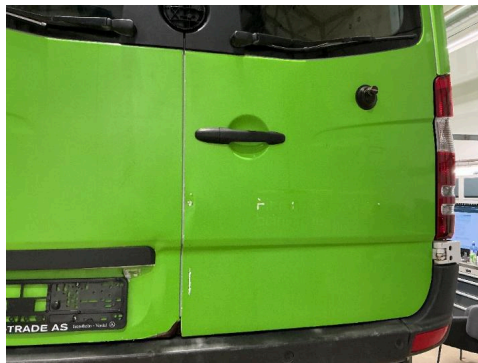

R 29. Lakk / karosseri utvendig.




R 30. Lakk / karosseri utvendig.




31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.

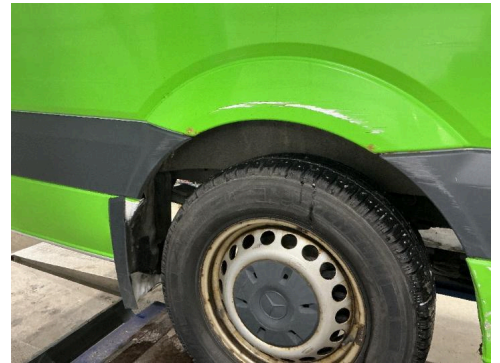

R 33. Lakk / karosseri utvendig.

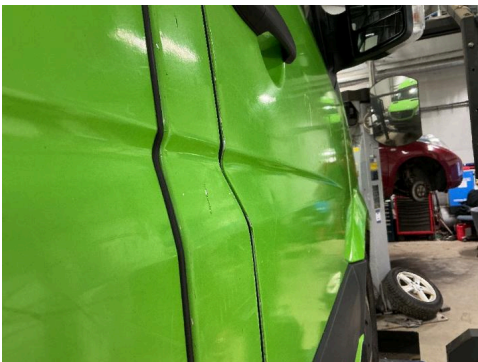

34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.




6073665

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.

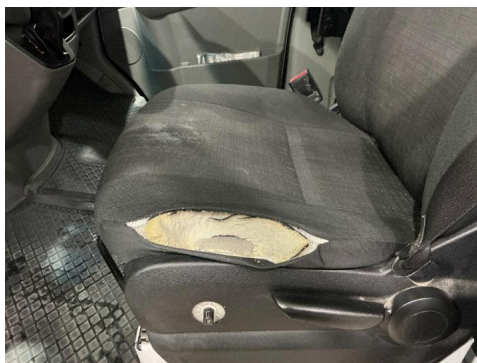

R 38. Seter.



R 39. Seter.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
VH92995	WDB9066371P540308
Årsmodell	Merke/Modell
16-	Sprinter 314 CDI (B906) Kasten
Motorkode	Km
OM 651.955	Ukjent

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Bosch ABS/ESP 906 OBD	P042F	EGR system A — System jams (constantly closed)
	C0110	ABS/ESP ECU — Faulty power supply
	C113B	ABS/ESP ECU — Faulty power supply
Diesel engine	P042F73	High-pressure EGR valve actuator — Actuator jams with closed EGR valve.
PTS OBD	B123A	Sensor 10 parking assist system — Function faulty.
	U1101	Display 1, rear parking assist warning indicator — Communication faulty
	U112B	Display 1, front parking assist warning indicator — Communication faulty
	U112D	Display 2, rear parking assist warning indicator — Communication faulty
	U113D	Speaker for parking assist — Function faulty.
SAM OBD		
STR OBD	8031	Position sensor elec. sliding door right — Incorrect adjustment
TSG TF906 OBD	9027	Power window switch FL — Key blocked



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA Electronic climate control
	ZHE Auxiliary heater
Airbag	Airbag Arcade OBD
Comfort	EZS digital OBD
	Instrument cluster
	MRM OBD
	OBF UDS OBD
Engine	FSCU UDS OBD
	SCR: exhaust gas reduction
Transmission	EGS digital OBD
	EWM digital OBD