

5941773

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547134



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ZOE	Motoreffekt	80 kW
Type	AG	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB21527	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF1AG000764570545	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	45716	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	11.02.2020
		Frist for neste EU kontroll	10.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5941773

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Høyre nedre
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Midten bak


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre fordør
86.21		Steinsprut:	Panser, Støtfanger foran
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Ja

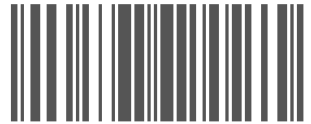

5941773

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	R 45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	R 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	O 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
12 - Bremsrør	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
15 - Brems pedal	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
17 - Lys	Hjul, dekk, felg
19 - Refleks	✓ 65 - Dekk ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 66 - Felg O
21 - Varsellamper	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	R
23 - Full systemskann	Styring
Motor	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
27 - Motor virkemåte	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
28 - Utvendig tilstand motor	73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske	74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem	Hjuloppheng
35 - Motorfester	✓ 75 - Støtdempere ✓
Drivverk	✓ 76 - Stabilisator ✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
42 - Drivaksler	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓

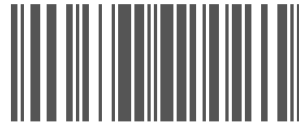

5941773

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5941773

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	210,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5941773

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5941773

Bilder og vedlegg



1. Generelt

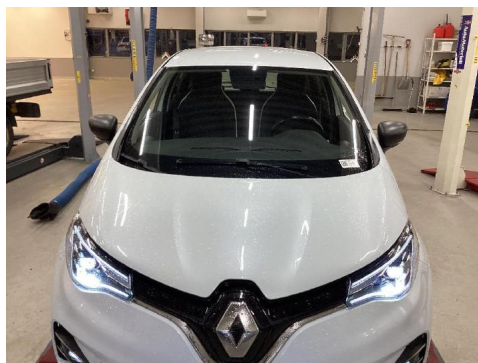

2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

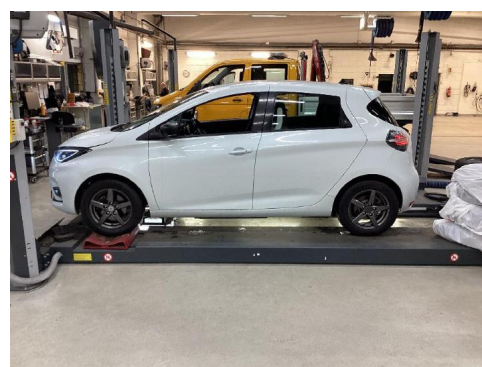

6. Generelt

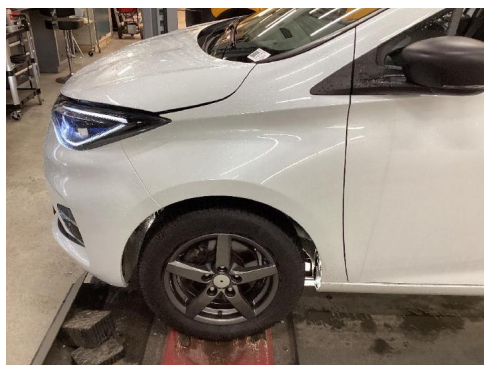

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5941773

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5941773


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt

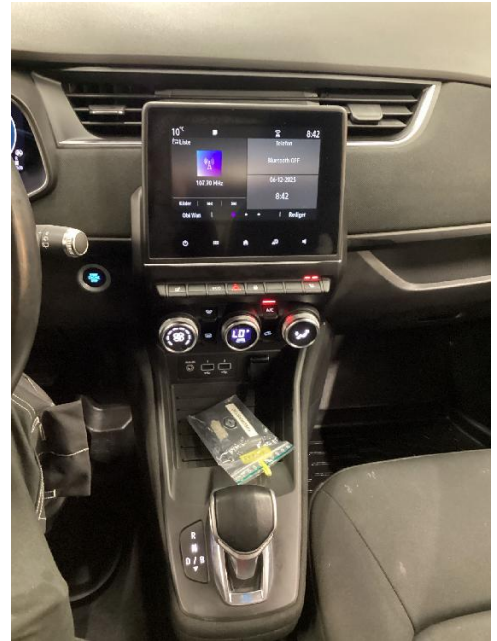

21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt

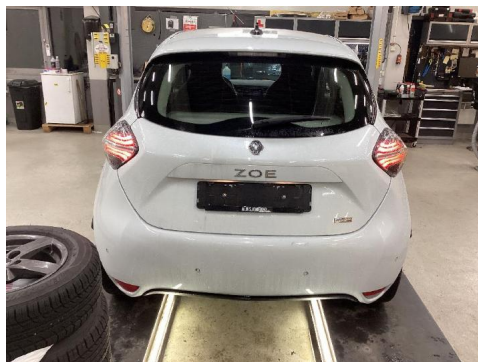

26. Generelt



27. Generelt




5941773

Bilder og vedlegg




28. Generelt

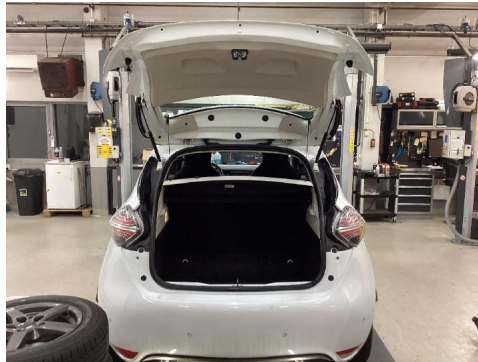

29. Generelt




30. Generelt

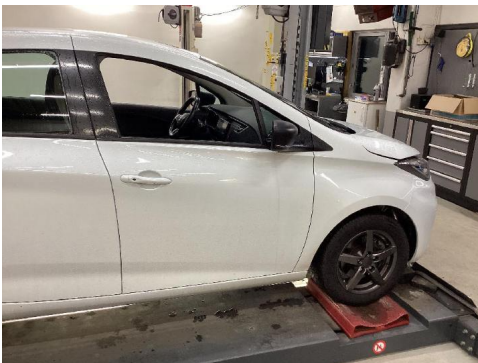

31. Generelt



32. Generelt

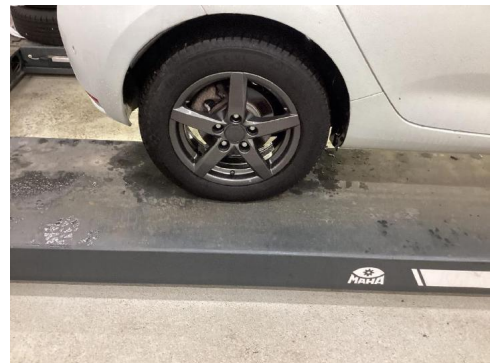

33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

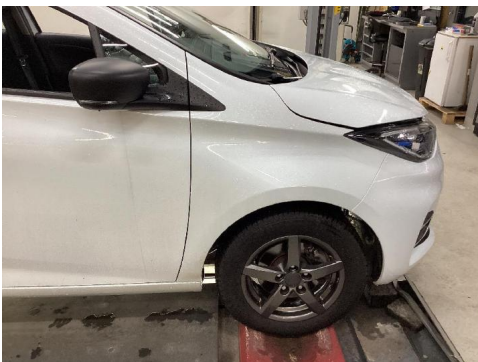

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5941773

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt

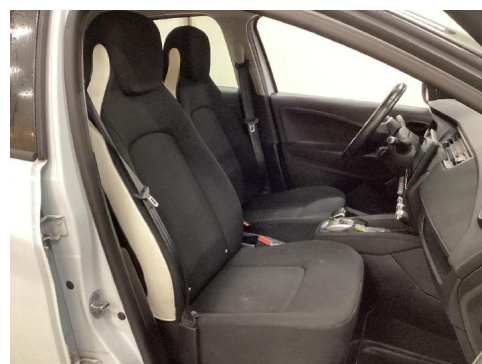


45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt

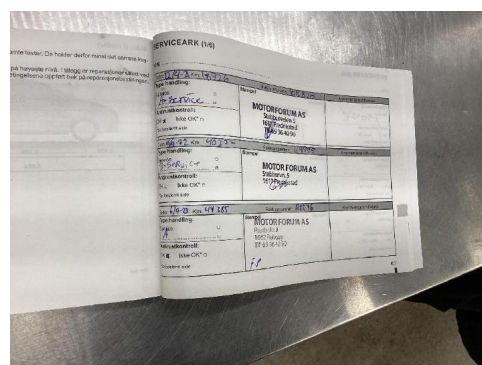


48. Generelt



5941773

Bilder og vedlegg

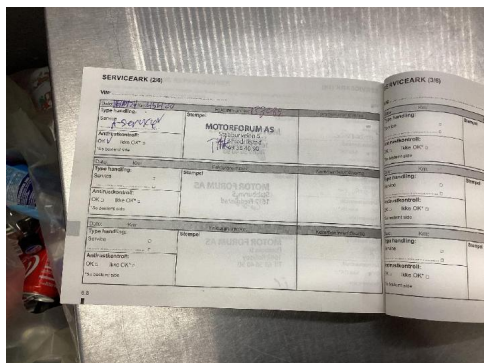


49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt

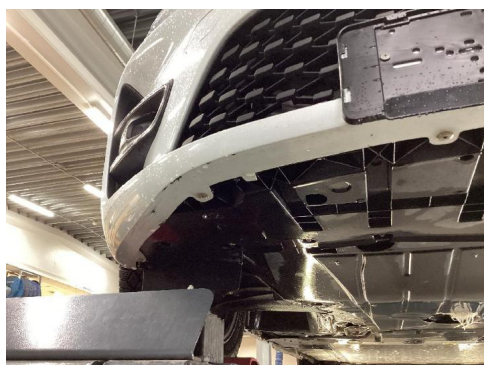

52. Generelt

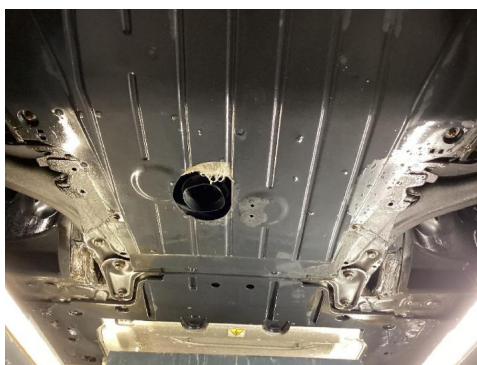

53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB21527	VF1AG000764570545
Årsmodell	Merke/Modell
19-25	Zoe R135
Motorkode	Km
5AQ-605 (5AQ-60)	Ukjent

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning	DTC A4A514	Air quality sensor — Function faulty.
	DTC A4C009	REFRIGANT PRESSURE — Pressure incorrect
	DTC A4C81C	HV heating — Heater circuit 2 faulty
	DTC A4F414	Steering wheel heating — Fault in electric circuit
Brake booster	DTC 58F902	Electromechanical brake booster/brake booster ECU — Function faulty.
Electro BCB CAN	DTC 063198	Temperature sensor — Fault in electric circuit
	DTC 0631FB	Temperature sensor — Fault in electric circuit
	DTC 066864	Ground resistance — Fault in electric circuit
	DTC 069094	Charging station — Voltage/charging faulty
Electro EVC CAN	DTC 163D01	Charging socket illumination — Function faulty.
High-voltage battery module management (BMS) CAN	DTC 1B2081	Direct current charge contactor — Faulty Electric Control CIRCUIT
Keyless entry and drive module CAN	DTC E14F87	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	DTC E15B87	CAN bus connection to fuse and switch unit — Communication disturbed
Parking brake CAN	DTC 501586	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Telematics	DTC AE138F	USB connection to telematic control unit — Communication faulty
	DTC AE17F0	Telematics ECU — Programming missing/incorrect
UCH CAN	DTC 57117B	Tire pressure sensor 1 — Tyre pressure too low
	DTC 57127B	Tyre pressure sensor 2 — Tyre pressure too low
	DTC 57137B	Tyre pressure sensor 3 — Tyre pressure too low
	DTC 57147B	Tyre pressure sensor 4 — Tyre pressure too low
	DTC AC2123	Buckle switch driver side — Fault in electric circuit
	DTC AC7112	Entrance illumination — Fault in electric circuit
	DTC DC0008	Sensor for rain-/light recognition — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System		Feilkoder og Beskrivelse
UPC	CAN	DTC 922D67 Front wiper motor — Fault in electric circuit

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
	Steering angle sensor ECU
Airbag	Airbag(CAN)
Anti-theft device	CAN Gateway
Audio/Video	Multimedia interface CAN
	Navigation
Comfort	Instrument panel CAN
Engine	BMS - Safety system CAN
	CCS charge ECU
	Electro PEB CAN
Safety	Acoustic pedestrian warning system
	Parking assist CAN
Steering	Power steering CAN