



5853333

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
28.10.2025

## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 536923          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                    |                                    |                      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Mercedes-Benz      | <b>Motorstørrelse</b>              | 1950 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | Vito               | <b>Motoreffekt</b>                 | 120 kW               |
| <b>Type</b>             | 639/4              | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | CH22668            | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | W1V44760513968022  | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 101059             | <b>Bruktimportert</b>              | Ja                   |
| <b>Farge</b>            | Hvit               | <b>Registreringsår</b>             | 2022                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Integrert førerhus | <b>Registrert første gang</b>      | 24.05.2022           |
|                         |                    | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 23.05.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5853333

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                       | Beskrivelse                                                        |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4.8    | Service/ Dokum.           | Aktivert serviceindikator                                                                      |                                                                    |
| 17.16  | Lys                       | Skadet lykt:                                                                                   | Midtre bremselys, Høyre baklys                                     |
| 21.17  | Varsellamper              | * SOS call og ekstra batteri                                                                   |                                                                    |
| 23.1   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                               |                                                                    |
| 67.22  | Ekstra hjulsett           | Mangler eller feil hjul                                                                        | 1 hjul                                                             |
| 81.4   | Frontrute                 | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul> |                                                                    |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig | Bulk (er):                                                                                     | Tak, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør |
| 86.3   |                           | Lakkriper:                                                                                     | Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak                          |
| 86.4   |                           | Skadet:                                                                                        | Høyre D-stolpe, Støtfanger bak                                     |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                             | Høyre fordør, Høyre bakdør                                         |
| 86.14  |                           | Lakkslipp/flassing                                                                             | Høyre sidekanal                                                    |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:                                                                               | Bakluke/-dør                                                       |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                       | Beskrivelse       |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4.13   | Service/ Dokum.                   | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF |                   |
| 6.16   | Bremseskiver                      | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet        | Begge sider foran |
| 23.7   | Full systemskann                  | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                          |                   |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                            |                   |
| 102.8  | Laste-/bagasjerom                 | Lasterom har spesialinnredning                                 |                   |

**Ikke utførte**

| Punkt                    | Årsak                          |
|--------------------------|--------------------------------|
| Batteri ytre tilstand    | Ikke tilgjengelig for kontroll |
| Tilstand 12 volt batteri | Ikke tilgjengelig for kontroll |



5853333

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 50 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 10 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Vått             |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |



5853333

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys R

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann R

**Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

59 - Tilhengerkontakt ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

**Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulboksler/navkopper ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓



5853333

### Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

### Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

### Interiør

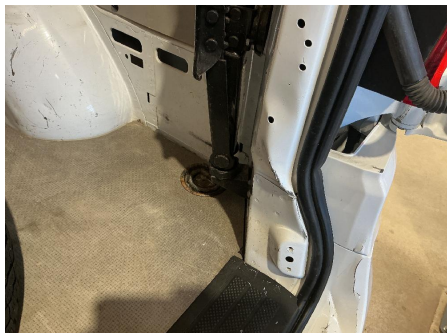
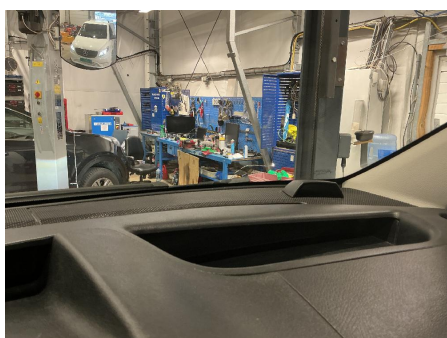
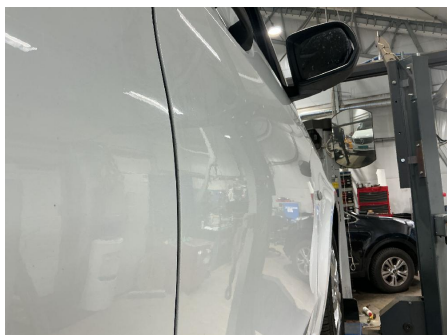
|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | O |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5853333

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frase                                               | Måleverdi                                   |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                       |
| 6.1    | Bremsekiver                     | Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:       | 25,00 mm                                    |
| 6.2    |                                 | Bremsekivetykkelse VF                               | 26,00 mm                                    |
| 6.3    |                                 | Bremsekivetykkelse HF                               | 26,00 mm                                    |
| 6.4    |                                 | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:         | 9,00 mm                                     |
| 6.5    |                                 | Bremsekivetykkelse VB                               | 11,50 mm                                    |
| 6.6    |                                 | Bremsekivetykkelse HB                               | 11,50 mm                                    |
| 9.1    | Bremsevirkning                  |                                                     | Kontrollert visuelt                         |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 35 °C                                       |
| 37.1   | Registerreim                    |                                                     | Bilen har registerkjede                     |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 20 °C                                       |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 8 °C                                        |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        |                                                     | Ikke tilgjengelig for kontroll              |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 7,50 mm                                     |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 7,50 mm                                     |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 7,50 mm                                     |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 7,00 mm                                     |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Sommerdekk                                  |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                              |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                        | 5,50 mm                                     |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                        | 7,50 mm                                     |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                        | 5,50 mm                                     |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                        | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Vinterdekk m/pigg                           |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg                              |

**Bilder og vedlegg****1. Døråpning****2. Lys****3. Lys****4. Frontrute****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



13. Lakk / karosseri utvendig



14. Lakk / karosseri utvendig



15. Lakk / karosseri utvendig



16. Lakk / karosseri utvendig



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5853333



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



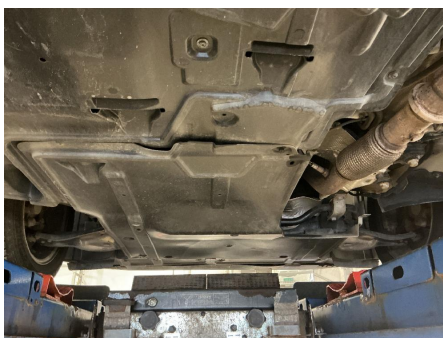
32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



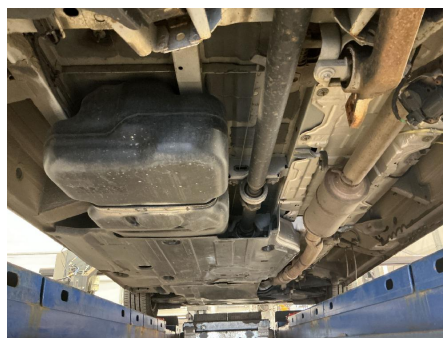35. Generelt



36. Generelt



5853333



### 37. Generelt



5853333

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                         |
| CH22668          | W1V44760513968022                  |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>                |
| 20-              | Vito 116 CDI (W447) Kasten BlueTEC |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                          |
| OM 654.920       | 101 059                            |

## Utført med feil (13)

| System                            | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ESP: Electronic stability control | C073300                  | Vehicle standstill monitoring — Buffer battery defective       |
| EZS: Electr. ignition lock        | U103888                  | Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off                           |
| KLA Electronic climate control    | P261149                  | Refrigerant distributor valve — Fault in electric circuit      |
| MFK: Multi-function camera        | U120B97                  | Connection to headlight ECU — Communication disturbed          |
| PARK: parking assist              | U015587                  | CAN bus connection to instrument cluster — CAN message missing |
| Radio/Navigation                  | C212800                  | ECU — ECU reset carried out.                                   |
| SAM (Signal Acquisition Module)   | B11C11B                  | Auxiliary battery — Electrical fault / resistance too high     |
|                                   | B181E64                  | Engine hood contact switch — Signal implausible                |
|                                   | P25567B                  | Coolant level sensor — Level TOO LOW                           |
| SG-SW-L headlight ECU left        | B283871                  | Actuator of dynam. cornering light — Actuator blocked          |
| Telematics HERMES                 | B143A13                  | Microphone 1 — Interruption in electric circuit                |
|                                   | B146013                  | Loudspeaker port channel 1 — Interruption in electric circuit  |
|                                   | U103888                  | Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off                           |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (13)

| System       | Beskrivelse                              |
|--------------|------------------------------------------|
| Airbag       | SRS airbag ECU                           |
| Comfort      | AHE: Trailer recognition                 |
|              | Door ECU FL UDS OBD                      |
|              | Door ECU FR UDS OBD                      |
|              | KI (Kombiinstrument): Instrument cluster |
|              | SG-SW-R headlight ECU right              |
| Engine       | PTCU: powertrain                         |
|              | SCR: exhaust gas reduction               |
| OBD          |                                          |
| Safety       | RFK: Rearview camera                     |
| Steering     | Electr. power steering                   |
|              | MRMOBD                                   |
| Transmission | Transmission                             |