



5913314

NAF Verdivurdering

Testdato
25.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542837



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	3198 cm ³
Modell	Ranger	Motoreffekt	147 kW
Type	2AB	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	NF83736	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	6FPPXXMJ2PHJ37903	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	112054	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	29.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	08.01.2026



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5913314

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre foran
13.12	Lys	Kraketert lyktelass	Høyre nærlys
13.27		* HF lykt ligger i bilen	
50.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
52.8	Ratt, rattaksel, ledd	* Ratt sitter løst	
64.15	Dør-/panseråpner	* Feil med lås til bakluke	
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
74.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran
74.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
79.6	Støtfanger foran	Sprukket/skadet plastdel	Skifte og lakkere
82.2	Venstre fordør	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og flekkklakkere
84.2	Venstre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og lakkere
85.5	Venstre bakskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekkklakkere
85.13		* Pyntelist mangler	
86.5	Venstre kanal	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
88.7	Venstre utvendig synlig B-stolpe	Lakkskade	Flekkklakkere
90.1	Høyre forskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Skifte og lakkere
90.13		* Skadet pyntelist	
91.1	Høyre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
94.5	Høyre bakskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekkklakkere
99.6	Grill	Sprukket/skadet plastdel	Skifte ulakkert del
104.1	Døråpning	Bulk(er) med lakkskade, VF	Rette og lakkere
104.3		Bulk(er) med lakkskade, VB	Rette og lakkere
104.18		Skadet gummpakning	Venstre bakdør
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke. Ingen reaksjon fra nøkkel. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil. Tegn til at bilen har vært i ulykke. Ukjente skader kan fremkomme grunnet skader, videre feil søk anbefales.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Høyre foran
62.9	Frontrute	Noe steinsprut	
80.24	Støtfanger bak	* Ikke ordentlig inspisert grunnet manglende plass. Redusert inspeksjon	
81.14	Venstre forskjerm	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
93.14	Høyre bakdør	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
103.23	Bakluke	* Ikke ordentlig inspisert grunnet manglende plass. Redusert inspeksjon	



5913314

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
105.17	Lasterom	* Ikke inspisert grunnet manglende plass for og åpne bakluke	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testetrustning;Uten løftebukk
Er testen utført på NAF Senteret? Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Alvorlige feil



5913314

Prøvekjøring		Støtfangere	
1 - Kjøreegenskaper	R	79 - Støtfanger foran	R
		80 - Støtfanger bak	O
Generell informasjon		Sone 1 (venstre side)	
3 - Nøkler / Utstyr	R	81 - Venstre forskjerm	O
4 - Service/ Dokum.	✓	82 - Venstre fordør	R
		83 - Venstre speil	✓
		84 - Venstre bakdør	R
		85 - Venstre bakskjerm	R
		86 - Venstre kanal	R
		87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
		88 - Venstre utvendig synlig B-stolpe	R
	✓	Sone 2 (høyre side)	
		90 - Høyre forskjerm	R
		91 - Høyre fordør	R
		92 - Høyre speil	✓
		93 - Høyre bakdør	O
		94 - Høyre bakskjerm	R
		95 - Høyre kanal	✓
		96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
	R	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)	
		99 - Grill	R
		100 - Panser	✓
		101 - Tak	✓
		103 - Bakluke	O
	O	Sone 5 (entre, lasterom)	
	✓	104 - Døråpning	R
	R	105 - Lasterom	O
	✓	Annet	
	✓	107 - Udefinerbare feil	R
	R		
Interiør			
71 - Dashbord / midtkonsoll	✓		
72 - Taktrekk	✓		
73 - Dørtrekk	✓		
74 - Seter	R		
75 - Bilbelte	✓		
76 - Gulvmatter/-teppe	✓		
78 - Interiør generelt	✓		



5913314

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29	Registerreim		Bilen har registerkjede
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
50	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5913314

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5913314

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

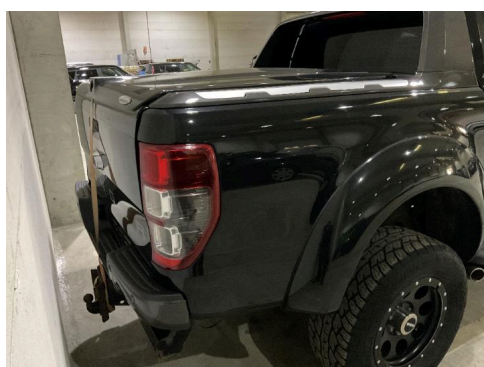


4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt

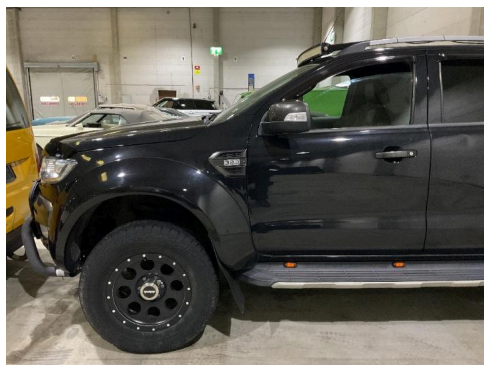


7. Generelt

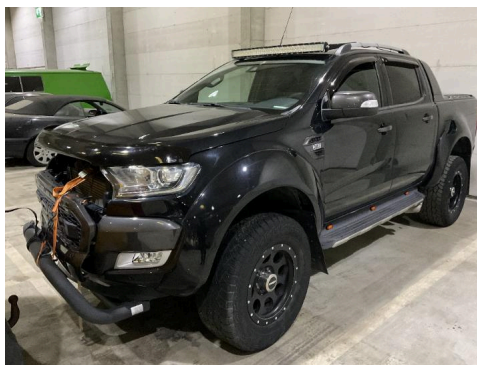

8. Generelt



9. Generelt

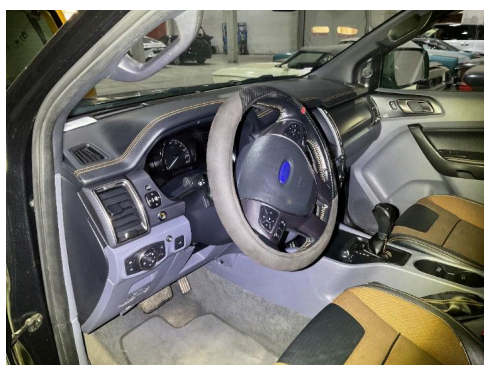

10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5913314

Bilder og vedlegg



13. Generelt

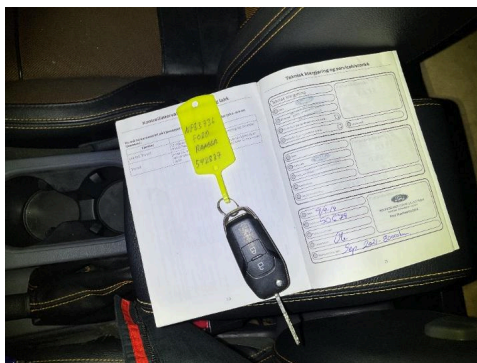

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt

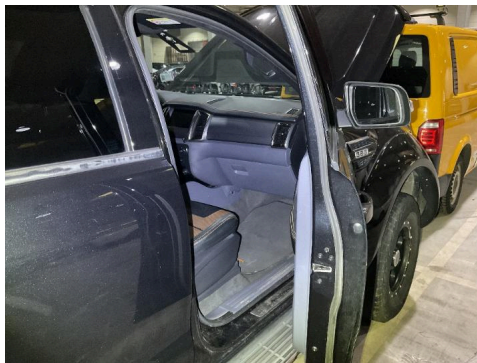

20. Generelt

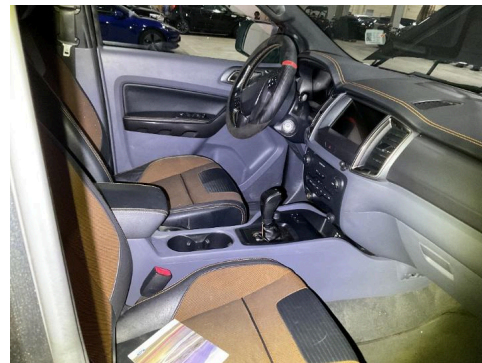


21. Generelt

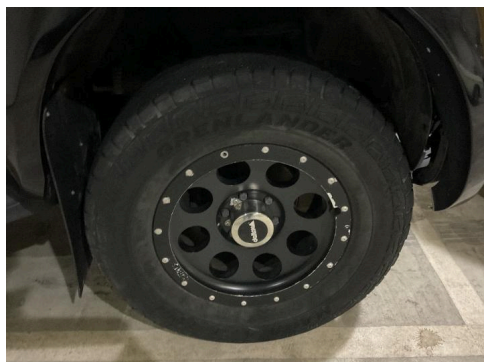

22. Generelt



23. Generelt

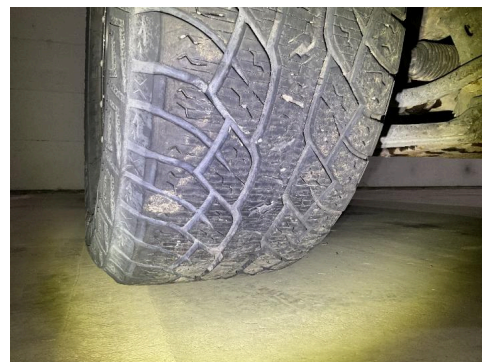

24. Generelt



5913314

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt

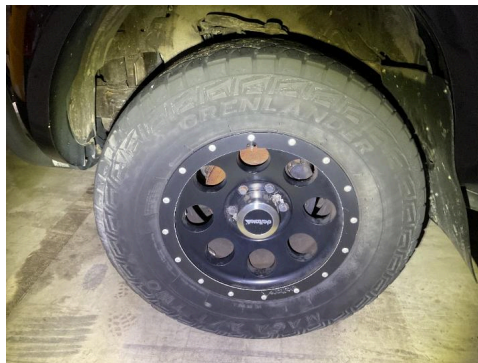

29. Generelt

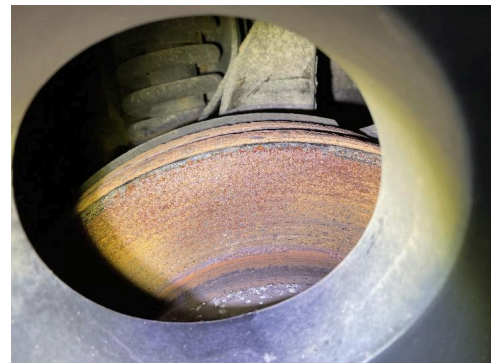

30. Generelt

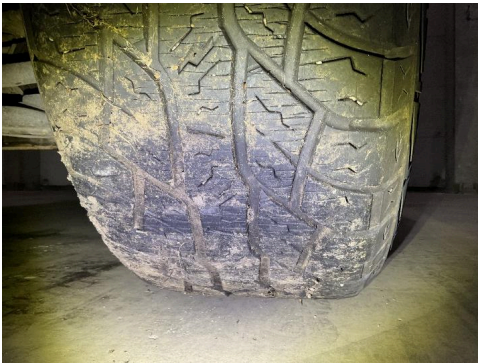

31. Generelt



32. Dør-/panseråpner




33. Døråpning



34. Døråpning



35. Døråpning

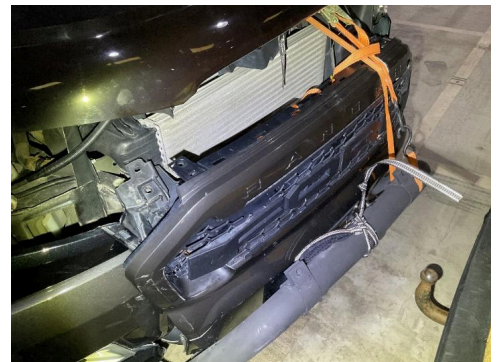

36. Grill



5913314

Bilder og vedlegg



37. Grill




38. Høyre bakdør




39. Høyre baksjerm



40. Høyre fordør

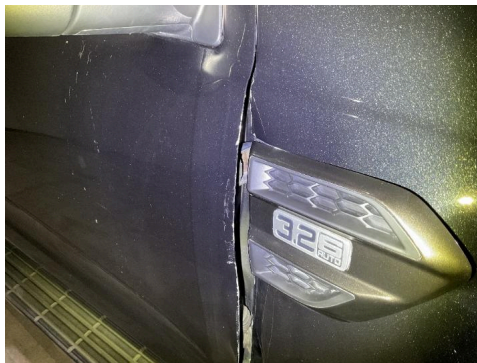


41. Høyre fordør

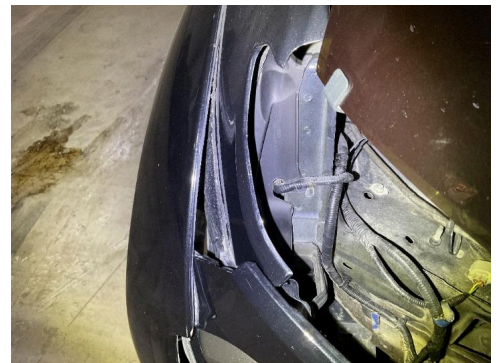


42. Høyre forskjerm



43. Høyre forskjerm

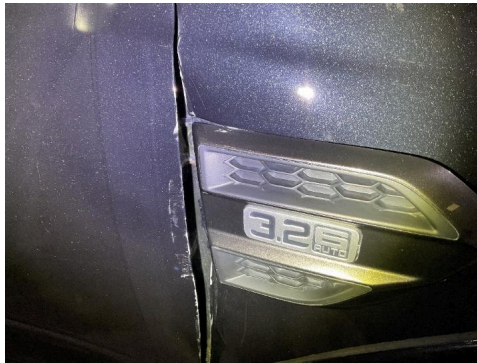

44. Høyre forskjerm

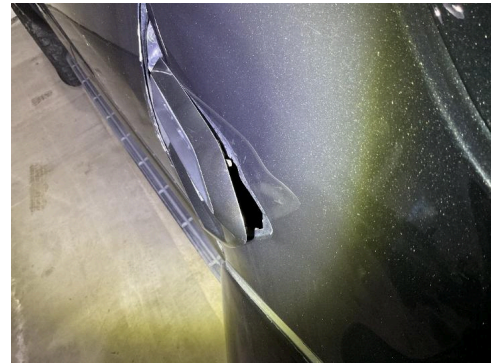

45. Høyre forskjerm



46. Høyre forskjerm



47. Lys



48. Lys




5913314


Bilder og vedlegg



49. Seter

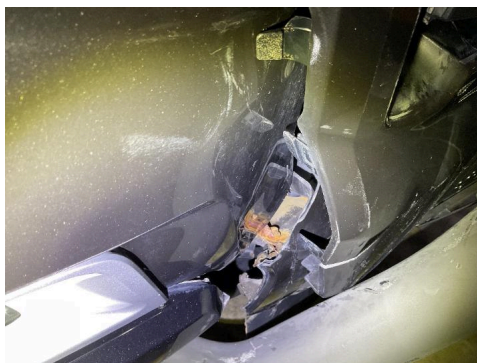

50. Støtfanger foran

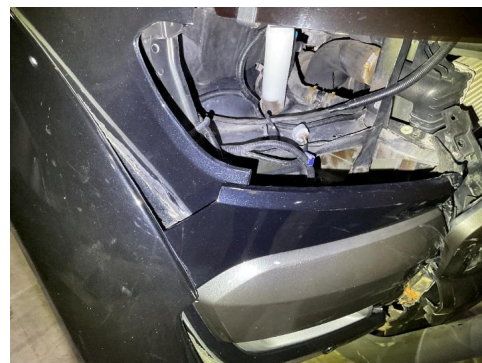

51. Støtfanger foran




52. Venstre bakdør




53. Venstre bakdør



54. Venstre bakskjerm

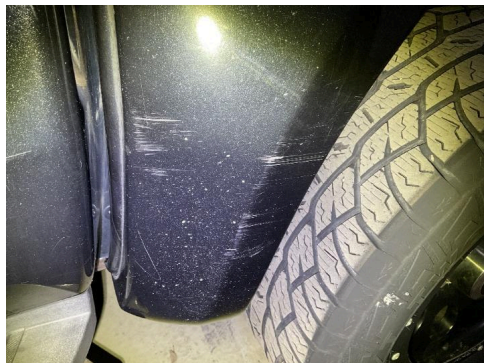

55. Venstre bakskjerm

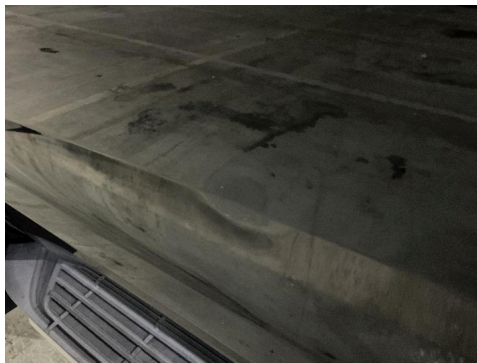

56. Venstre fordør



57. Venstre forskjerm



58. Venstre kanal



59. Venstre utvendig synlig B-stolpe