



6071430

NAF Bruktbiltest

Testdato
09.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	555802



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Partner	Motoreffekt	75 kW
Type	E	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR61174	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VR3EFYHYCMJ613457	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	84738	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	25.03.2021
		Frist for neste EU kontroll	09.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6071430

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre fjernlys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
42.2	Drivaksler	Skade på gummimansjett - må skiftes snarest for å unngå at leddet skades:	Venstre indre foran
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre foran
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
81.3		Ulovlig film eller tape på frontrute: Reparasjonsmetode:Fjernes	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre baksjerm, Venstre sidekanal
86.3		Lakkriper:	Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.6		Bulk (er):	Venstre baksjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Bakluke
86.15		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Venstre side
37.8	Registerreim	* - Bilen skal bytte register rem : 25.03.2027 iht service intervall.	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetting	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
59.7	Tilhengerkontakt	* - Mye sand/grus i kontaktstykke vanskelig og kontrollere.	
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	



6071430

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
68.4	Hjullager	* -Liten lyd hjullager venstre foran (ikke prøvekjørt) må eventuelt videre feilsøkes på verksted.	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Panser
86.25		Småbulker:	Venstre bakdør, Høyre sidekanal
86.28		Bulk(er)	Bakluke, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.36		* - Boret hull i frontfanger til ekstra fjernlys.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
97.8		* - Vanskelig å kontrollere døråpninger bak da disse er : Skitne	
98.9	Seter	* Misfarget/skittent: Seter foran.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Ulovlig solfilm på bilens fremre sideruter eller frontrute

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Sota ruter foran + frontrute.



6071430

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	O	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremserør	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
13 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
15 - Brems pedal	✓	59 - Tilhengerkontakt	O
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	R
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	O
22 - Varsellamper utvidet	R	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
23 - Full systemskann	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Hjuloppheng	
28 - Utvendig tilstand motor	O	75 - Støtdempere	✓
29 - Oljenivå motor	✓	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølervæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	Karosseri	
37 - Registerreim	O	81 - Frontrute	R
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	R
38 - Clutch	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
39 - Girkasse (manuell)	O	84 - Lås	✓
42 - Drivaksler	R	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
		87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	✓
		89 - Understellsnummer	✓



6071430

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

93 - Taktrekk ✓

96 - Dørtrekk ✓

97 - Døråpning **R**

98 - Seter **O**

99 - Bilbelte ✓

100 - Gulvmatter/-teppe ✓

102 - Laste-/bagasjerom ✓

103 - Interiør generelt ✓



6071430

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	60
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	650 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,00 mm
67.2		Mønsterdybde	1,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6071430

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6071430

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

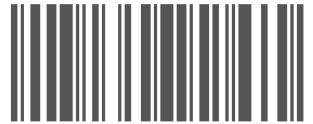

6071430

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

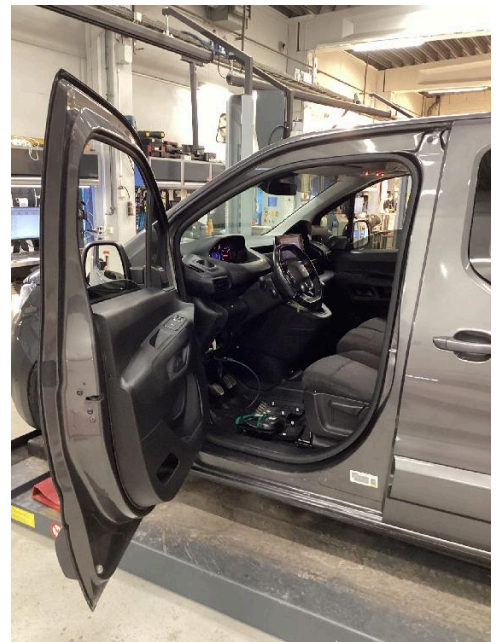


18. Generelt




19. Generelt

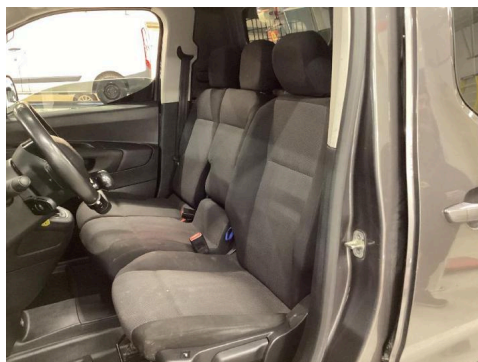

20. Generelt

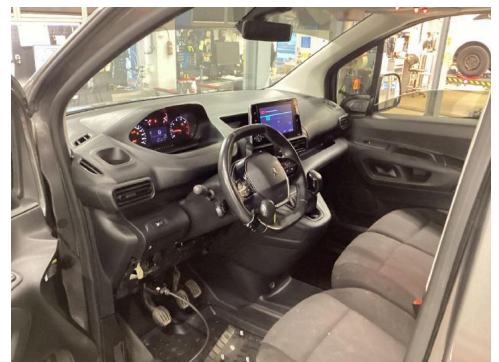

21. Generelt

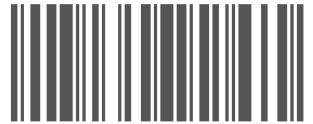

6071430

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

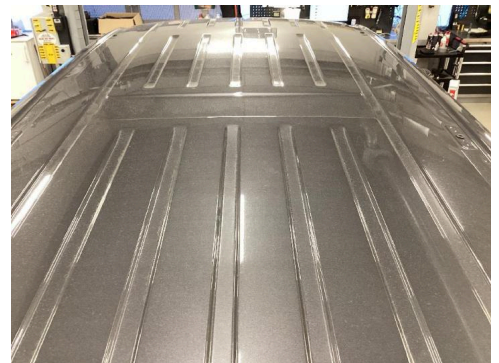


27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt

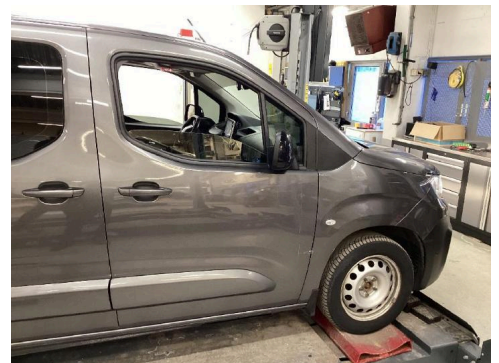

30. Generelt

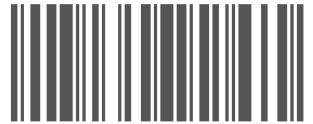

6071430


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt

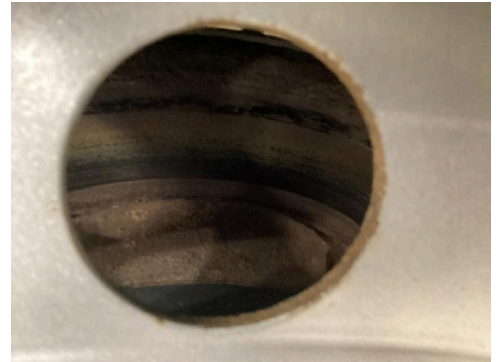

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

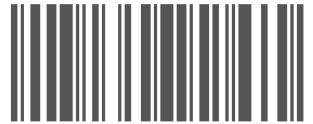


6071430


Bilder og vedlegg



40. Generelt

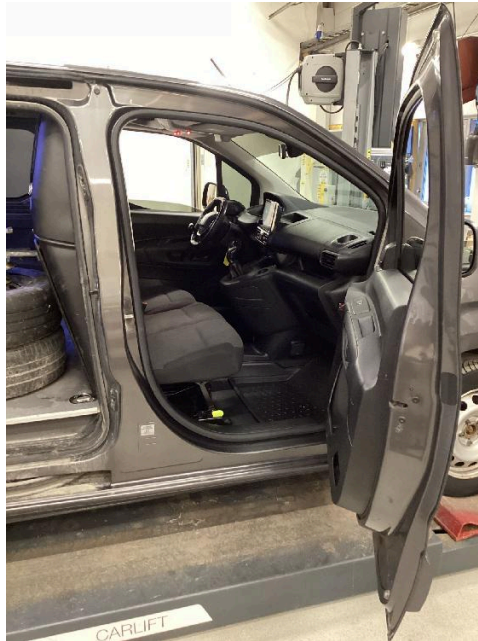


41. Generelt

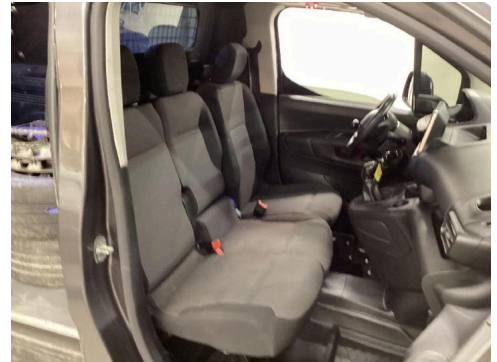


42. Generelt



43. Generelt

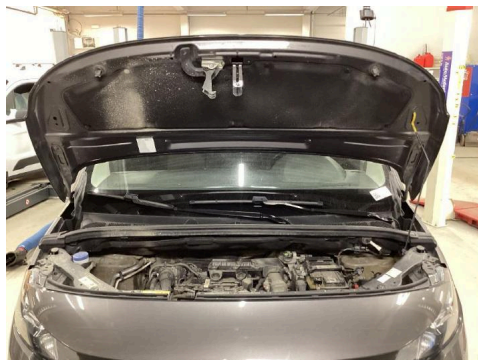

44. Generelt

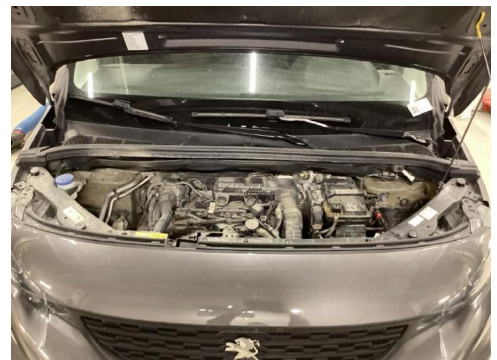

45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

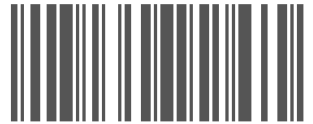

6071430


Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt

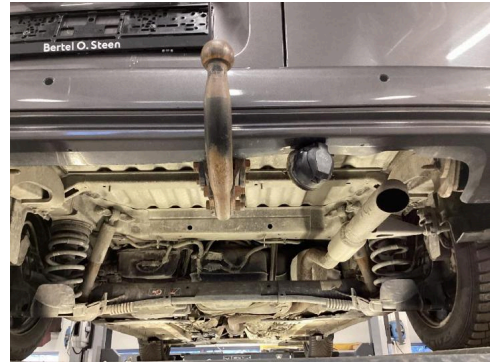

51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR61174	VR3EFYHYCMJ613457
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Partner-IV 1.5 16V Blue-HDi 100
Motorkode	Km
YHY (DV5RD)	Ukjent

Utført med feil (65)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
Body modification (BSG)	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
Bosch ABS	C1381	Return pump — Function faulty.
	C1549	Parking brake actuator right — Function faulty.
	C154A	Parking brake actuator left — Function faulty.
	C156D	Electric parking brake — Faulty SENSOR
	C1638	Steering-angle sensor — Signal faulty
	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
	P0562	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
	P1702	System ECU — Run-on phase faulty
Central switching unit BSI	B1189	Windscreen wiper relay — Function faulty.
	B1324	Seat heating — Fault in electric circuit
	B1325	Air-conditioning blower front — Fault in electric circuit
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B13F8	Parking heater solenoid valve — Signal invalid
	B13FA	Fuel burning heater — Signal faulty
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B173A	Door lock switch driver door — Implausible CONDITION
	B175C	Door contact switch driver side — Function faulty.
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1818	Oil level control — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Diesel engine	P06B8	Internal of engine ECU — Memory faulty
	U1205	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U1213	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication faulty
Hydraulic power steering	C1406	Power assisted steering motor — Function faulty.
	C1644	Voltage supply — Faulty power supply
	U1213	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Multifunction touch screen	B1576	Multifunction display unit — Coding missing or faulty
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Navigation system	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Parking assist	B120E	Combustion engine — Signal faulty
	B1218	ESP ECU — Signal faulty
	B1221	Distance sensor FL inner side — Function faulty.
	B1222	Distance sensor FL outside — Function faulty.
	B1225	Distance sensor FR inner side — Function faulty.
	B1226	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
	B1229	Distance sensors — Fault in electric circuit
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U1003	CAN bus — Function shut down
	U111D	Can connection with parking assist ECU — Communication faulty
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1804	Steering-angle sensor — Signal faulty
	U1805	CAN bus connection to ABS/traction control — Wheel rpm values not available
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F18	Touch screen — fault of CAN connection
	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1F95	Parking assist ECU — Function faulty.
Trailer switching unit (BCM)	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Comfort	Control tip switch at steering wheel
	Instrument cluster
	Multiplex operating unit
	Sensor for rain-/light recognition
	Steering wheel switch module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

OBD

Beskrivelse