



6068784

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
06.02.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 552221          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                   |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bilmerke         | Mercedes-Benz     | Motorstørrelse              | - cm <sup>3</sup> |
| Modell           | EQC 400 4MATIC    | Motoreffekt                 | 300 kW            |
| Type             | 204 X             | Aksler i drift              | 2                 |
| Registreringsnr. | EB45335           | Drivstofftype               | Elektrisk         |
| Understellsnr.   | W1K2938901F006798 | Kjøretøygruppe              | 101               |
| Km.stand.        | 159029            | Bruktimportert              | Nei               |
| Farge            | Svart             | Registreringsår             | 2020              |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn      | Registrert første gang      | 10.06.2020        |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 25.03.2026        |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6068784

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                    | Resultat                         | Beskrivelse                                              |
|--------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12.4   | Glassruter.                  | Vesentlig slitasje på rute       | Bakrute                                                  |
| 24.1   | Feilkodeutlesing.            | Det finnes feilkoder, se rapport |                                                          |
| 26.1   | Lykter/lys - tilstand.       | Skadet lykteglass:               | Venstre baklys                                           |
| 50.2   | Lakk / karosseri utvendig.   | Lakkriper:                       | Støtfanger bak                                           |
| 50.3   |                              | Steinsprut/lakksår               | Panser                                                   |
| 50.8   |                              | Bulk (er):                       | Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Panser |
| 50.10  |                              | Skadet:                          | Støtfanger foran                                         |
| 51.1   | Vognbunn/understell.         | Skadet/løst plastdeksel:         | Midten foran, Midten bak, Høyre foran                    |
| 60.1   | Bremseskiver innvendig.      | Rust på bremseskive:             | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran       |
| 73.12  | Bremseskive/klosser utvendig | Rust på bremseskive:             | Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran       |
| 76.3   | Felg.                        | Vesentlig riper / hakk:          | Høyre foran                                              |
| 78.6   | Viskere, spylersystem        | * Viskerblad bak mangler         |                                                          |

| Ref.Id | Opplysning                 | Resultat                                                       | Beskrivelse |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.6    | Service/Dokumentasjon.     | Aktivert serviceindikator                                      |             |
| 4.7    |                            | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF |             |
| 12.7   | Glassruter.                | Noe steinsprut på frontrute                                    |             |
| 24.3   | Feilkodeutlesing.          | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                          |             |
| 27.6   | Oppvarmet rute/speil.      | Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur                  |             |
| 50.19  | Lakk / karosseri utvendig. | Diverse småbulker/lakkriper                                    |             |
| 50.20  |                            | Diverse steinsprut/lakksår                                     |             |
| 50.32  |                            | Lakkrens ut over normal klargjøring:                           |             |
| 77.16  | Ekstra hjulsett..          | Ekstra hjulsett mangler                                        |             |

## Ikke utførte

| Punkt    | Årsak                          |
|----------|--------------------------------|
| Skilter. | Ikke tilgjengelig for kontroll |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 50 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** -10 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Glatt;lsete  
**Er bilen skitten, våt eller nediset?** Nei



6068784

**Generell informasjon.**

- 1 - Bildeserie
- 2 - Skilter.
- 3 - Sentrallås/nøkler.
- 4 - Service/Dokumentasjon.

**Interiør.**

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Lyd / lyssignaler.
- 12 - Glassruter.
- 13 - Setevarmer.
- 14 - Innvendig speil.
- 15 - Utvendig speil.
- 16 - Solskjerm.
- 17 - Takluke/Panoramatak.
- 18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 19 - Taktrekk.
- 21 - Interiør generelt.

**Motor.**

- 22 - Panser.
- 23 - Understellsnummer.
- 24 - Feilkodeutlesing.
- 25 - Lykter/lys - virkemåte.
- 26 - Lykter/lys - tilstand.
- 27 - Oppvarmet rute/speil.
- 28 - Bremsvæske.
- 29 - Kjølesystem.
- 30 - Batteri 12 volt.
- 32 - Utvendig tilstand motor.
- 33 - Motorfester.

**Karosseri.**

- ✓ 36 - Dører.
- | 37 - Elektrisk vindusheis.
- ✓ 38 - Døråpning.
- 39 - Dørtrekk.
- 40 - Bilbelte.
- 41 - Gulvmatter/-teppe.
- 42 - Seter.
- 43 - Ladekontakt elbil/hybrid.
- 44 - Ladekabel elbil/hybrid.
- 45 - Tilhengerfeste.
- 46 - Varseltrekant / refleksvest
- 47 - Laste-/bagasjerom.
- 48 - Bagasjeromstildekning/rollo
- 49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.
- 50 - Lakk / karosseri utvendig.

**Underside.**

- ✓ 51 - Vognbunn/understell.
- ✓ 52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- ✓ 53 - Stabilisator.
- ✓ 54 - Differensial.
- ✓ 55 - Drivaksler.
- 57 - Bremsørør.
- 58 - Bremseslanger.
- 59 - Bremsbelegg innvendig.
- 60 - Bremseskiver innvendig.
- 61 - Parkbrems.
- 62 - Støtdempere.
- 63 - Drivstofftank, rør, slange.
- 64 - Lekkasje.
- 65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.
- 68 - Travers.
- 69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- 70 - Styrestag/ledd.
- 71 - Styresnekke, tannstang.
- 72 - Fjærer / fjærbein.



6068784

**Hjul, dekk.**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 73 - Bremseskive/klosser utvendig | <b>R</b> |
| 74 - Hjullager.                   | ✓        |
| 75 - Dekk.                        | ✓        |
| 76 - Felg.                        | <b>R</b> |
| 77 - Ekstra hjulsett..            | <b>O</b> |

**Prøvekjøring.**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 78 - Viskere, spylersystem          | <b>R</b> |
| 79 - Lyktespylersystem              | ✓        |
| 80 - Motor og drivlinje - virkemåte | ✓        |
| 81 - Kjøreegenskaper.               | ✓        |
| 83 - Bremseser - virkemåte          | ✓        |



6068784

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                            | Fråse                                               | Måleverdi                                                           |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Bildeserie                       | Bilder                                              | Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført |
| 3.1    | Sentrallås/nøkler.               | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                                               |
| 18.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 20 °C                                                               |
| 18.2   |                                  | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 10 °C                                                               |
| 28     | Bremsevæske.                     |                                                     | Kontrollert visuelt                                                 |
| 29.1   | Kjølesystem.                     | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 35 °C                                                               |
| 30     | Batteri 12 volt.                 |                                                     | Kontrollert visuelt                                                 |
| 44.1   | Ladekabel elbil/hybrid.          | Antall ladekabler i bilen:                          | 1 stk                                                               |
| 73     | Bremseskive/klosser utvendig     |                                                     | Ikke mulig å måle uten demontering                                  |
| 75.1   | Dekk.                            | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                                                 |
| 75.2   |                                  | Mønsterdybde VF                                     | 5,50 mm                                                             |
| 75.3   |                                  | Mønsterdybde HF                                     | 5,00 mm                                                             |
| 75.4   |                                  | Mønsterdybde VB                                     | 8,00 mm                                                             |
| 75.5   |                                  | Mønsterdybde HB                                     | 8,50 mm                                                             |
| 76.1   | Felg.                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                                                      |
| 77     | Ekstra hjulsett..                |                                                     | Ligger ikke i bilen                                                 |
| 83     | Bremser - virkemåte              |                                                     | Kontrollert visuelt                                                 |



6068784

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6068784

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

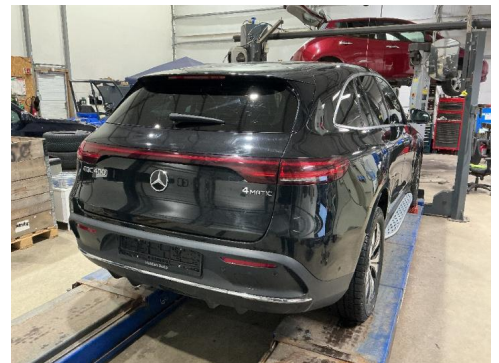

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6068784

## Bilder og vedlegg



13. Generelt

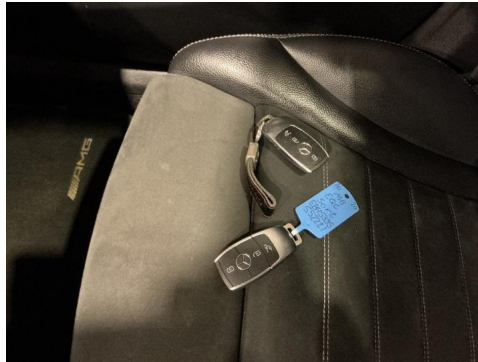

14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt

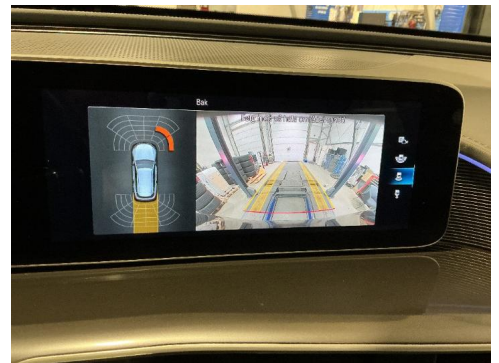

18. Generelt




19. Generelt

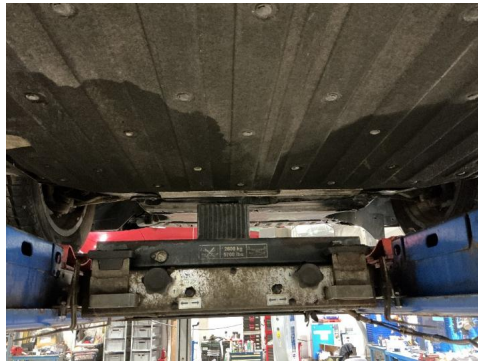

20. Generelt



21. Generelt

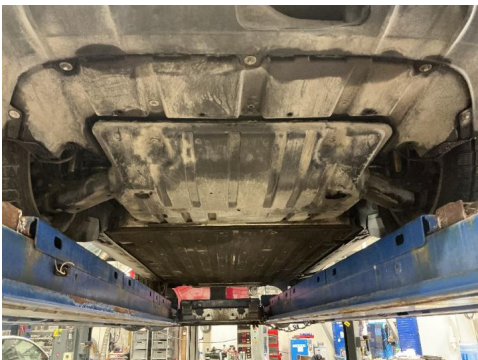

22. Generelt



23. Bremseskive/klosser utvendig



**R** 24. Bremseskive/klosser utvendig

**R**



6068784

## Bilder og vedlegg



25. Felg.

R



26. Glassruter.



27. Lakk / karosseri utvendig.

R



28. Lakk / karosseri utvendig.

R




29. Lakk / karosseri utvendig.




30. Lakk / karosseri utvendig.

R

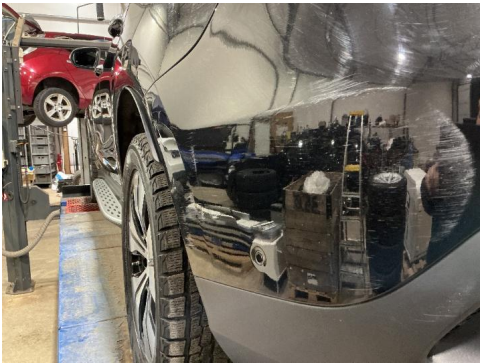

31. Lakk / karosseri utvendig.

R

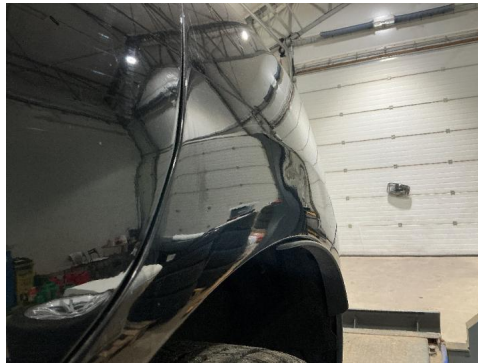

32. Lakk / karosseri utvendig.



33. Lykter/lys - tilstand.

R



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>            |
| EB45335          | W1K2938901F006798     |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>   |
| 19-              | EQC 400 (N293) 4Matic |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>             |
| 780.998          | Ukjent                |

## Utført med feil (21)

| System                                      | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptive cruise control/brake assist system | B1FFCFF                  | Navigation software — Faulty or invalid                                                     |
|                                             | P1D06E1                  | Start/stop system — Function faulty.                                                        |
|                                             | U0431FE                  | CAN bus connection to body control module front — Implausible data received.                |
| BMS Battery management system N82/3         |                          |                                                                                             |
| BMS Battery management system N82/4         |                          |                                                                                             |
| DDW DC-DC converter                         | U011200                  | CAN bus connection from ECU B battery monitoring — Communication disturbed                  |
| Direct current charge connection unit       | U011200                  | CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed             |
| ELC: Electronic suspension control          | P164456                  | Version coding/configuration — Wrong version coding/configuration registered                |
| KI (Kombiinstrument): Instrument cluster    | P1C5C00                  | Battery discharge protection — Protection is active!                                        |
| KLA Electronic climate control              | B10BC04                  | High-voltage heater — Internal fault                                                        |
| MBUX - Head Unit                            | B227B00                  | MOST bus — Configuration faulty                                                             |
| MFK: Multi-function camera                  | B228700                  | Multi-function camera — Adaptation drive cycle not completed successfully                   |
| PTCU: powertrain                            | P0AF82B                  | High-voltage vehicle electrical system — Short circuit of electric cables among one another |
|                                             | U109087                  | CAN bus to telematic control unit — Communication disturbed                                 |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System                                        | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SAM driver                                    | B23267B                  | Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW                                   |
|                                               | B237971                  | Wiper motor — Blocked                                                           |
| SAM hinten Body control module rear           |                          |                                                                                 |
| SG-EM: Power electronics                      | U0112FB                  | CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed |
| SG-LG Charger for high-voltage battery module | U011200                  | CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed |

## Utført uten feil (34)

| System      | Beskrivelse                                 |
|-------------|---------------------------------------------|
| ABS         | ESP: Electronic stability control           |
| Airbag      | RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL |
|             | RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR |
|             | SRS: Supplemental Restraint System          |
| Audio/Video | MTAS cell phone mount holder                |
|             | Sound system                                |
|             | Telematics HERMES                           |
|             | ZAN OBD                                     |
| Comfort     | AHE: Trailer recognition                    |
|             | AML ambient illumination                    |
|             | DBE: Roof control board                     |
|             | ESE driver seat adjustment                  |
|             | ESE passenger seat adjustment               |
|             | EZS: Electr. ignition lock                  |
|             | HKS: hatchback control                      |
|             | KG 2 CAN OBD                                |
|             | PSD: Panorama roof                          |
|             | SG-SW-L headlight ECU left                  |
|             | SG-SW-R headlight ECU right                 |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## System

## Beskrivelse

TPAD: Touch pad

TSG HL door ECU RL

TSG HR door ECU RR

TSG VL door ECU FL

TSG VR door ECU FR

## Engine

BMS Battery management system N82/2

SOGE sound generator

## Safety

Adaptive cruise control

PARK: parking assist

Rear radar sensor left

Rear radar sensor right

## Steering

Electr. power steering

LRE steering wheel electronics

MRMOBD

## Tire pressure monitoring

RDK OBD