



6080352

NAF Bruktbiltest

Testdato
12.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557747



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	140 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DR58531	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313512618	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	143911	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.11.2018
		Frist for neste EU kontroll	04.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6080352

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.9	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak
9.10	Bremsevirkning	Ulyd i bremses	
17.7	Lys	Kraketert lykteglass	Høyre baklys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutsetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.6		Bulk (er):	Bakluke, Høyre fordør, Venstre sidekanal
86.12		Rustangrep:	Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal, Venstre B-stolpe
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	
91.2		Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
97.4	Døråpning	* - Penselflekk av døråpninger.	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
77.14	Fjærer / fjærbein	* - Montert på uoriginale fjærer (forsterket) foran og bak.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.23		Steinsprut:	Høyre bakskjerm
86.28		Bulk(er)	Tak
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	



6080352

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6080352

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	✓ 49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	Hjul, dekk, felg
14 - Bremskraftforsterker	✓ 65 - Dekk ✓
15 - Brems pedal	✓ 66 - Felg ✓
Lys og signaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
17 - Lys	68 - Hjullager ✓
19 - Refleks	Styring
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
21 - Varsellamper	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
e-Diagnose	73 - Styrestag/ledd ✓
23 - Full systemskann	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
26 - Avgassanalyse (Diesel)	75 - Støtdempere ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 76 - Stabilisator ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 77 - Fjærer / fjærbein O
29 - Oljenivå motor	O 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
30 - Kjølevæske	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg	Karosseri
35 - Motorfester	✓ 81 - Frontrute R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
37 - Registerreim	✓ 83 - Dør-/panseråpner ✓
Drivverk	✓ 84 - Lås ✓
40 - Girkasse (automatisk)	86 - Lakk / karosseri utvendig R
41 - Differensial	✓ 87 - Utvendig speil ✓
42 - Drivaksler	✓ 88 - Underside O
43 - Mellomaksel	✓ 89 - Understellsnummer ✓
	✓ 90 - Tilhengerfeste ✓



6080352

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll
- 93 - Taktrekk
- 96 - Dørtrekk
- 97 - Døråpning
- 98 - Seter
- 99 - Bilbelte
- 100 - Gulvmatter/-teppe
- 102 - Laste-/bagasjerom
- 103 - Interiør generelt

R

✓

✓

R

R

✓

✓

✓

✓



6080352

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	400,00
9.2		Bremsevirkning, HF	400,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6080352

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6080352

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6080352

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6080352


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

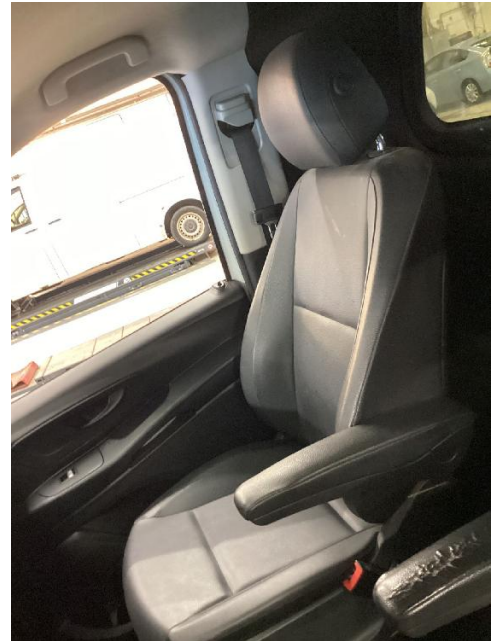

24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6080352

Bilder og vedlegg



31. Generelt

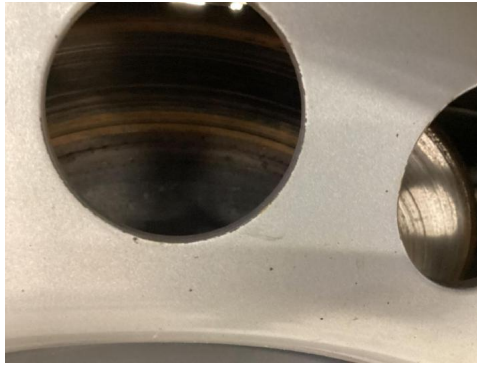

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6080352

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR58531	WDF44760313512618
Årsmodell	Merke/Modell
14-	Vito 111 CDI (W447) Kasten BlueTEC
Motorkode	Km
OM 622.951	Ukjent

Utført med feil (13)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Door ECU FL UDS OBD	B18B52A	Power window switch FL — Fault in electric circuit
	B18B62A	Power window switch FR — Fault in electric circuit
ESP: Electronic stability control	C066300	CAN bus connection to central gateway — CAN signal "incoming call" missing/faulty
ISM CAN OBD	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
KAB: Camera cover	U026487	CAN communication with RFK (rearview camera) — Communication disturbed
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	U014787	CAN bus connection to infotainment head unit — CAN message missing
KLA Electronic climate control	B1A9A04	Fuel burning heater — Function faulty.
	B1FCC00	Fuel burning heater — Startup fault
	U144F00	Fuel level — Level TOO LOW
MFK: Multi-function camera	B23A813	Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to plus
PARK: parking assist	B123509	Parking aid sensor rear inside right — Defective sensor
RFK: Rearview camera	U014787	CAN bus connection to infotainment head unit — CAN message missing
VGS: fully integrated transmission control	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	AHE: Trailer recognition Door ECU FR UDS OBD EZS: Electr. ignition lock PSM: Parameterizable special module SAM (Signal Acquisition Module) SG-SW-L headlight ECU left SG-SW-R headlight ECU right
Engine	Diesel engine FSCU UDS OBD SCR: exhaust gas reduction
OBD	
Safety	ABA: Brake assist system
Steering	Electr. power steering MRM OBD
Transmission	Transmission