



6034083

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	558082



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1595 cm ³
Modell	C 180	Motoreffekt	115 kW
Type	204	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT17585	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2050401F056648	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	265597	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	11.12.2014
		Frist for neste EU kontroll	02.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6034083

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
17.5	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre sideblink
17.7		Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
46.9	Radio / Multimedia	* Touchpad til multimedia virker ikke	
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Venstre fordør
48.3	Oppvarmet bakrute	Skade på varmetråder:	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
82.8	Siderute/bakrute	Skade på rute:	Bakrute
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Panser, Støtfanger bak
86.4		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe
86.5		Bulk (er):	Venstre bakskjerm
86.9		Matt lakk:	Tak
86.13		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
102.3	Laste-/bagasjerom	Fukt i gulvteppe	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
87.13	Utvendig speil	* Småskader i folie	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



6034083

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6034083

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver ✓	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	46 - Radio / Multimedia R
9 - Bremsvirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis R
10 - Bremsvæsknivå ✓	48 - Oppvarmet bakrute R
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys R	57 - Batteri ytre tilstand
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri
20 - Lyd / lyssignaler ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
21 - Varsellamper ✓	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet ✓	65 - Dekk ✓
e-Diagnose	66 - Felg R
23 - Full systemskann R	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
28 - Utvendig tilstand motor ✓	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
29 - Oljenivå motor ✓	Styring
30 - Kjølevæske R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
31 - Kjølevifte ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
32 - Kjølesystem ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
33 - Eksosanlegg ✓	74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester ✓	Hjuloppheng
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	75 - Støtdempere ✓
37 - Registerreim ✓	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6034083

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6034083

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	29,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	29,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,30 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	11,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	11,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6034083

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6034083

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6034083

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

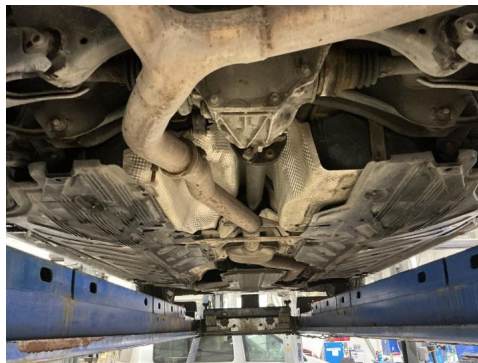

17. Generelt



18. Generelt



19. Felg




R 20. Frontrute



R 21. Lys



22. Lys

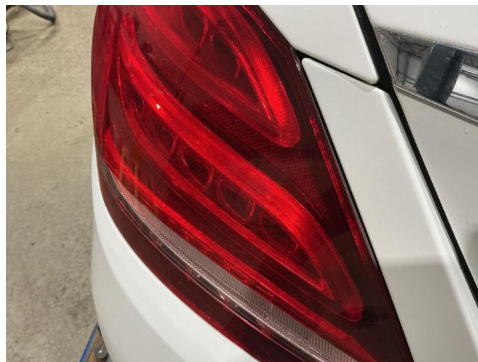

R 23. Lys



R 24. Panser



6034083

Bilder og vedlegg



25. Panser



R 26. Panser



R 27. Seter



28. Seter



R 29. Siderute/bakrute



R 30. Støtfanger bak



31. Støtfanger bak




R 32. Støtfanger bak



R 33. Støtfanger bak



34. Støtfanger bak

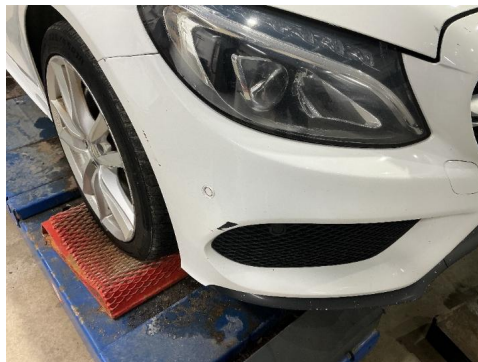

R 35. Støtfanger foran



R 36. Støtfanger foran



6034083


Bilder og vedlegg



37. Tak



R 38. Utvendig speil

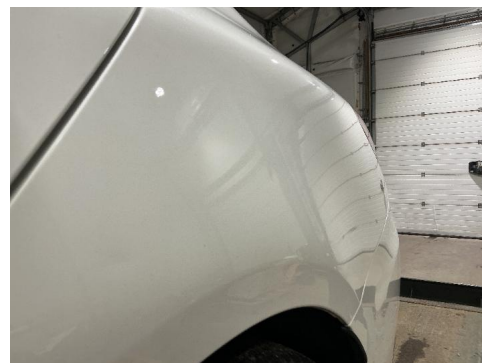

O 39. Venstre bakskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT17585	WDD2050401F056648
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	C 180 (W205)
Motorkode	Km
M 274.910	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABA: Brake assist system	C10C800	Collision warning system ECU — Warning released
	U0401FE	CAN bus connection from engine ECU — data input implausible or incorrect
	U0416FD	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
Audio 20 OBD	U1017	MOST master ECU — Interruption in MOST ring cable.
Comand Online	U1017	MOST master ECU — Interruption in MOST ring cable.
ECU of camera cover	B1FF4	Camera cover rear — Function faulty.
EFB OBD	U105C	CAN bus connection to brake assist ECU — Communication disturbed
	U1444	CAN bus connection to radar sensor ECU — Signal implausible
ESP: Electronic stability control	U105C	CAN bus connection to brake assist ECU — Communication disturbed
	U1444	CAN bus connection to radar sensor ECU — Signal implausible
Gasoline engine	P260000	Coolant pump — Fault in electric circuit
	P260200	Coolant pump — Short circuit to ground
	P26CA00	Electric coolant pump — Electric fault / interruption in electric circuit
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B1FE097	Drive position indication — Fault in electric circuit
KLA Electronic climate control	B111315	Footwell vent temperature sensor right — Interruption/short circuit to plus
	U011564	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
PARK: parking assist	B1230	Parking aid sensor RR center — Function faulty.
	B123A	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
PTCU: powertrain		



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
RDK OBD	C1599	Tire pressure sensor — Empty battery
SAM front digital OBD	B1F45	Starter battery — Resistance too high
	U1153	CAN bus connection to windshield wipers — Function faulty.
SDE H OBD	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — Missing message

Utført uten feil (26)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	ZAN infotainment display
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	AHE: Trailer recognition
	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	Door ECU RL UDS OBD
	Door ECU RR UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
	MRM steering column module
	SAM rear digitalOBD
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
	TSG HL door ECU RL
	TSG HR door ECU RR
	TSG VL door ECU FL
	TSG VR door ECU FR
Engine	FSCU UDS OBD
OBD	
Safety	All-round vision camera



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

RFK: Rearview camera

Steering

Electr. power steering

Transmission

ISM CAN OBD

VGS: fully integrated transmission control