



6039867

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557320



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	3993 cm ³
Modell	S6 AVANT	Motoreffekt	309 kW
Type	4G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	PA20862	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WAUZZZ4GXD012915	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	142958	Bruktimportert	Ja
Farge	Brun	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	18.12.2012
		Frist for neste EU kontroll	07.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6039867

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.7	Bremsebelegg	Feil på ledning til slitasjevarsler:	Høyre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre sideblink
17.15		Skadet lykt:	Venstre sideblinklys, Venstre baklys, Venstre bremselys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Foran
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.12	Eksosanlegg	* - Uoriginal eksos bakre del.	
40.15	Girkasse (automatisk)	* - Løs/skadet girpads høyre spak på ratt.	
42.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkblærer	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.15		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran, Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre baklys
17.31		Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	Tak
86.24		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.28		Bulk(er)	Venstre bakskjerm
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Bak



6039867

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6039867

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	✓ 49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
6 - Bremseskiver	R 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	Hjul, dekk, felg
13 - Bremseslanger	✓ 65 - Dekk ✓
15 - Bremsepedal	✓ 66 - Felg O
Lys og signaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
17 - Lys	68 - Hjullager ✓
19 - Refleks	Styring
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
21 - Varsellamper	R 72 - Styresnekke, tannstang ✓
e-Diagnose	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
23 - Full systemskann	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
25 - Avgassanalyse (Bensin)	75 - Støtdempere ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 76 - Stabilisator ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
30 - Kjølervæske	O 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg	Karosseri
35 - Motorfester	R 81 - Frontrute O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
37 - Registerreim	✓ 83 - Dør-/panseråpner ✓
Drivverk	✓ 84 - Lås ✓
40 - Girkasse (automatisk)	85 - Takluke/Panoramatak ✓
41 - Differensial	R 86 - Lakk / karosseri utvendig R
42 - Drivaksler	✓ 87 - Utvendig speil ✓
43 - Mellomaksel	R 88 - Underside O
	✓ 89 - Understellsnummer ✓



6039867

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6039867

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	320,00
9.2		Bremsevirkning, HF	320,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6039867

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6039867

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt

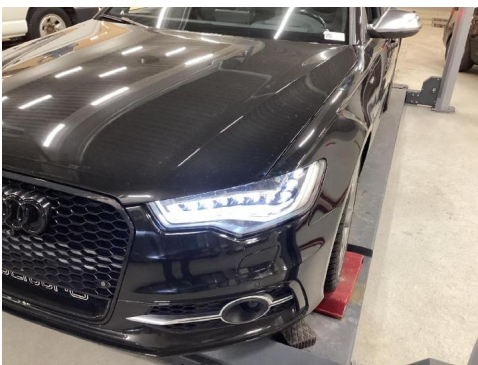

4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6039867

Bilder og vedlegg



13. Generelt

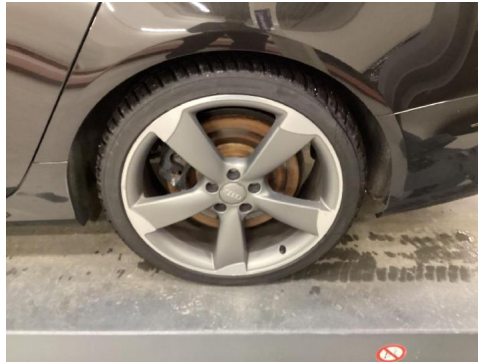

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6039867

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

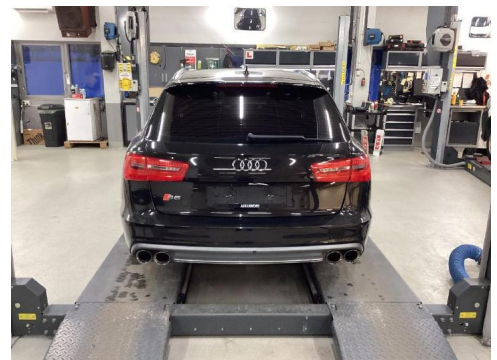

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6039867

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6039867

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt

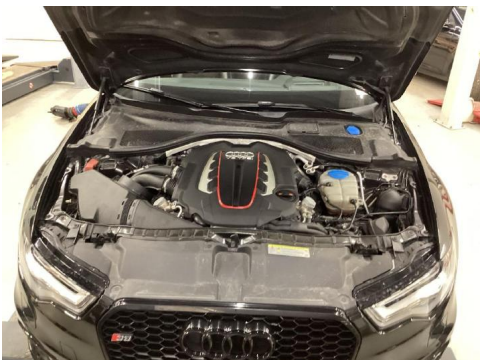

49. Generelt

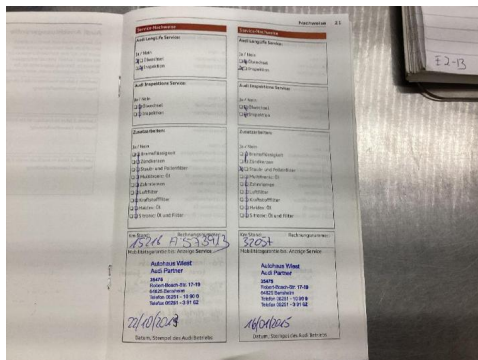

50. Generelt

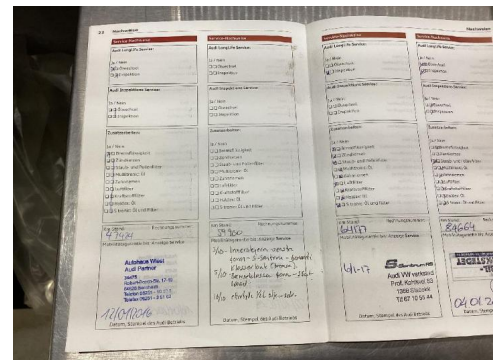


51. Generelt




6039867


Bilder og vedlegg

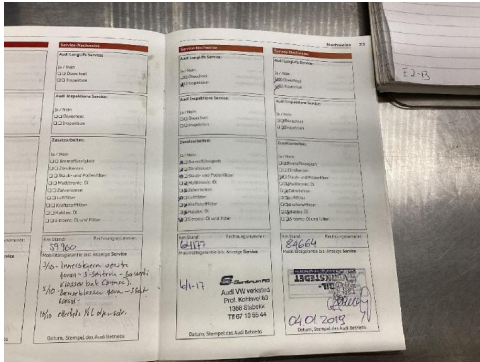

52. Generelt

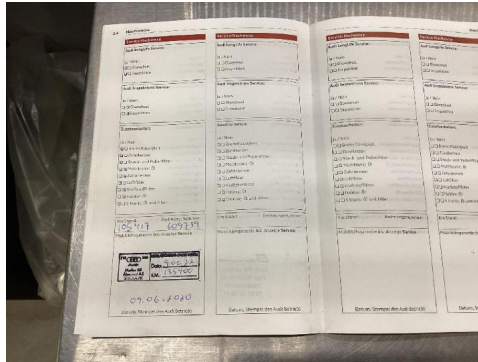

53. Generelt

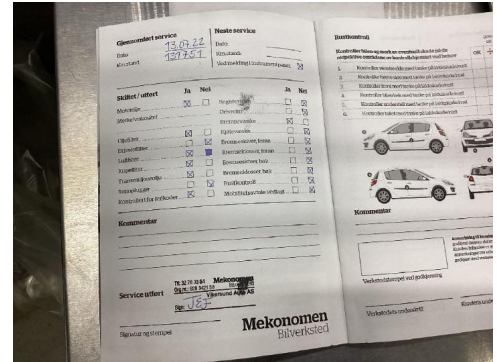

54. Generelt




55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt

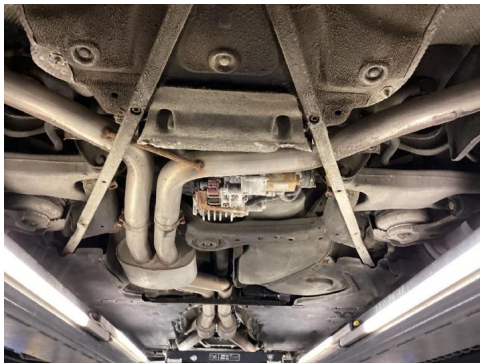

58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PA20862	WAUZZZ4GXD012915
Årsmodell	Merke/Modell
12-18	S6 4.0i V8 32V TFSI Avant Quattro
Motorkode	Km
CEUC	Ukjent

Utført med feil (66)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0172	Mixture bank 1 — Mixture too rich
	P0175	Mixture bank 2 — Mixture too rich
	P0302	Combustion on cyl. 2 — Misfiring detected
Access/start authorisation	1330	Central ECU comfort — Central ECU comfort
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	956	Key 2 — Adaptation limit exceeded
Assembly bearing	P032100	Crankshaft sensor — Signal implausible
	P193D00	No trouble code — Trouble code without meaning.
	U112100	Data bus — Missing message!
Brake electronics	C101816	Return pump — Voltage too low
	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C106A16	ABS solenoid valves — Voltage supply too low
	C10A416	Vacuum sensor — Faulty power supply
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Camera ECU	C110115	Windscreen heating for lane-keeping assist — Interruption/short circuit to plus
Central comfort module	3637	Function of roof electronics ECU restricted due to excess temperature — Function faulty.
	3932	Hatchback module — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Diagn. interface bus	12290	No-load current — No-load current too high
	12291	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	17	Voltage supply — Undervoltage registered
	267	Optical data bus — Function faulty.
Door electronics RL	2111	Power window drive — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply

Reg.nr: **PA20862**, VIN: **WAUZZZ4GXD012915**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Door electronics RR	2111	Power window drive — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Driver door electronics	109	Turn signal light in exterior mirror driver side — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Driver seat adjustment	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Engine electronics I	P008800	Fuel high pressure system — Pressure too high
	P017200	Mixture bank 1 — Mixture too rich
	P017500	Mixture bank 2 — Mixture too rich
	P01C900	Fuel pressure control bank 2 — Fuel pressure too high
	P030000	Misfire — Misfire detected
	P030100	Combustion on cyl. 1 — Misfire detected
	P030200	Combustion on cyl. 2 — Misfire detected
	P030300	Combustion on cyl. 3 — Misfire detected
	P030400	Combustion on cyl. 4 — Misfire detected
	P119A00	Fuel pressure sensor — Function faulty.
	P119B00	Fuel pressure sensor 2 — Function faulty.
	P130A00	Cylinder shutoff after misfire — Misfire on at least 1 cyl.
	P224000	O2 sensor 1 - bank 2 — Interruption in pump current electric circuit
Head-up display	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Information electronics	1524	Phone antenna — Function faulty.
	2067	CAN bus — Wake-up function faulty
	3157	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
	3276	Check the software version management. — Function faulty.
	3623	Activation code — Function faulty.
Instrument cluster	B201000	ECU — Faulty or missing calibration
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Passenger door electronics	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Power steering	U140A00	Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
Rear lid electronics	B121102	Hall sensors of rear hatch actuator 1 — Signal faulty
Rearview camera system/all-round vision camera system	B128414	Camera front — Faulty power supply
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

Steering column module

446

ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low

532

ECU voltage supply — Faulty power supply

Vehicle electrics 1

532

ECU voltage supply — Faulty power supply

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet