



5715010

NAF Bruktbiltest

Testdato
01.09.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	519663		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1595 cm ³
Modell	C 180	Motoreffekt	115 kW
Type	204	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH61837	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDD2050401F008952	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	203262	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2014
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	08.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	22.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5715010

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga synlig cord på høyre fordekk	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilhøkk(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
17.12	Lys	Kraketert lyktglass	Venstre baklys, Høyre baklys
17.13		Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, venstre fjernlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
65.7	Dekk	Dekk er skjevslett:	Høyre foran
65.13		Corden er synlig	Høyre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre side
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.3		Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre baksjerm
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Høyre baksjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll



5715010

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Frist for neste EU kontroll

23.05.2026

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5715010

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R**

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **R****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg65 - Dekk **R**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

70 - Hjul kapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5715010

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5715010


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	21,80 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	21,70 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,80 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,00 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
55.1	Ladespenning generator		Ikke mulig å måle uten demontering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt

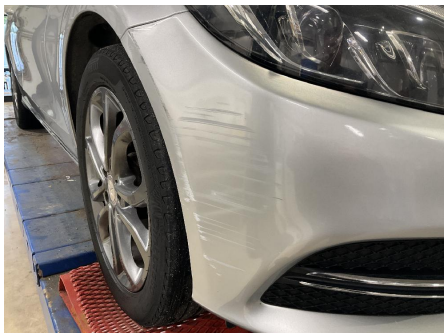

2. Støtfanger foran




3. Støtfanger foran



4. Støtfanger bak



5. Støtfanger bak

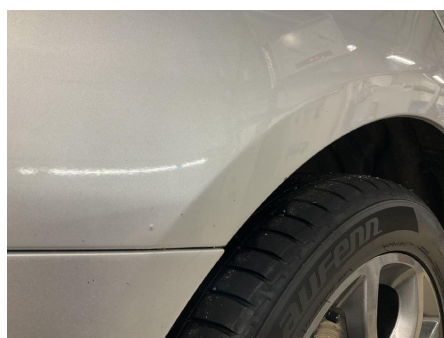

6. Høyre bakskjerm



7. Høyre bakdør



8. Høyre forskjerm



9. Venstre fordør



10. Venstre bakskjerm



11. Bakluke



12. Bakluke



5715010



13. Tak



14. Tak




15. Felg



16. Lys



17. Lys

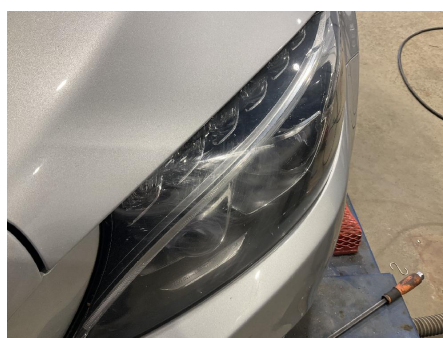

18. Lys



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5715010



25. Generelt



26. Generelt

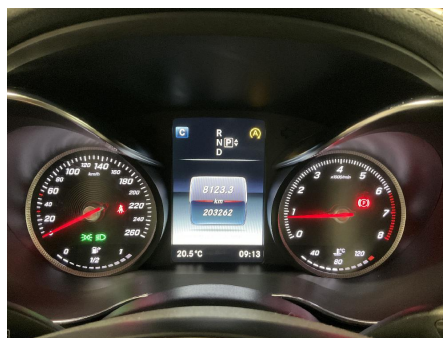


27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt

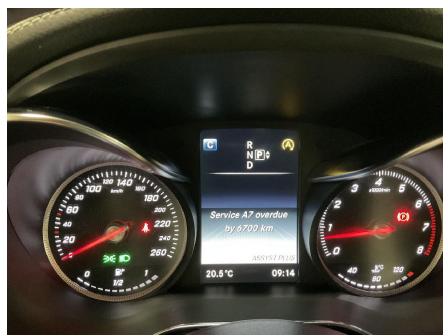

30. Generelt



31. Generelt

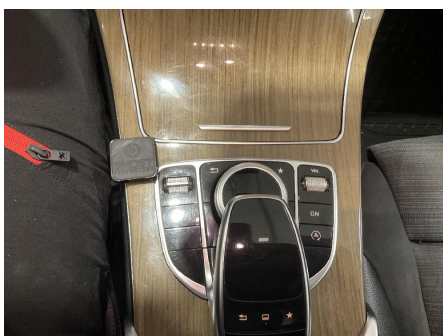

32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt

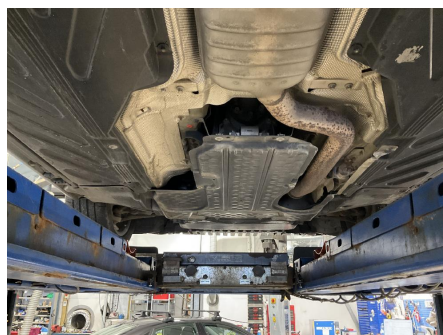

36. Generelt



5715010



37. Generelt



5715010

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
VH61837	WDD2050401F008952
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	C 180 (W205)
Motorkode	Km
M 274.910	203 262

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABA: Brake assist system	C10C800	Collision warning system ECU — Warning released
	C10C900	Collision warning system ECU — Brake assist system activated
All-round vision camera		
Audio 20 OBD	B1560	AUDIO-SYSTEM — Anti-theft protection activated
Comand Online	B1560	AUDIO-SYSTEM — Anti-theft protection activated
Gasoline engine	P029921	Turbocharger 1 — Boost pressure too low
	P06DA00	Engine oil pump valve — Electric fault or interruption
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B221396	Instrument cluster — Internal fault
KLA Electronic climate control	B10A207	Temperature flap actuator left — Hard to operate/blocked
MFK: Multi-function camera	B23A8	Windshield defroster for front sensor system — Function faulty.
	U0416	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
MRM steering column module	P1614	ECU — ECU reset carried out.
PTCU: powertrain	U0427	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
RFK: Rearview camera	B21FF	Rearview camera — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (28)

System	Beskrivelse
ABS	EFB OBD
	ESP: Electronic stability control
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	ZAN infotainment display
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	AHE: Trailer recognition
	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	Door ECU RL UDS OBD
	Door ECU RR UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
	SAM frontdigitalOBD
	SAM rear digitalOBD
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right
	TPAD: Touch pad
	TSG HL door ECU RL
	TSG HR door ECU RR
	TSG VL door ECU FL
	TSG VR door ECU FR
Engine	FSCU UDS OBD
OBD	
Safety	ECU of camera cover
Steering	Electr. power steering
Tire pressure monitoring	RDK OBD
Transmission	ISM CAN OBD
	VGS: fully integrated transmission control