



6023782

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 557870



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	330e	Motoreffekt	135 kW
Type	G3L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR55336	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBA5X7109LFH89341	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	120419	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2019
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	24.10.2019
		Frist for neste EU kontroll	23.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6023782

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	3 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Panser
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.15		Ulyd fra hjuloppheng bak	
6.18	Bremsekiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6023782

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	○	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	○
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		52 - Lyktespyler / Visker	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	
		58 - Tilstand 12 volt batteri	
		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
		62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
e-Diagnose		Hjul, dekk, felg	
23 - Full systemskann	R	65 - Dekk	✓
		66 - Felg	R
		67 - Ekstra hjulsett	R
		68 - Hjullager	✓
		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
		70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



6023782

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6023782

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6023782

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6023782

Bilder og vedlegg

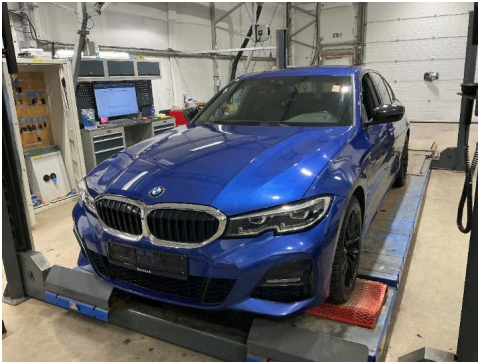

1. Generelt

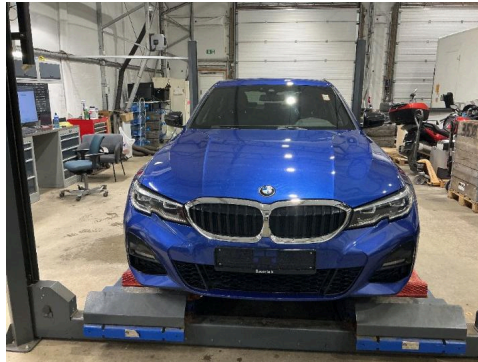


2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt

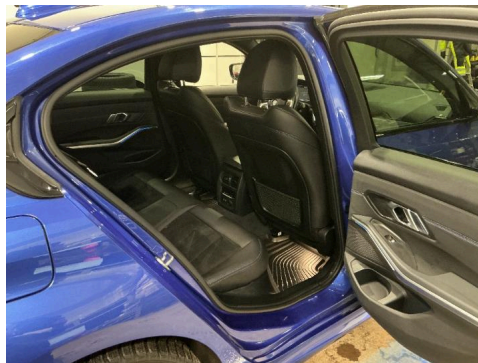


5. Generelt

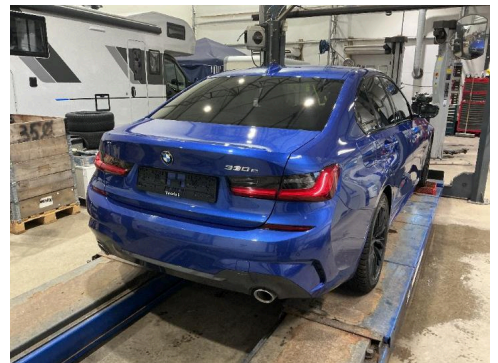


6. Generelt

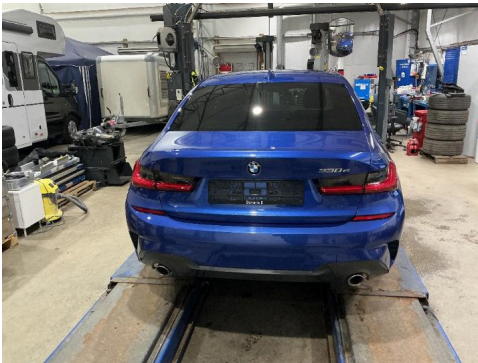

7. Generelt

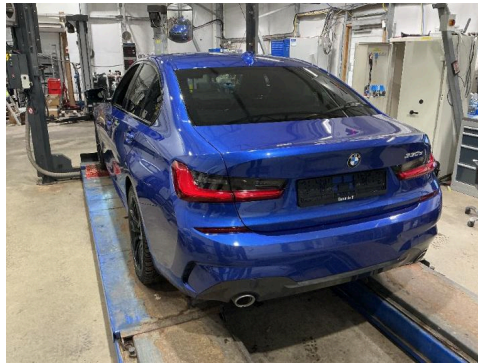

8. Generelt

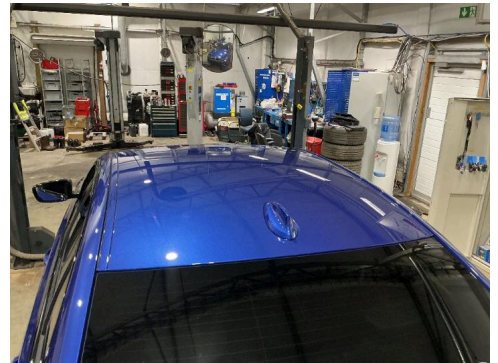

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6023782

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt

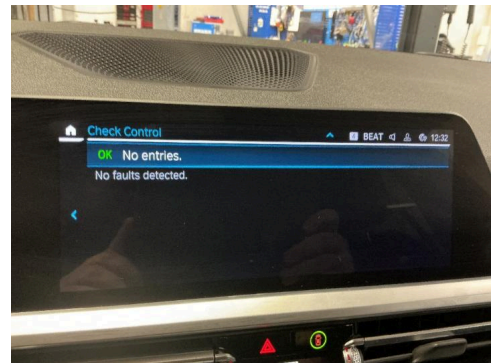

18. Generelt

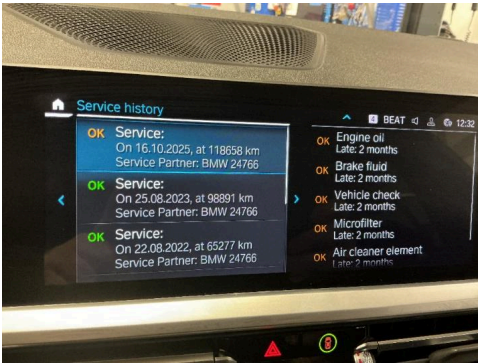

19. Generelt

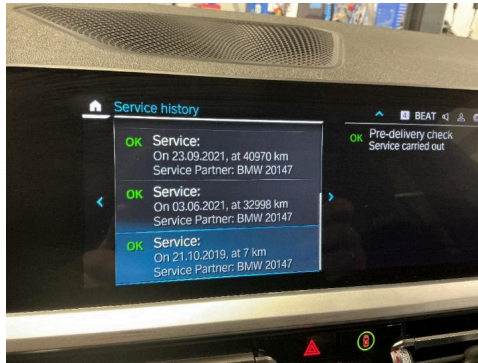


20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

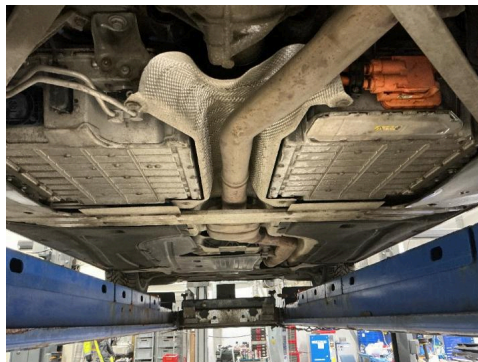

23. Generelt



24. Generelt



6023782

Bilder og vedlegg



25. Felg




R 26. Panser




R 27. Panser


R

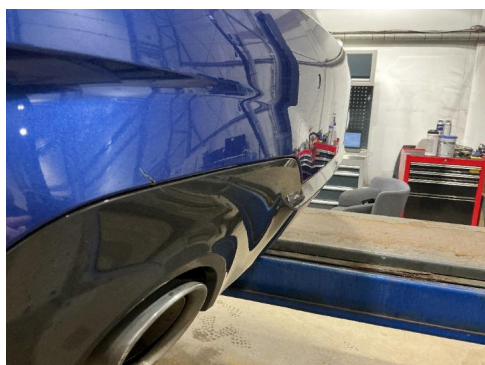

28. Støtfanger bak

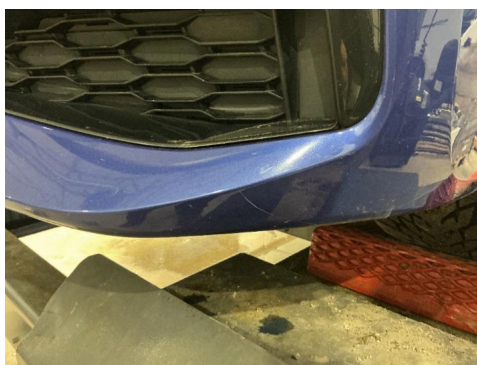

R 29. Støtfanger foran

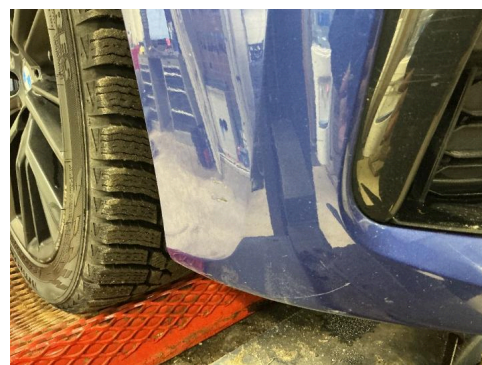

R 30. Støtfanger foran

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR55336	WBA5X7109LFH89341
Årsmodell	Merke/Modell
19-20	330e G20 Hybrid
Motorkode	Km
B48 B20 B (GC1)	Ukjent

Utført med feil (22)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AMP audio amplifier	B7F496	Audio module — Blower motor faulty
	D6D416	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
BDC Body control module	8044FC	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	804A7E	Connection between antenna amplifier and roof antenna — Interruption/short circuit in electric circuit.
DME Digital Motor Electronics	030E0B	Battery monitoring — Emergency charging of starter battery aborted
	1F0549	Check control message — "Too low engine oil level. Refill engine oil level."
DSC Electronic stability control	480B3C	Dynamic drive control ECU — Maximum holding time at vehicle standstill exceeded
FLE-L Headlight electronics left	D9C50B	Body CAN bus B — Communication disturbed
HU-H Control panel	031790	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	031791	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	031798	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	03179A	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	038400	Remote update — Preconditions provided by vehicle not fulfilled
	038404	Remote update — Preconditions provided by customer not fulfilled
	038407	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
IHKA Air conditioning ECU	E7147E	CAN bus connection to front radar sensor, long-range radar sensor front and camera-based driver assist system — CAN message "data of vehicle speed control 2" missing
KAFAS Camera-based driver assist systems	800ABE	Front camera of advanced driver assistance systems — Field of view partly/entirely restricted
	800ABF	Front camera of advanced driver assistance systems — Vision temporarily restricted
KOMBI Instrument cluster	E11465	CAN bus instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
PMA Parking assist	803207	Ultrasonic sensors — External sound recognized
TCB Telematics control unit	3178A	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
	B7F343	Emergency battery — Changing interval limit reached

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
Airbag	ACSM Airbag ECU
Comfort	CON Infotainment controls
	FLE-R Headlight electronics right
	FZD Sun roof ECU
	ZGM Central gateway module
Engine	EME electric drive motor ECU
	KLE comfort charging electronics
	TFE tank function ECU
Steering	EPS power steering ECU
Suspension	VIP Virtual Integration Platform
Transmission	EGS Transmission ECU
	GWS Gear selection switch ECU