



6032556

NAF Bruktbiltest

Testdato
28.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	2008	Motoreffekt	62 kW
Type	U	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EH68553	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VR3UKZKWZPJ849677	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	23320	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2024
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	22.01.2024
		Frist for neste EU kontroll	21.01.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6032556

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	1 felg
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.14	Service/ Dokum.	Serviceindikator varsler snarlig service	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	3 felger
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Bulk(er)	Høyre fordør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	70 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6032556

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	○ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	✓ 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	○ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
12 - Bremserør	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ Hjul, dekk, felg
17 - Lys	✓ 65 - Dekk ✓
19 - Refleks	✓ 66 - Felg ○
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	R 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte	73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	✓ Hjuloppheng
31 - Kjølevifte	✓ 75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem	76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester	77 - Fjærer / fjærbein ✓
Drivverk	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
40 - Girkasse (automatisk)	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
42 - Drivaksler	80 - Travers ✓



6032556

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6032556

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	265,00
9.2		Bremsevirkning, HF	255,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	175,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	37 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	561 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6032556

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6032556

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6032556

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

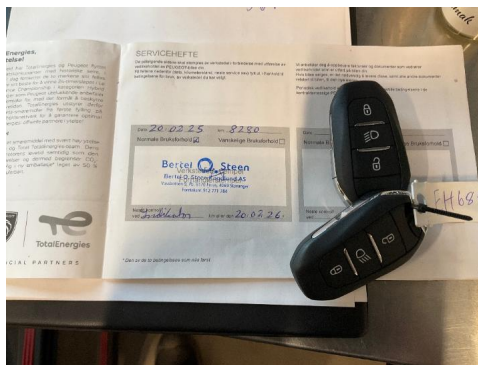

17. Generelt

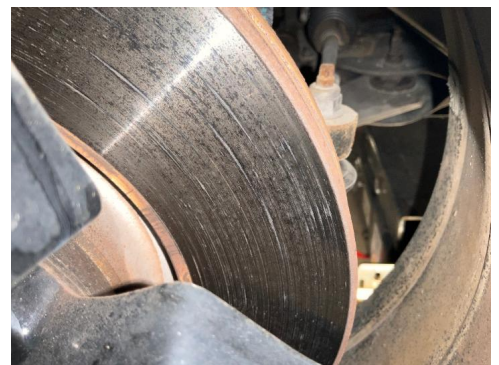

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Ekstra hjulsett



24. Høyre bakdør



6032556

Bilder og vedlegg



25. Høyre fordør



26. Høyre fordør



27. Støtfanger bak



28. Støtfanger bak



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH68553	VR3UKZKWZPJ849677
Årsmodell	Merke/Modell
23-	e-208-II
Motorkode	Km
ZKW (ZK02)	Ukjent

Utført med feil (50)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Automatic air conditioning	B1003	Air conditioning ECU — Faulty coding
Bosch ABS	C1545	ESC control — Regulation faulty
	U0401	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P1082	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P1083	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	U1213	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication faulty
Central switch unit BSI (CAN)	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B133D	Activation of relay for power window front — Fault in electric circuit
	B133E	Power window relay rear — Fault in electric circuit
	B152B	>On/Off< radio button — Function faulty.
	B1638	Electronic steering column lock — Not compatible with vehicle
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1744	Release signal for power window — Fault in electric circuit
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	B185F	Brake pedal position — Faulty OR Implausible SIGNAL
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FE6	CAN bus connection to radio receiver — No communication
Driver door module	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F64	Power window FL — Communication faulty
Electric motor		



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Instrument cluster	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Internal drive battery charging device	P0A09 P0D94 P10E6 P1A71	DC-DC converter — Voltage supply/power supply low High-voltage charging cable locking — Fault in electric circuit High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty. High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
Multi-function camera	B1238 U1208 U1213 U1F00	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed CAN communication with ABS ECU — Communication disturbed Diagnostic module — Error not recorded in error log
Multifunction touch screen	B1572	Touch screen — Faulty backlighting
Navigation system	B158F B16FE U1476 U1F00	Rear camera system — Function faulty. Trouble codes — Fault code is not documented yet. Ethernet connection to radio — No communication possible Diagnostic module — Error not recorded in error log
Steering wheel switch module	B118B U1F00	Switch for windscreen washer system — Function faulty. Diagnostic module — Error not recorded in error log
Traction battery		
Vehicle distance assistance	U1213 U1F00	CAN communication with ABS ECU — Communication disturbed Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Comfort	Control tip switch at steering wheel Courtesy lights LED Headlight levelling Keyless access Multiplex operating unit Parking assist Sensor for rain-/light recognition
Steering	Electr. power steering