



6090219

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565003



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	PROACE	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED31396	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	YARV1ZKXZGZ008066	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	15824	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	13.11.2021
		Frist for neste EU kontroll	17.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6090219

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
10.1	Dashbord /midtkonsoll.	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord
13.1	Lyd / lyssignaler.	Feil med parkeringssensor:	Foran
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre fordør
62.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
62.8		Bulk(er):	Høyre forskjerm
62.10		Skadet:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
72.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
85.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
59.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
62.22	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre forskjerm
62.23		Lakkriper:	Støtfanger bak
62.24		Bulk(er)	Venstre fordør, Venstre sidekanal
62.38		* - Diverse limrester etter folie.	
85.19	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor



6090219

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	R 49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	R 50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
7 - Brems pedal.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	54 - Seter.	✓
9 - Instrumenter.	✓	55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
10 - Dashbord / midtkonsoll.	✓	56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
14 - Glassruter.	R	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
15 - Setevarmer.	O	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	✓ 63 - Vognbunn/understell.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjermer.	✓	✓ 65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	✓	✓ 67 - Drivaksler.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	O 69 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	✓ 70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	R
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Parkbrems.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	80 - Travers.	✓
Motor.		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	✓ 83 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	✓ 84 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	Hjul, dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig.	R
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	✓ 86 - Hjullager.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	✓ 87 - Dekk.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	✓ 88 - Felg.	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	✓ 89 - Ekstra hjulsett..	O
45 - Motorfester.	✓		



6090219

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	611 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	760 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt pga. for lav utetemperatur



6090219

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6090219

Bilder og vedlegg



1. Generelt

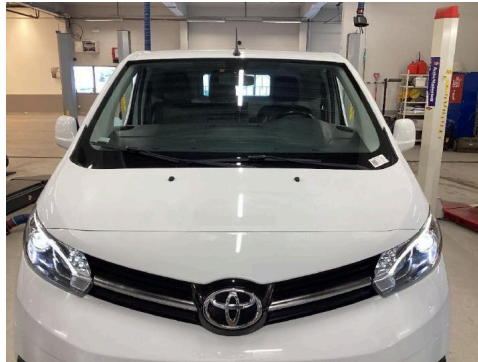

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6090219

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

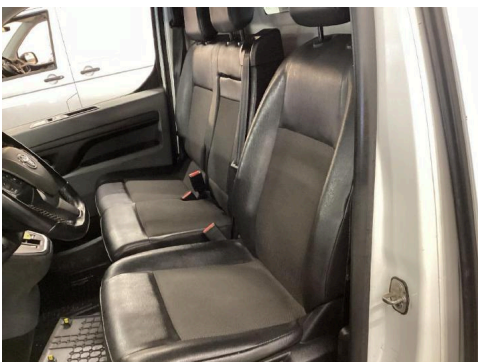

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6090219

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

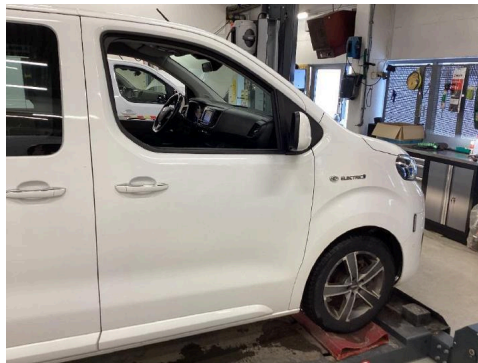

29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6090219

Bilder og vedlegg



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt

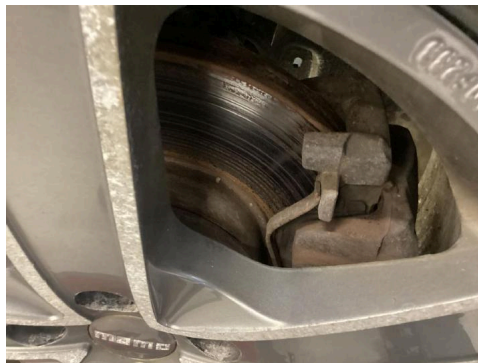


38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt

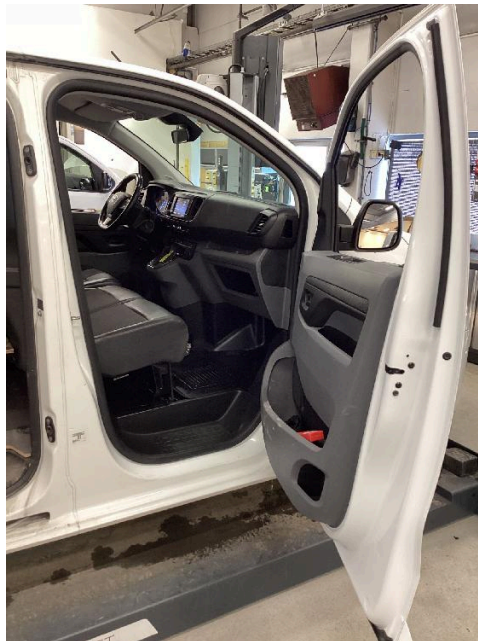

41. Generelt

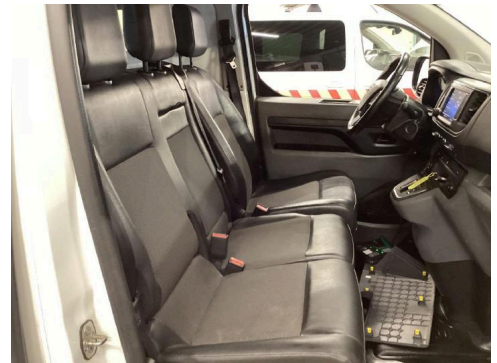


42. Generelt



6090219


Bilder og vedlegg

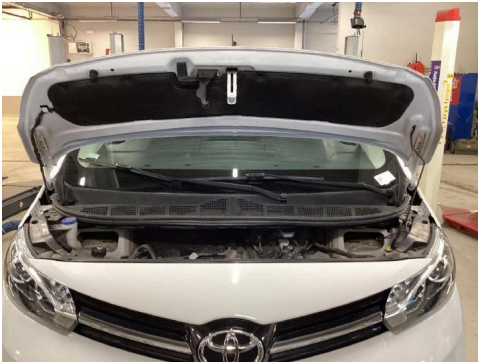

43. Generelt



44. Generelt

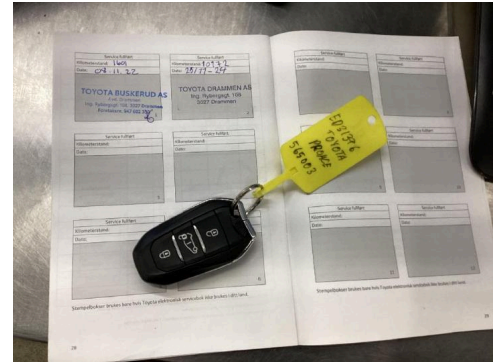

45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

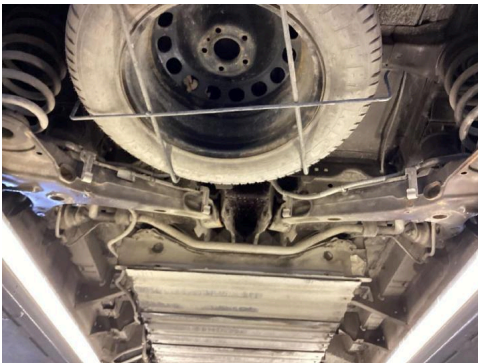

49. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ED31396	YARV1ZKXZGZ008066
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Proace Electric Bus
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	Ukjent

Utført med feil (34)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	C162A	Brake booster pressure sensor — Signal implausible
Airbag OBD	B1400	CAN bus — Faulty power supply
Central switch unit BSI	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Internal drive battery charging device	P0A08	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P10E6	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
	P12D7	Red LED battery charge indicator of charging socket — Fault in electric circuit
	P12D8	Green LED battery charge indicator of charging socket — Fault in electric circuit
	P12D9	Blue LED battery charge indicator of charging socket — Fault in electric circuit
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	P1A71	High-voltage battery module charger/DC-DC converter — Function faulty.
Navigation	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	B1513	Amplifier — Function faulty.
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
Parking assist	B1221	Distance sensor FL inner side — Function faulty.
	B1222	Distance sensor FL outside — Function faulty.
	B1225	Distance sensor FR inner side — Function faulty.
	B1226	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Audio/Video	Service module
Comfort	Acoustic pedestrian warning (AVAS)
	Instrument cluster
	Multifunction touch screen
	Multiplex controls
	Rain/light sensor (CAN)
	Steering wheel buttons
	Steering wheel switch module
Engine	Central ECU of electric drive chain/hybrid drive chain
	Electric motor
	Traction battery
Steering	Electr. power steering