



6088314

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561299



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	NV300	Motoreffekt	107 kW
Type	4	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AE56787	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VNVF4000761584862	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	178519	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	01.02.2019
		Frist for neste EU kontroll	19.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6088314

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.5	Lys	Skadet lyktelass:	Venstre tåkelys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	1 felg
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran
86.6		Bulk (er):	Venstre forskjerm, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Panser, Bakluke
86.12		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Bakluke
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør
97.4		* Forurensning/malingsrester høyre foran	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
86.36		* Løs grill i støtfanger foran	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-50 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt/lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6088314

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 41 - Differensial ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 42 - Drivaksler ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	48 - Oppvarmet bakrute
11 - Bremsvæskens kokepunkt	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	✓ 57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
21 - Varsellamper	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
e-Diagnose	Hjul, dekk, felg
23 - Full systemskann	65 - Dekk ✓
Motor	66 - Felg R
27 - Motor virkemåte	67 - Ekstra hjulsett O
28 - Utvendig tilstand motor	68 - Hjullager ✓
29 - Oljenivå motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
30 - Kjølevæske	O 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
31 - Kjølevifte	R Styring
32 - Kjølesystem	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
35 - Motorfester	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 74 - Styreservo ✓
37 - Registerreim	✓



6088314

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6088314

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke målt pga nye skiver
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Kontrollert visuelt
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6088314

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6088314

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6088314

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt

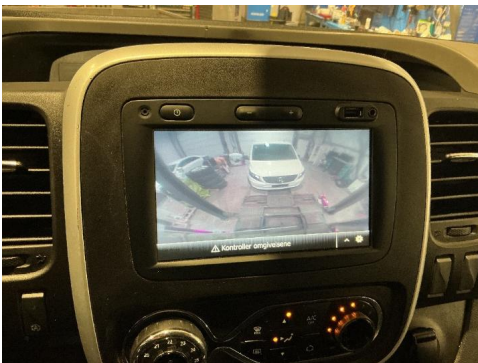

16. Generelt



17. Generelt

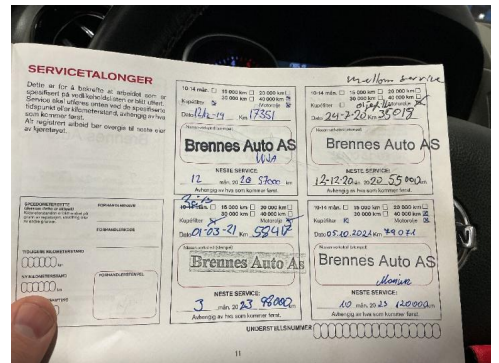


18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt

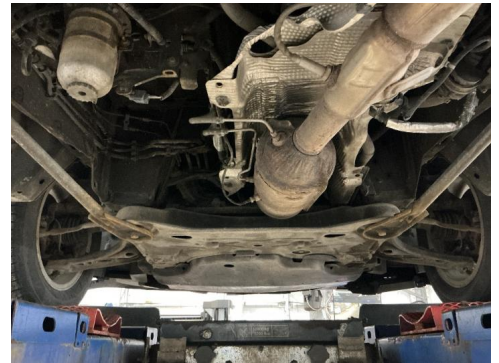

21. Generelt

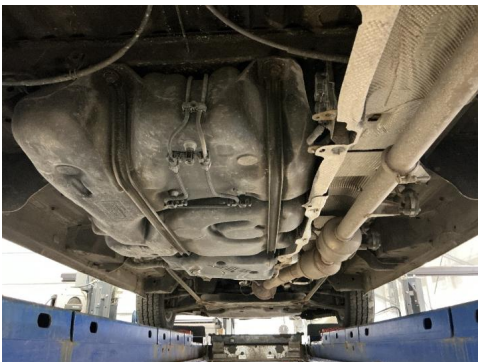

22. Generelt

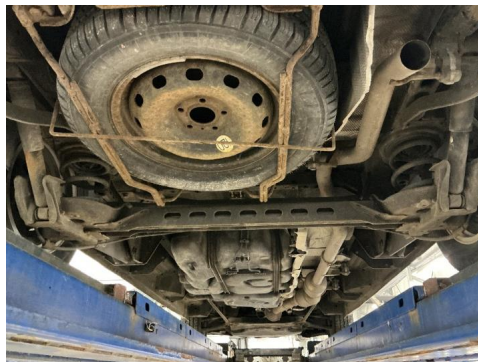

23. Generelt



24. Baklukk



6088314

Bilder og vedlegg



25. Bakluke

R



26. Bakluke

R



27. Døråpning

R




28. Døråpning

R



29. Døråpning

R

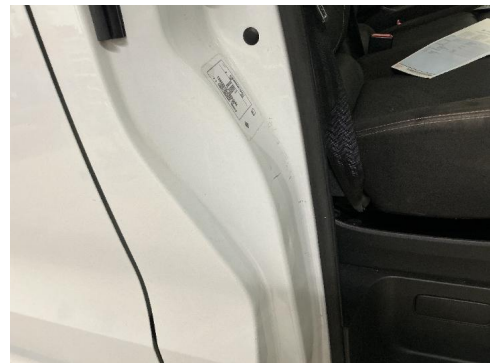

30. Døråpning

R



31. Felg

R



32. Høyre bakdør

R



33. Høyre bakdør

R



34. Høyre baksjerm

R



35. Høyre baksjerm

R



36. Høyre forsjerm

R



6088314

Bilder og vedlegg



37. Lys



R 38. Panser



R 39. Panser



40. Seter



R 41. Støtfanger bak




R 42. Støtfanger foran




43. Støtfanger foran



R 44. Støtfanger foran

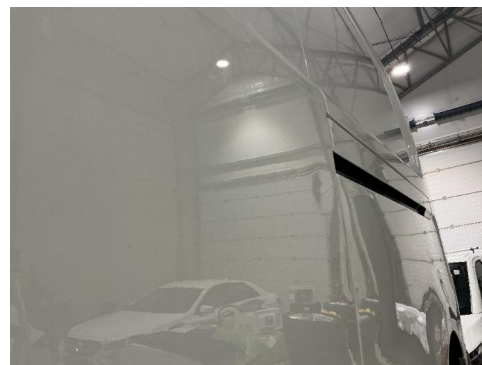


R 45. Venstre bakdør

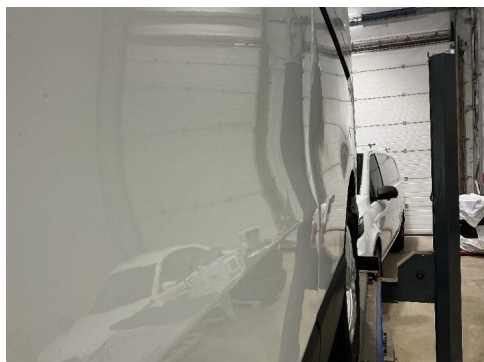

46. Venstre bakdør



R 47. Venstre baksjerm

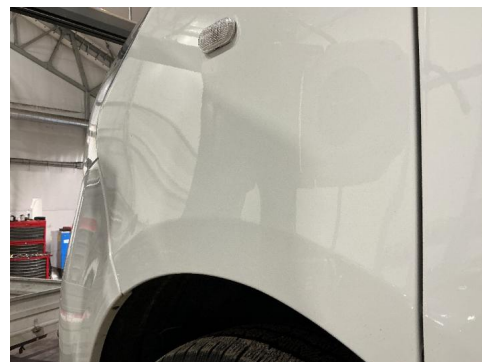

R 48. Venstre forskjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AE56787	VNVF4000761584862
Årsmodell	Merke/Modell
11-	NV 400 2.3 16V dCi (X62)
Motorkode	Km
M9T 678	Ukjent

Utført med feil (20)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0380	Glow plug system A — Function faulty.
BCM (CAN)		
Instrument cluster CAN	DTC 94011C	Engine oil level sensor — Fault in electric circuit
IPDM (CAN)	DTC 921A15	Fog light left — Fault in electric circuit
	DTC 925615	Fog light right — Function faulty.
	DTC 926696	Battery current strength sensor — Function faulty.
	DTC 926768	Start/stop system — Fault in electric circuit

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag (CAN)