

6089186

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	562735



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1950 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	140 kW
Type	639/4	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	CH21967	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W1VVMCEZOP4276192	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	92970	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	20.06.2023
		Frist for neste EU kontroll	19.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6089186

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
8.1	Parkeringsbrems	Ujevn virkning	
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for AdBlue lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
65.7	Dekk	Dekk er skjevlitt:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.6		Bulk (er):	Tak, Høyre fordør, Høyre bakhjør, Venstre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.13	Kjøreegenskaper	Trekker litt til venstre	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
60.8		Fjernkontroll ikke funnet	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Ikke utførte


Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

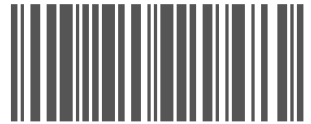

6089186

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	O 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum. O	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver ✓	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
13 - Bremseslanger ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys ✓	57 - Batteri ytre tilstand
19 - Refleks ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
21 - Varsellamper ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
22 - Varsellamper utvidet	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk R
23 - Full systemskann R	66 - Felg R
Motor	67 - Ekstra hjulsett O
27 - Motor virkemåte ✓	68 - Hjullager ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
29 - Oljenivå motor ✓	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
30 - Kjølevæske ✓	Styring
31 - Kjølevifte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
33 - Eksosanlegg ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester ✓	74 - Styreservo ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	
37 - Registerreim ✓	



6089186

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6089186

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	30,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	30,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,50 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6089186

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

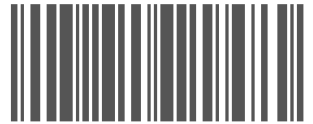

6089186

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt

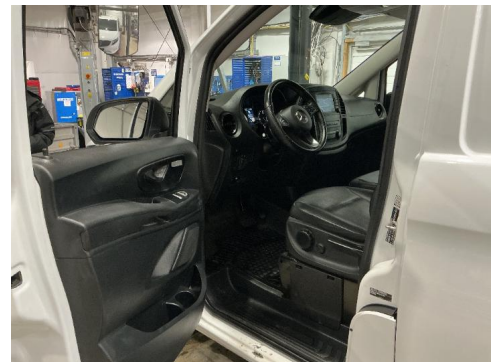

12. Generelt

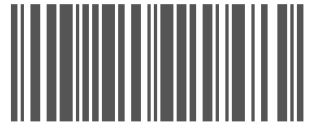


6089186

Bilder og vedlegg




13. Generelt

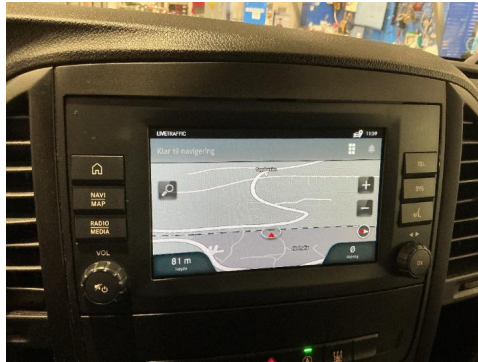

14. Generelt




15. Generelt

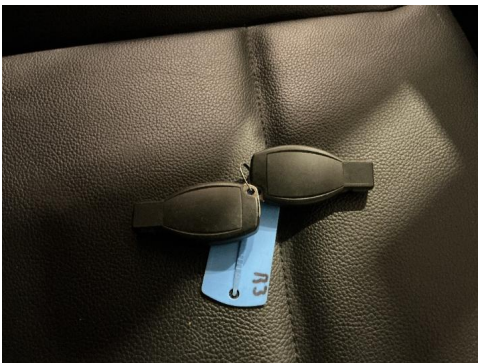


16. Generelt




17. Generelt

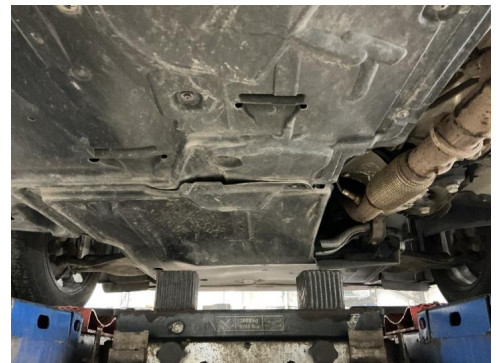

18. Generelt

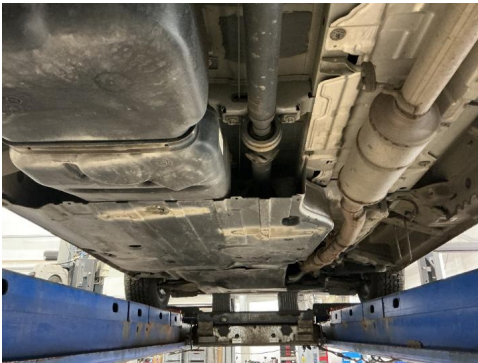

19. Generelt

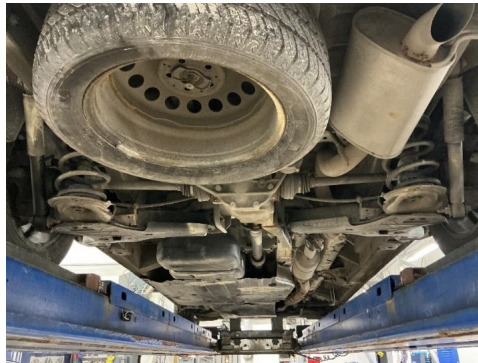

20. Generelt




21. Dekk


R



22. Felg

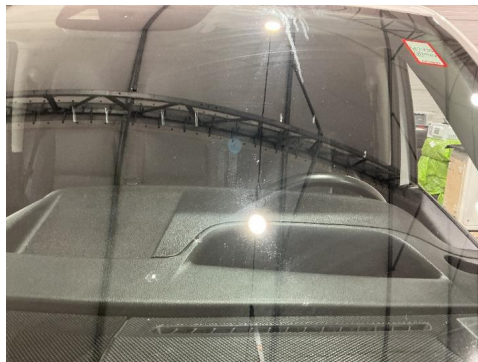


R 23. Frontrute

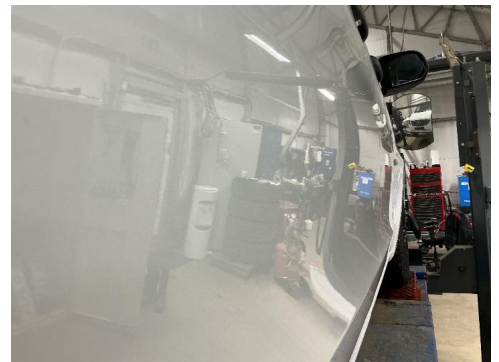

R 24. Høyre bakdør

R

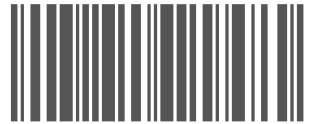

6089186

Bilder og vedlegg



25. Høyre bakdør

R



26. Høyre bakskjerm




27. Høyre fordør

R



28. Høyre fordør

R

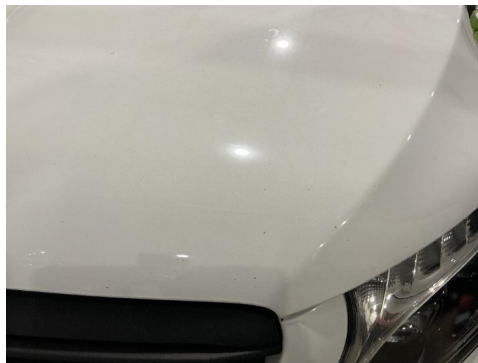

29. Panser



30. Panser

R



31. Støtfanger foran

R



32. Støtfanger foran



33. Venstre bakskjerm

R



34. Venstre utvendig synlig A-stolpe/
takvange

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CH21967	W1VVMCEZ0P4276192
Årsmodell	Merke/Modell
19-	Vito 119 CDI (W447) Kasten
Motorkode	Km
OM 654.920	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ESP: Electronic stability control	C05F700	CAN bus/connection to body control module — Status signal engine hood missing/implausible
EZS: Electr. ignition lock	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off
KLA Electronic climate control	P056200	Vehicle electrics voltage — Voltage too low
MFK: Multi-function camera	U120B97	Connection to headlight ECU — Communication disturbed
MRM OBD	P057900	Cruise control switch — Function faulty.
PARK: parking assist	U015587	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message missing
Radio/Navigation	C212800	ECU — ECU reset carried out.
SAM (Signal Acquisition Module)	B181E64	Engine hood contact switch — Signal implausible
	B23267B	Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW
	P25567B	Coolant level sensor — Level TOO LOW
SG-SW-R headlight ECU right	B283871	Actuator of dynam. cornering light — Actuator blocked
Telematics HERMES	B129C00	Telematics ECU — Function faulty.
	B143A13	Microphone 1 — Interruption in electric circuit
	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Comfort	AHE: Trailer recognition
	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	SG-SW-L headlight ECU left
Engine	PTCU: powertrain
	SCR: exhaust gas reduction
OBD	
Safety	RFK: Rearview camera
Steering	Electr. power steering
Transmission	Transmission