



6040417

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	998 cm ³
Modell	-	Motoreffekt	92 kW
Type	DYB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SV34522	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WF0LXXGCB LCS16840	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	121609	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	20.12.2012
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6040417

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre baklys
17.8		Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre foran
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre venstre nedre, Fremre høyre nedre
80.6	Travers	Rustskade i travers:	Høyre bak
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran, Høyre bak
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.6		Bulk (er):	Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm
86.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Bakluke
86.12		Rustangrep:	Bakluke, Panser, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre bakskjerm, Høyre fordør
86.17		* Mangler deksel til slepekrok støtfanger bak.	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Bak
97.3	Døråpning	Rust:	Bakluke/-dør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
28.8	Utvendig tilstand motor	Liten oljelekkasje	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svinging	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	
67.28		Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	



6040417

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.23		Steinsprut:	
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
88.14		Mangelfull antirustbehandling:	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6040417

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) O
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	R Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver	O 46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	O 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
13 - Bremseslanger	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal	✓ 54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	55 - Ladespenning generator ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	R 57 - Batteri ytre tilstand ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
21 - Varsellamper	✓ Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	66 - Felg O
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett O
Motor	R 68 - Hjullager ✓
25 - Avgassanalyse (Bensin)	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ Styring
29 - Oljenivå motor	O 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg	✓ Hjuloppheng
35 - Motorfester	✓ 75 - Støtdempere R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	R 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
	80 - Travers R



6040417

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6040417

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	170,00
9.3		Bremsevirkning, VB	130,00
9.4		Bremsevirkning, HB	140,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	650 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	463 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6040417

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6040417


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

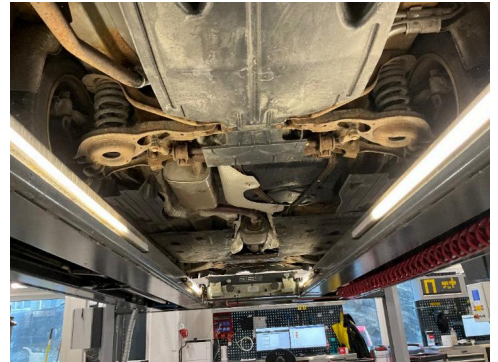

3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

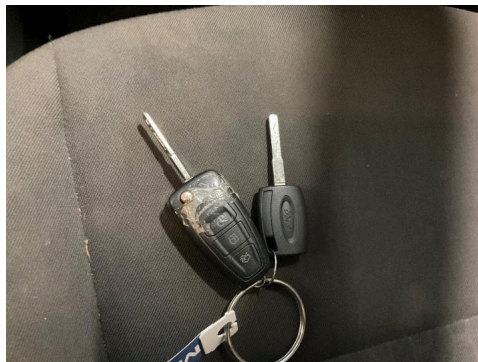

11. Generelt

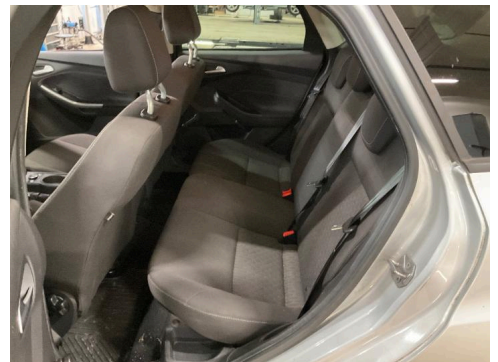

12. Generelt



6040417

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

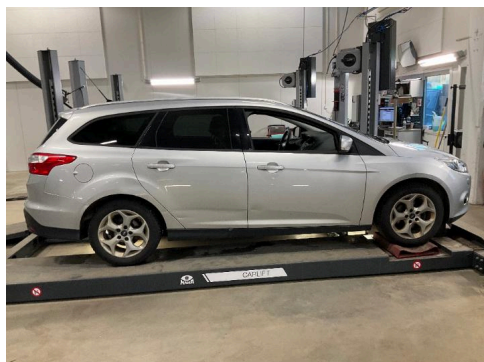

19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt

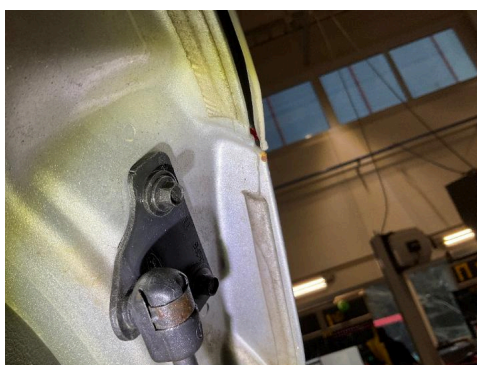

23. Bakluke




24. Bakluke

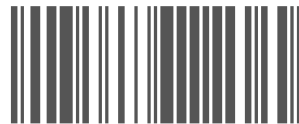


6040417


Bilder og vedlegg

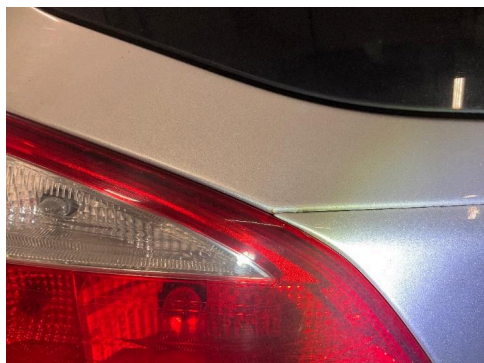

25. Bakluke

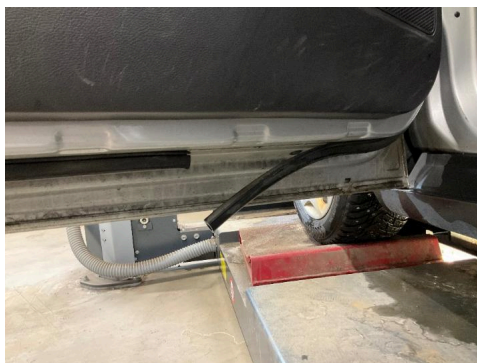

26. Dør-/panseråpner

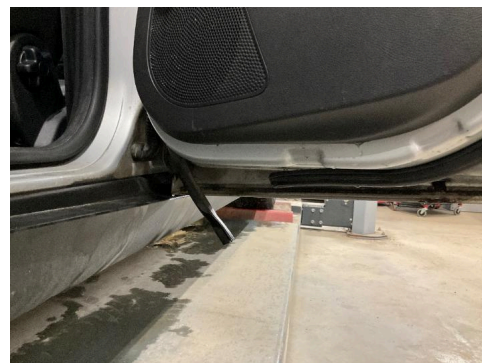

R 27. Dør-/panseråpner



28. Døråpning



R 29. Høyre bakdør



R 30. Høyre bakskjerm



31. Høyre bakskjerm



32. Høyre bakskjerm



R 33. Høyre fordør



34. Høyre fordør



R 35. Høyre forskjerm



36. Panser



6040417

Bilder og vedlegg



37. Seter



R 38. Seter




R 39. Seter


R



40. Støtfanger bak

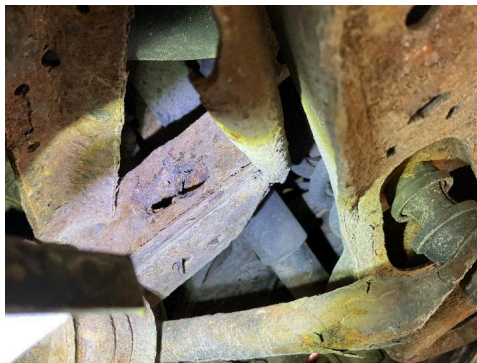

41. Travers

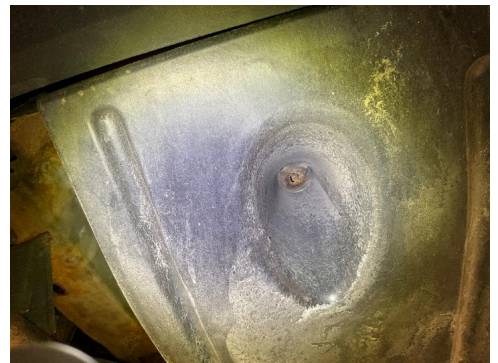

R 42. Underside

R



43. Venstre bakdør



44. Venstre baksjerm



45. Venstre baksjerm



46. Venstre baksjerm



47. Venstre baksjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV34522	WF0LXXGCB LCS16840
Årsmodell	Merke/Modell
12-14	Focus 1.0i 12V GTDi EcoBoost
Motorkode	Km
M1DA	121 609

Utført med feil (5)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	C0040	Brake light switch A — Signal faulty
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
BCMii body control module CAN	B10A2	Crash input electric circuit(s) — Fault in electric circuit
Distance warning system FDSM CAN	U0423	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor SASM CAN
Air conditioning	Air conditioning/heater
Airbag	RCM airbag CAN
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	APIM accessory parts interface module CAN
	GPS module CAN
Comfort	IPC instrument cluster CAN
	Operating/display unit, front, CAN
Engine	Duratec EcoBoost CAN
OBD	
Safety	Parking assistPAM CAN
Steering	Electr. steering CAN