

6015055

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	503014



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	525D	Motoreffekt	150 kW
Type	5L	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DN44572	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAFW31080C558411	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	171767	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2010
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	02.07.2010
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6015055

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.11	Sentrallås/nøkler.	* Bilens display indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.3		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.2	Varsellamper/ meldinger.	Varselmelding aktivert, se bilde	
10.1	Dashbord /midtkonsoll.	Manglende/løse deler eller deksler:	Dashbord, Midtkonsoll
20.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
26.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
31.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
32.6	Batteri 12 volt.	Løst batteri	
32.9		Bør skifte batteri!	
33.1	Oljenivå motor.	Oljenivå er under minimumsmerket	
38.10	Dører.	* 4 stk innstegningslys i utvendig dørhåndtak - virker ikke.	
45.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	Venstre
51.6	Laste-/bagasjerom.	* Mye vann i hjulbrønn rundt batteri. Gulvteppe mangler.	
53.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
54.1	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Støtfanger bak
54.2		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
54.8		Bulk (er):	Tak, Venstre fordør, Høyre fordør
55.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Bak
55.4		Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
55.5		Skade på jekkfeste:	Høyre foran
56.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Deformasjon:	Bakre venstre nedre
77.12	Bremseskive/klosser utvendig	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
79.15	Dekk.	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak
80.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
82.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	
83.4	Kjøreegenskaper.	Vibrasjoner ved bremsing	
84.1	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	



6015055

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.8		Slitt rute	Frontrute
21.6	Taktrekk.	Mindre riper/skader i taktrekk	Midten
26.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.14	Lykter/lys - tilstand.	* Tåkelykter foran er fjernet pga ettermontert M5 støtfanger.	
29.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
30.6	Bremsevæske.	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
34.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
54.17	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
54.18		Diverse steinsprut/lakksår	
54.35		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
79.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre bak
80.9	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran
80.12		Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
81.14	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Ja



6015055

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	38 - Dører.	R
2 - Skilter.	✓	39 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	40 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	41 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		42 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	43 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	44 - Førersete.	✓
7 - Brems pedal.	✓	45 - Bakseter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Passasjerseater.	✓
9 - Instrumenter.	✓	50 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	R	51 - Laste-/bagasjerom.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	53 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	54 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
14 - Glassruter.	O	55 - Vognbunn/understell.	R
15 - Setevarmer.	✓	56 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	R
16 - Innvendig speil.	✓	57 - Stabilisator.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	58 - Differensial.	✓
18 - Solskjerm.	✓	59 - Drivaksler.	✓
20 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	61 - Bremsesør.	✓
21 - Taktrekk.	O	62 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	63 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Motor.		64 - Bremseskiver innvendig.	✓
24 - Panser.	✓	65 - Parkbrems.	✓
25 - Understellsnummer.	✓	66 - Støtdempere.	✓
26 - Feilkodeutlesing.	R	67 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	68 - Lekkasje.	✓
28 - Lykter/lys - tilstand.	O	70 - Mellomaksel.	✓
29 - Oppvarmet rute/speil.	O	71 - Eksosanlegg.	✓
30 - Bremsvæske.	O	72 - Travers.	✓
31 - Kjølesystem.	R	73 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
32 - Batteri 12 volt.	R	74 - Styrestag/ledd.	✓
33 - Oljenivå motor.	R	75 - Styresnekke, tannstang.	✓
34 - Utvendig tilstand motor.	O	76 - Fjærer / fjærbein.	✓
35 - Motorfester.	✓		
36 - Registerreim.	✓		
37 - Drivreim generator.	✓		



6015055

Hjul,dekk.

77 - Bremseskive/klosser utvendig	R
78 - Hjullager.	✓
79 - Dekk.	R
80 - Felg.	R
81 - Ekstra hjulsett..	O

Prøvekjøring.

82 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
83 - Kjøreegenskaper.	R
84 - Unormal lyd!	R
85 - Bremses - virkemåte	✓



6015055

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
20	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	165 °C
31.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
32	Batteri 12 volt.		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
36	Registerreim.		Bilen har registerkjede
77	Bremsekive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle uten demontering
79.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
79.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
79.3		Mønsterdybde HF	6,50 mm
79.4		Mønsterdybde VB	2,50 mm
79.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
80.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
81	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
85	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6015055

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6015055

Bilder og vedlegg

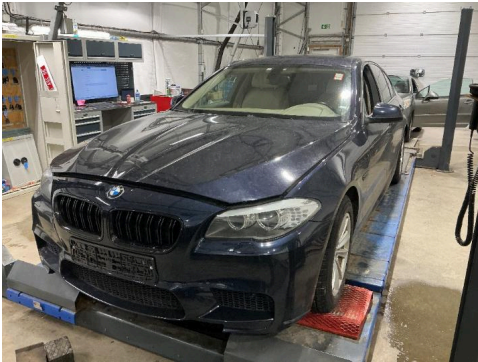

1. Generelt

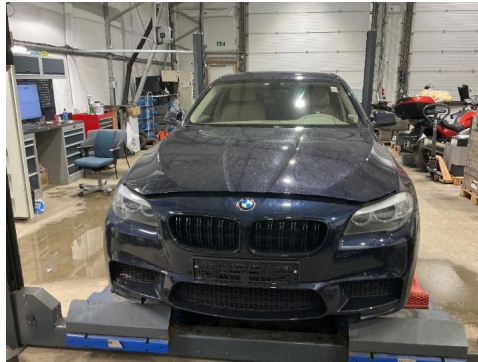


2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt

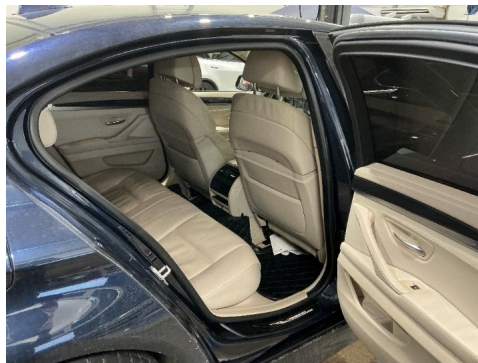

5. Generelt

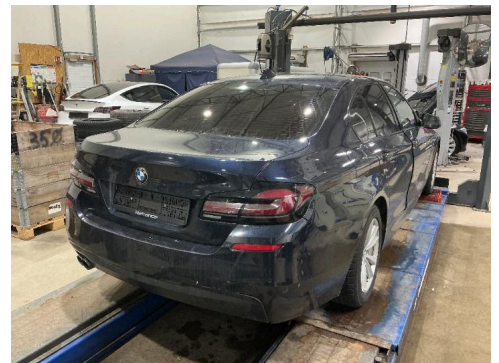

6. Generelt

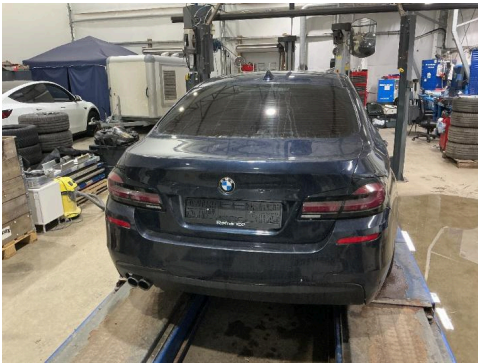

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6015055

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt

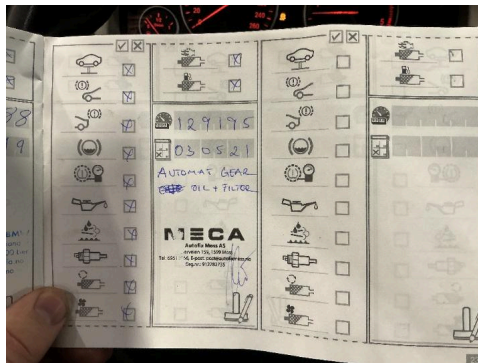

17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt

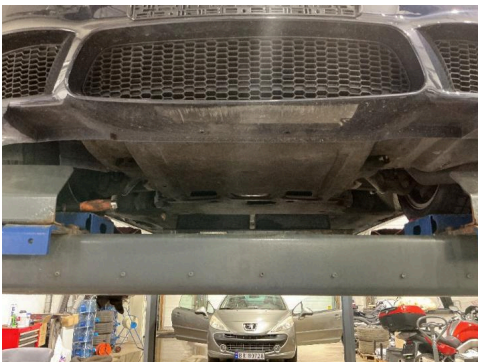

22. Generelt

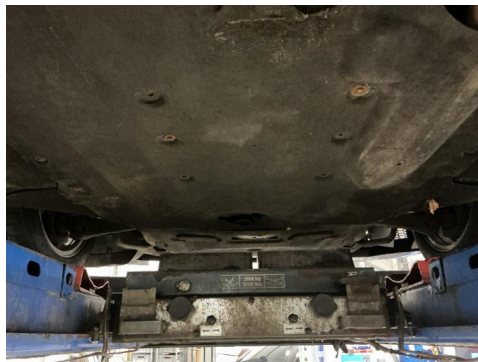

23. Generelt

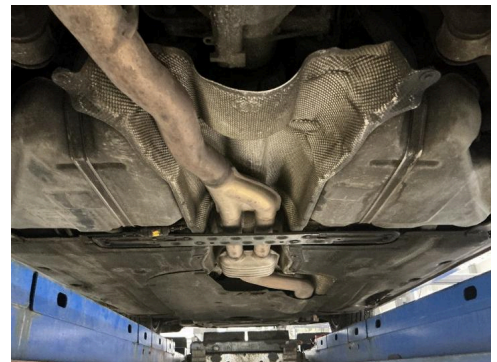

24. Generelt



6015055

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Dashbord /midtkonsoll.




R 27. Felg.



28. Lakk / karosseri utvendig.

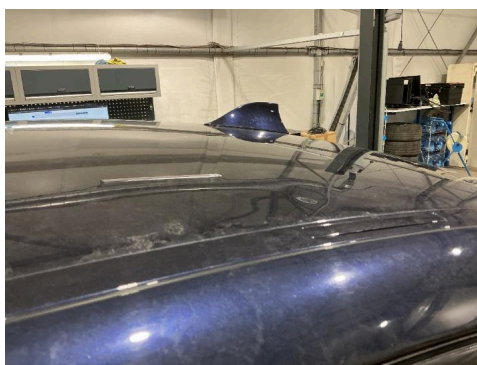

R 29. Lakk / karosseri utvendig.

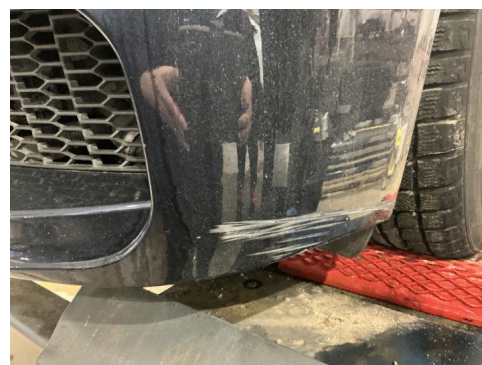

R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.



R 32. Lakk / karosseri utvendig.




R 33. Lakk / karosseri utvendig.



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Laste-/bagasjerom.

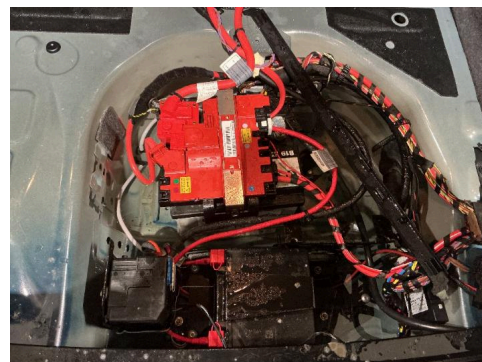

R 36. Laste-/bagasjerom.



6015055

Bilder og vedlegg



37. Taktrekk.



O 38. Varsellamper/ meldinger.



R 39. Vognbunn/understell.



40. Vognbunn/understell.



R 41. Vognbunn/understell.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DN44572	WBAFW31080C558411
Årsmodell	Merke/Modell
10-11	525d F10
Motorkode	Km
N57 D30 A	Ukjent

Utført med feil (118)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930B19	Pedestrian protection sensor — Interruption in electric circuit
	930BCA	Safety switch — Interruption in electric circuit
	930AA1	Airbag ECU — Voltage supply low
	930AA3	Airbag ECU — Voltage supply low
	C95405	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN message "vehicle speed" missing
AL Power steering ECU	480214	Steering ECU — Faulty power supply
	480215	Steering ECU — Faulty power supply
	480216	Steering ECU — Faulty power supply
	480217	Steering ECU — Faulty power supply
AMP audio amplifier	B7F4E0	Audio amplifier — Fault in electric circuit
CAS immobilizer ECU	930700	Voltage supply — Undervoltage registered
	93076A	Cutoff terminal 15 — Upper startup capability limit reached, however, switch-off inhibitor active
	93076B	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	9307C2	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	9308B0	Battery voltage — Voltage too low
	D91420	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
CIC Infotainment head unit	B7F86B	Voltage supply — Undervoltage registered
	B7F86C	Voltage supply — Excess voltage detected!
	E1C447	MOST bus — ECU has logged out.
CID Infotainment display	800370	Voltage supply — Undervoltage registered
CON Infotainment controls	801405	Voltage supply — Undervoltage registered
DSC Electronic stability control	480685	Electric parking brake — Faulty power supply
	4806AC	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Message faulty
	4806AD	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Message faulty
	480964	Voltage supply — Undervoltage registered



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	4809AB	Voltage supply — Undervoltage registered
	D3543A	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Message faulty
	D355CA	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — CAN message "status of rear axle steering" missing
	D355CB	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — Checksum of CAN message "rear axle steering status" wrong
	D355D0	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — CAN signal "status rear axle steering" invalid
	D35940	CAN bus connection to ECU of electronic damper control ECU — Message faulty
	D35B00	CAN bus connection to parking brake ECU — CAN message "hydraulic function request" missing
EDCSHL damper module RL	481320	Damper control ECU RL — Supply voltage faulty
EDCSHR damper module RR	481520	Damper control ECU RR — Supply voltage faulty
EDCSVL damper module FL	480F20	Damper control ECU FL — Supply voltage faulty
EDCSVR damper module FR	481120	Damper control ECU FR — Supply voltage faulty
EPS power steering ECU	4823F1	Steering ECU — Faulty power supply
	4823FC	Power steering — Steering assistance reduced due to undervoltage.
	4823FF	Steering ECU — Faulty power supply
	D51508	CAN bus connection to parking-steering assist — Message faulty
FLA High beam ECU	800606	Voltage supply — Undervoltage registered
FRM Underhood electrical center	030095	Power window actuator front passenger side — Initialization faulty
	800EA5	Control module of driver door — Signal faulty
	800F3A	Fog light left — Function faulty.
	800F3B	Fog light right — Function faulty.
	800FA8	Steering column adjustment — Undervoltage registered
	800FB9	Exterior mirror heating — The voltage supply is too low.
	800FC2	Output stage headlight angle control right — Initialization faulty
	800FC3	Output stage headlight angle control left — Initialization faulty
	800FC4	Output stage headlight angle control right — Function faulty.
	800FC5	Output stage headlight angle control left — Function faulty.
	E58500	CAN bus/data cable between body ECU and stability control ECU — Communication disturbed
	E58501	Steering column switch — Faulty data transmission
	E58502	Ride height sensor — Signal faulty
	E58503	Steering column adjustment — Signal faulty
	E58505	CAN bus connection to ECU of camera-based driver assist systems/adaptive high beam — Message faulty
	E58509	Speed signal — Signal faulty
	E5850A	Communication with yaw rate sensor — Communication faulty
	E58512	Communication to steering angle sensor — Signal faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ICM ABS/ESC control unit	480006	Central driving dynamics ECU — Supply voltage faulty
	480007	Central driving dynamics ECU — Supply voltage faulty
	48004C	Button for lane change assist — Function faulty.
	480114	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	480139	Slip angle control of rear axle — Function faulty.
	480154	Slip angle control of rear axle — Function faulty.
	48261D	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	D015CA	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — Message faulty
	D015CB	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — Message faulty
	D015D0	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — CAN signal "status rear axle steering" invalid
	D01A7D	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — Message faulty
	D02D47	CAN bus connection to ECU of tire slip angle control of rear axle — CAN signal "status rear axle steering" invalid
IHKA Air conditioning ECU	80120D	Air conditioning ECU — Voltage too low
	801222	A/C compressor — Forced shutoff
	801225	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low, compressor clutch cutoff
	801253	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
JBE Body control module	8020E6	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8020E7	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8020E8	Voltage supply of term. 30F — Shutdown active or malfunction!
	802102	Voltage supply — Undervoltage registered
KOMBI Instrument cluster	B7F668	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	B7F685	Voltage supply — Undervoltage registered
	E11456	CAN bus connection to body control module — CAN message "steering column switch button" missing
	E11460	CAN bus connection to transmission ECU — CAN message "Data indication of transmission powertrain" missing
	E11474	CAN bus connection to parking brake ECU — CAN message faulty
	E11480	CAN bus connection to airbag ECU — Message "safety malfunction counter" missing
	E12C01	Fuel level sensor left — Short circuit to plus
	E12C03	Fuel level sensor right — Short circuit to plus
PDC Park Distance Control	80322E	Parking aid sensor front outside left — Interruption or short circuit to ground
	803234	Parking aid sensor front inside left — Interruption or short circuit to ground
	80323A	Parking aid sensor front inside right — Interruption or short circuit to ground
	803240	Parking aid sensor front outside right — Interruption or short circuit to ground
SMFA seat ECU driver	8029D4	Seat ECU of front driver side seat — Undervoltage registered
	802A18	Seat heater mat — Cutoff of seat heater due to heater output limitation
	802A19	Backrest heater element — Cutoff of backrest heater due to heater output limitation



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SWW Lane change warning	481C8C	ECU — Internal fault
	481C99	Master/slave communication — Function faulty.
	481C9F	Voltage supply — Excess voltage detected!
	481CA0	Voltage supply — Undervoltage registered
SZL Steering column switching unit	803428	LIN bus — Voltage supply circuit faulty
	803434	Voltage supply — Undervoltage registered
	C98420	FlexRay data bus — Communication disturbed
	C9AC04	Steering-wheel vibration motor — Faulty power supply
TR SVC All-round vision camera	800B9F	Voltage supply — Undervoltage registered
	CAAC03	CAN communication with body control module/central gateway module or immobilizer — "Vehicle condition" message is missing/faulty.
VDM Damper control ECU	480B81	Power supply of terminal 30 — Voltage too low
	480B83	Voltage supply of terminal 15N — Voltage too low
	D76C22	CAN bus connection to electronic stability control — Signal "rear axle steering angle" invalid
	D76C32	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "actual front axle steering angle" invalid
	D76D41	Damper module FL — Signal implausible
	D76D51	Damper module FR — Signal implausible
	D76D61	Damper module RL — Signal implausible
	D76D71	Damper module RR — Signal implausible
ZGM Central gateway module	801C06	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801C20	Centrale gateway — Fault memory full
	801C22	Diagnostic ECU — general checksum fault
	CD0420	FlexRay data bus — Communication disturbed

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
ABS	EMF Parking brake ECU
Comfort	SMBF seat ECU passenger
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Transmission	EGS Transmission ECU