



6095404

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556459



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ID.BUZZ CARGO PRO 4MOTION	Motoreffekt	- kW
Type	EBN	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EN48652	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WV1ZZZEB6SH040265	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	20551	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2025
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.04.2025
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2029



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6095404

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
61.2	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
64.1	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	Skade på batterikasse for fremdriftsbatteri, nærmere kontroll hos merkeforhandler er påkrevd for prissetting. Pris for nærmere feilsøk:	
67.9	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:	2 dekk
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Bakluke
86.6		Bulk (er):	Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.29		Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
86.23	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Venstre fordør
86.24		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre bakdør
86.28		Bulk(er)	Støtfanger bak
88.15	Underside	* - Skrubbskader under bilen.	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt/lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6095404

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	54 - Setevarmer	✓
Generell informasjon		55 - Ladespenning generator	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	R
4 - Service/ Dokum.	O	62 - Ladekabel elbil/hybrid	R
Bremser		63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
5 - Bremsbelegg	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	R
6 - Bremseskiver	O	Hjul, dekk, felg	
8 - Parkeringsbrems	✓	65 - Dekk	✓
9 - Bremsvirkning	✓	66 - Felg	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
12 - Bremserør	✓	68 - Hjullager	✓
13 - Bremseslanger	✓	Styring	
14 - Bremskraftforsterker	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
15 - Brems pedal	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Lys og signaler		73 - Styrestag/ledd	✓
17 - Lys	✓	74 - Styreservo	✓
19 - Refleks	✓	Hjuloppheng	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	75 - Støtdempere	✓
21 - Varsellamper	✓	76 - Stabilisator	✓
e-Diagnose		77 - Fjærer / fjærbein	✓
23 - Full systemskann	O	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
Motor		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
27 - Motor virkemåte	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
32 - Kjølesystem	✓	81 - Frontrute	✓
Drivverk		82 - Siderute/bakrute	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
42 - Drivaksler	✓	84 - Lås	✓
Elektriske anlegg		86 - Lakk / karosseri utvendig	R
44 - Instrument belysning	✓	87 - Utvendig speil	✓
45 - Instrumenter	✓	88 - Underside	O
47 - Elektrisk vindusheis	✓	89 - Understellsnummer	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
49 - Kupevifte	✓		
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	R		



6095404

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	○
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	✓



6095404

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,30 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	1,00 mm
67.2		Mønsterdybde	1,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6095404

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6095404

Bilder og vedlegg

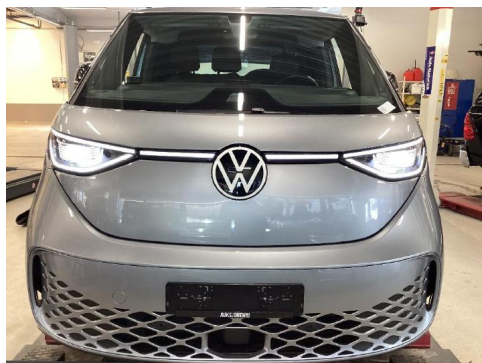

1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

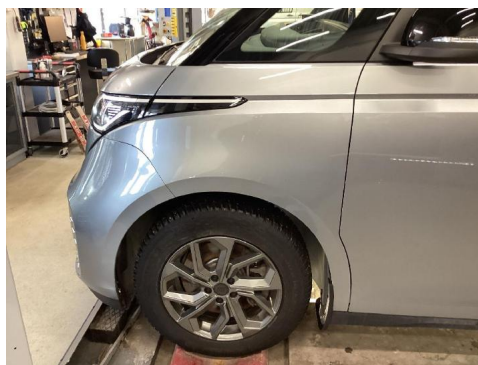

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6095404

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6095404

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

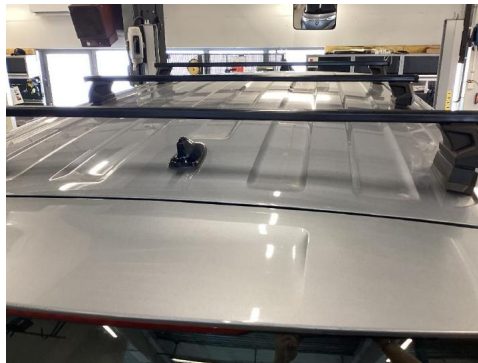


29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

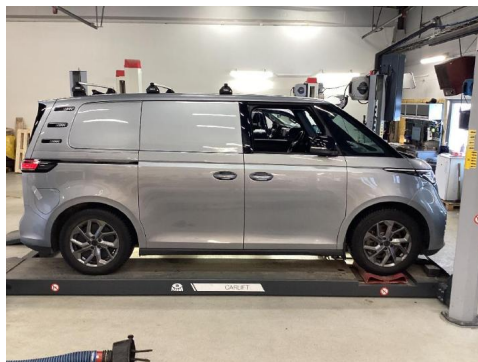

32. Generelt



33. Generelt



6095404

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

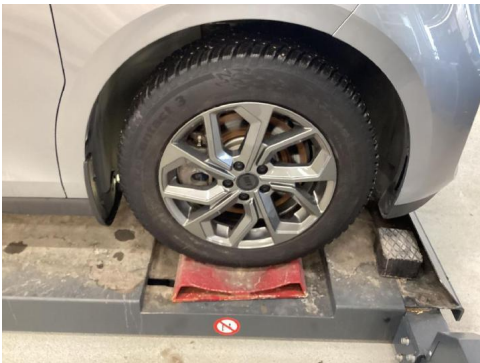

40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6095404

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt

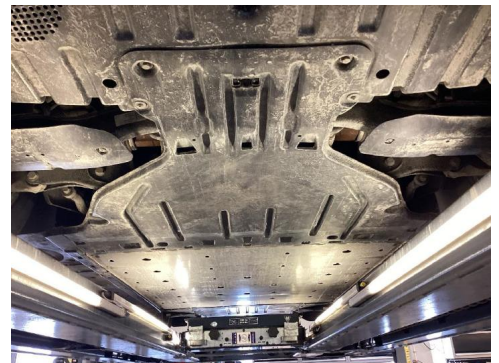

51. Generelt



6095404

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EN48652	WV1ZZZEB6SH040265
Årsmodell	Merke/Modell
24-	ID.Buzz Bus
Motorkode	Km
ECNA	Ukjent

Utført med feil (92)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109411	Temperature control flap actuator poti left — Fault in electric circuit
	B109511	Temperature control flap actuator poti right — Fault in electric circuit
	B1453F2	A/C compressor — Function faulty.
	B1581F6	High-voltage heater ECU — Overheat protection activated
	B1ACB11	Air distribution flap actuator sensor right — Short circuit to ground
Airbag	U112300	Data bus — Message faulty
Application server 1 system 1 adaptive	P1CB500	Plug & Charge function — Communication disturbed
Application server 1 system 2 Java	B17D7F0	ECU — Faulty or none adaptation
	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
	U175D00	ECU — Faulty software
Application server 3 system 1 infotainment	B1994F4	Audio data bus — Microphone faulty
Brake electronics	B2F0100	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	C114602	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
	C1254F0	Central ECU for comfort systems — Brake light signal implausible
	U044700	CAN bus connection to central gateway ECU — Signal implausible
Diagn. interface bus	B17E0F0	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	B18C6F0	High-voltage safety management — Emergency shut-off demanded
	B1A7BF0	Insulation resistance test of high-voltage vehicle electrical system — Error detected
	B1ACCFA	High-voltage battery module charger — Charging not possible.
	B1CA2F1	Cover flap 1 charging socket — Locking faulty
	P1BF100	High-voltage charge terminal — Incorrect input voltage
	P1BFF00	Extended charging function — Charge request failed
	P1DCB00	High-voltage charge terminal 1 — Not ready for charging
	P1DD300	High-voltage charge terminal 1 — Locking status implausible
	P1DD500	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Faulty electric control circuit!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	P1DDA00	Temperature sensor of charging socket A (AC) — Initialization faulty
	U14A800	Ethernet connection, section 11 — Communication disturbed
	U14FE00	Secure on-board communication — Signature check failed
	U14FF00	Secure on-board communication — Signature creation failed
	U15FA00	EgoMaster — Input data faulty
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
	U164500	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U164D00	CAN communication with traction battery charging device — Message implausible
	U173E00	Passenger detection — Functional restriction due to implausible message
	U192F00	12 V battery management — Function restricted
	U1A2F00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Electric drive 1	U010000	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U012200	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U040100	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
	U192A00	Remote update — No signal
Electric drive 2	U192A00	Remote update — No signal
	U300100	ECU — Inadmissible cutoff
Emergency call system/telematics system	B14D796	Emergency call system — Internal communication faulty
	B200500	ECU — Faulty data record
	U112100	Data bus — Missing message!
	U178500	Telematics ECU — Faulty software
Engine electronics I	P1BDD00	Electric drive motor 2 — High-voltage open circuit not recognized
	U059900	CAN bus connection to DC-DC converter ECU A — Received invalid data
	U112300	Data bus — Message faulty
	U122900	Driver assist system camera — Signal implausible
	U303500	Verification of communication monitoring — Signal faulty
Front camera system	C110AF0	Driver assist system camera — Restricted sight
	C110AF7	Camera ECU — Restricted sight
	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	B193D13	Intermediate circuit voltage sensor — Interruption in electric circuit
	B1D7B13	Intermediate circuit voltage sensor 2 — Interruption in electric circuit
	P0CF400	Pilot conductor (charging interface) — Signal implausible
	P1A0E00	Charger 1 — Function faulty.
	P1CF400	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Component blocked
	P1EE700	Powerline communication — Incorrect vehicle conditions
	P33E800	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault
	U303500	Verification of communication monitoring — Signal faulty
Lane change assist	U112300	Data bus — Message faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Light control left 2	U120100	CAN bus — Communication disturbed
Light control right 2		
Parking assist	B1079F6 B107BF0 B10FCF0	Parking assist sensor RR — Sensor fouled/covered Parking assist sensors rear — Function restricted Parking assist sensors front — Function restricted
Radar sensor of adaptive cruise control	U112200 U112300	Data bus — Message implausible Data bus — Message faulty
Software cluster embedded 1	U112300	Data bus — Message faulty
Trailer function	C10F315 C10F415 C10F515 C10F615 C10F715	Trailer brake light — Fault in electric circuit Trailer rear light right — Fault in electric circuit Trailer rear light left — Fault in electric circuit Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit Trailer turn indicator left — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B139007 U112300 U14FF00	Windscreen wiper motor driver side — Mechanical fault Data bus — Message faulty Secure on-board communication — Signature creation failed

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
ABS	Brake boost
Anti-theft device	Access and start system interface ECU of theft warning system FL ECU of theft warning system FR ECU of theft warning system RL ECU of theft warning system RR (8121)
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Actuator for exterior noise Display unit driver display Driver door electronics Passenger door electronics Software cluster housekeeping 1



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

Hybrid battery management

Safety

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Electron. steering column locking

Power steering

Steering column module