

6016427

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557582



Kjøretøy

Bilmerke	Suzuki	Motorstørrelse	1586 cm ³
Modell	SX4 S-Cross	Motoreffekt	88 kW
Type	JY	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS94738	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	TSMJYB22S00160001	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	169708	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2014
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	22.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	08.03.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

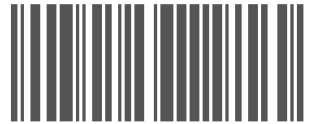

6016427

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
6.8		Slitt bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.5	Lys	Skadet lyktelass:	Venstre baklys
17.16		Løs lykt:	Høyre nærlys
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Se bilde
86.2		Lakkriper:	Høyre fordør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.5		Bulk (er):	Høyre bakdør
86.13		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehylle


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	2 felger
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei

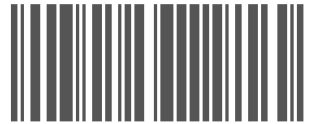

6016427

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	R	43 - Mellomaksel	✓
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	O	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	R	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæskennivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremserør	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	R	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
21 - Varsellamper	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	✓
23 - Full systemskann	O	66 - Felg	O
Motor		67 - Ekstra hjulsett	R
27 - Motor virkemåte	✓	68 - Hjullager	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
29 - Oljenivå motor	✓	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
30 - Kjølevæske	✓	Styring	
31 - Kjølevifte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
33 - Eksosanlegg	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
35 - Motorfester	✓	74 - Styreservo	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



6016427

Hjuloppheng


75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

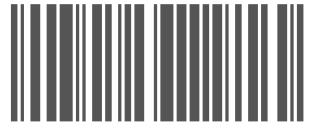

6016427

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	20,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	19,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	19,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	8,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	8,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6016427

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6016427

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

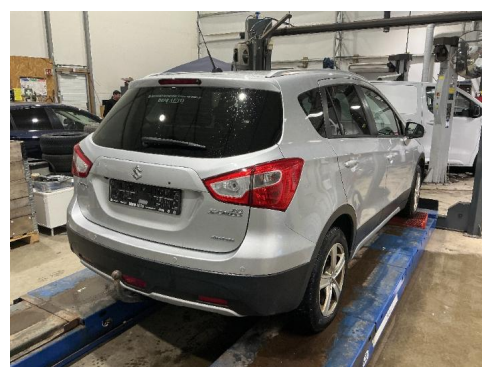

6. Generelt

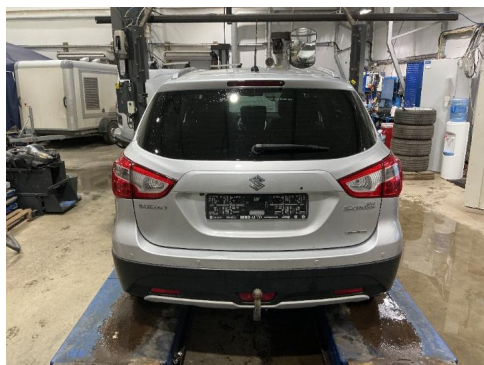

7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt

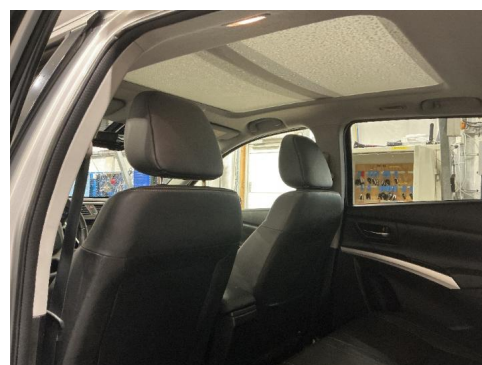

12. Generelt

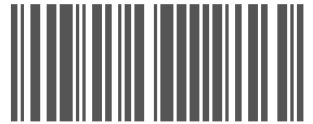

6016427

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt

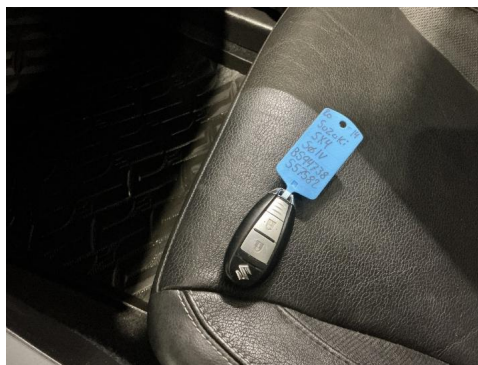

17. Generelt

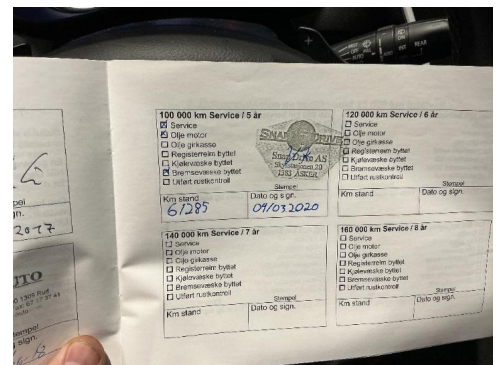

18. Generelt

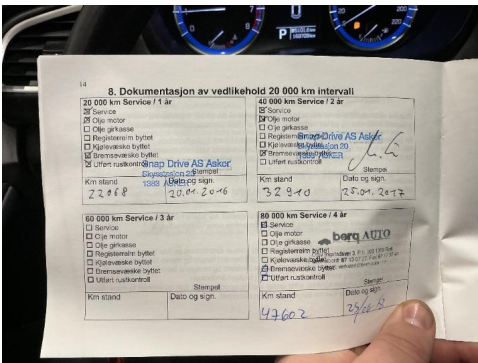


19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt

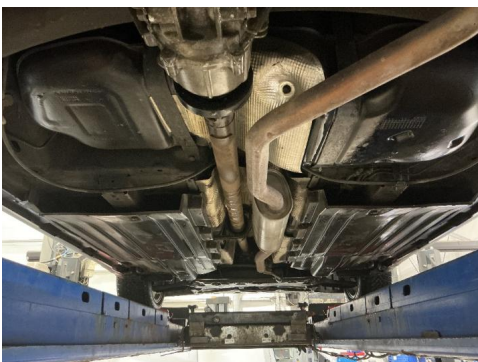

22. Generelt

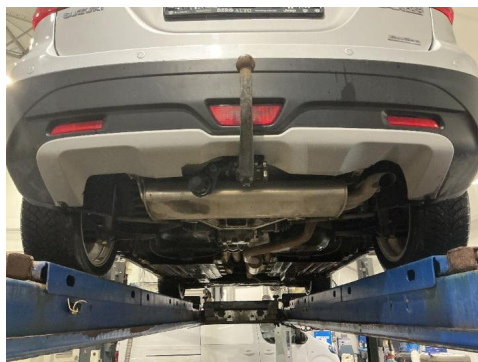


23. Generelt



24. Grill

R

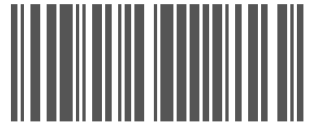

6016427

Bilder og vedlegg



25. Høyre bakdør



R 26. Lakk / karosseri utvendig



R 27. Lakk / karosseri utvendig

R



28. Lys



R 29. Panser



R 30. Støtfanger bak

R



31. Støtfanger foran



R 32. Støtfanger foran



R 33. Tak

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS94738	TSMJYB22S00160001
Årsmodell	Merke/Modell
13-16	SX4 S-Cross 1.6i 16V 4x4
Motorkode	Km
M16A	Ukjent

Utført med feil (18)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Automatic air conditioning CAN	B1504	Sunlight sensor driver side — Fault in electric circuit
BCM (CAN)	B1670	Rain/light sensor — Function faulty.
Instrument cluster	B1851	CAN communication with park assist — Communication disturbed
	B1852	CAN communication with park assist — Communication disturbed
	B1860	Parking aid sensor front outside left — Function faulty.
	B1861	Parking aid sensor front inside left — Function faulty.
	B1862	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
	B1863	Parking aid sensor front outside right — Function faulty.
	B1864	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty.
	B1865	Parking aid sensor RL center — Function faulty.
	B1866	Parking aid sensor RR center — Function faulty.
	B1867	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
Keyless go	B1191	Accessories supply relay — Function faulty.
Tire pressure monitoring system CAN	B1A31	Tyre pressure sensor FL — Tyre pressure too low
	U0100	CAN bus connection with engine ECU — Communication disturbed
	U0121	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication disturbed
	U0140	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
Airbag	Airbag(CAN)
Engine	Petrol CAN
OBD	
Steering	Steering CAN
Transmission	Automatic gearbox CAN
	AWD gearbox CAN