

6082912

NAF Bruktbiltest

Testdato
13.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554894



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	998 cm ³
Modell	i20	Motoreffekt	74 kW
Type	GB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SD90423	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	NLHB351AAKZ475893	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	102119	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	21.11.2018
		Frist for neste EU kontroll	17.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6082912

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
48.1	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Mangelfull kvalitet på replakkering:	Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* - Periodisk metallisk skranglelyd ved pådrag må videre feilsøkes.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.12		Påbegynnende oksidering:	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.23	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Panser, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.24		Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.25		Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.27		Rustangrep:	Bakluke
95.7	Innvendig speil	* - Uoriginalt speil montert.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	O	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	R
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremses		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsvirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsvæsketilstand	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
12 - Bremseslanger	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
13 - Bremseslanger	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Bremspedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	O
17 - Lys	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
19 - Refleks	✓	68 - Hjulager	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Styring	
21 - Varsellamper	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	O	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
25 - Avgassanalyse (Bensin)	✓	Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølevæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	80 - Travers	✓
35 - Motorfester	✓	Karosseri	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	81 - Frontrute	O
37 - Registerreim	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
Drivverk		83 - Dør-/panseråpner	✓
38 - Clutch	✓	84 - Lås	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
42 - Drivaksler	✓	87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	✓
		89 - Understellsnummer	✓



6082912

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
95 - Innvendig speil	0
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6082912

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	150,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	575 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	2,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6082912

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6082912

Bilder og vedlegg

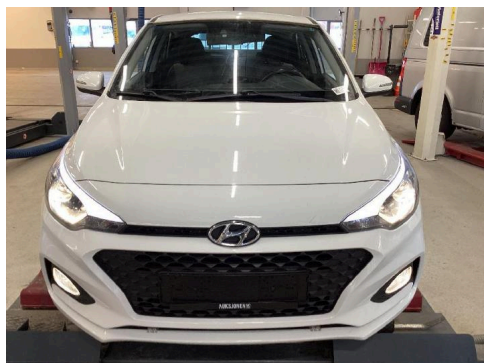

1. Generelt

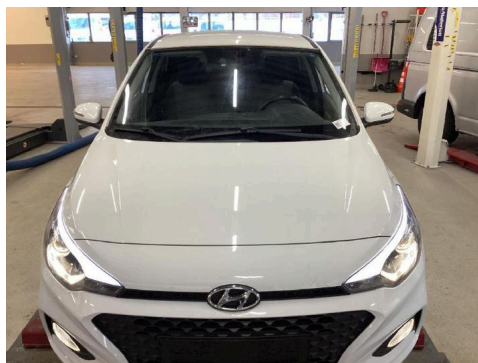


2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt

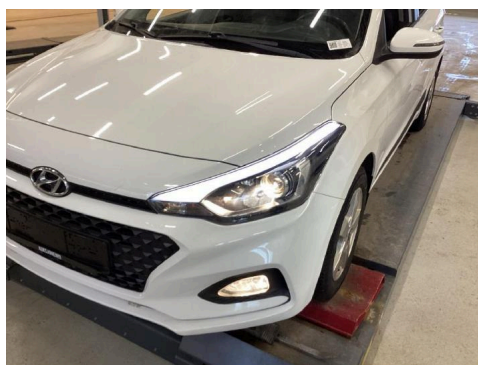

5. Generelt



6. Generelt

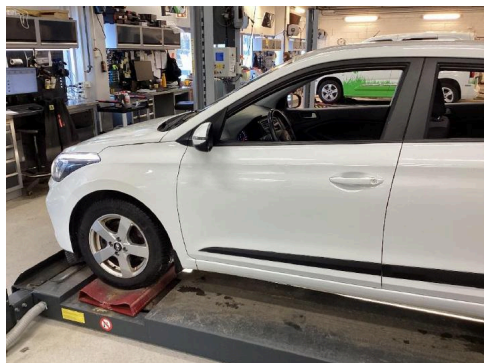

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

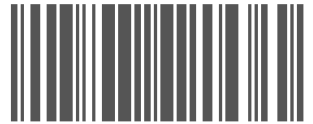

6082912

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

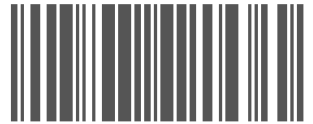

6082912


Bilder og vedlegg




22. Generelt



23. Generelt

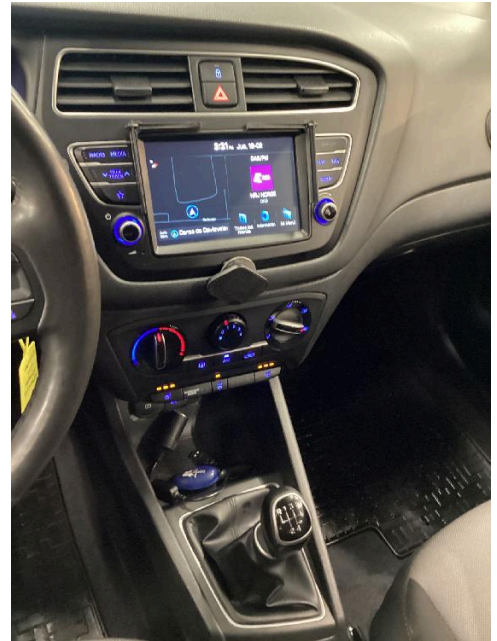

24. Generelt

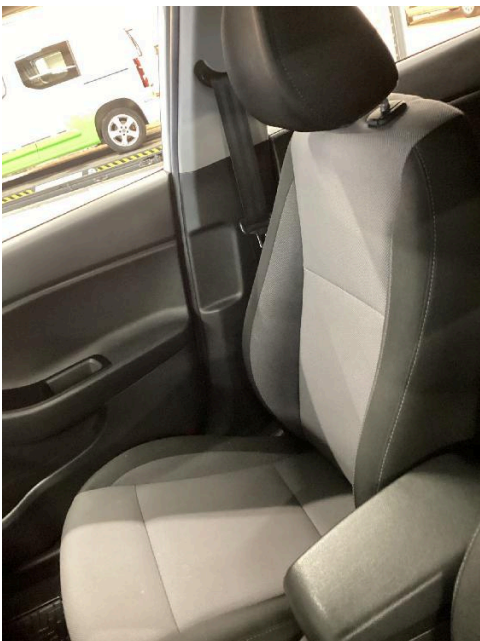


25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt

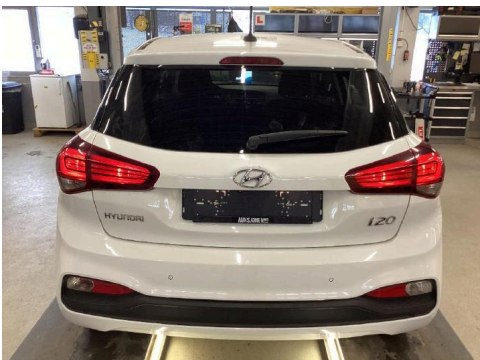


28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

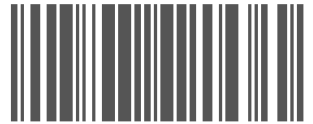

6082912

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

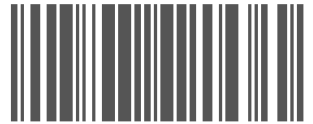

6082912

Bilder og vedlegg



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt

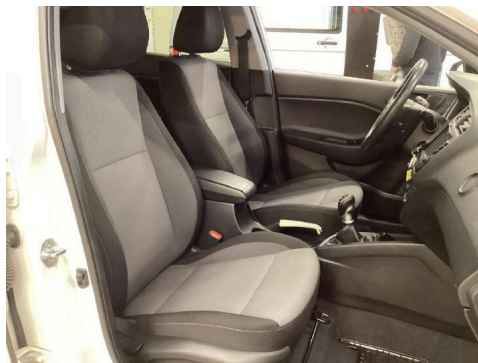

44. Generelt

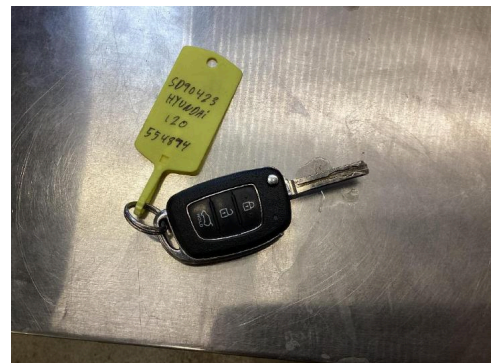

45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6082912


Bilder og vedlegg

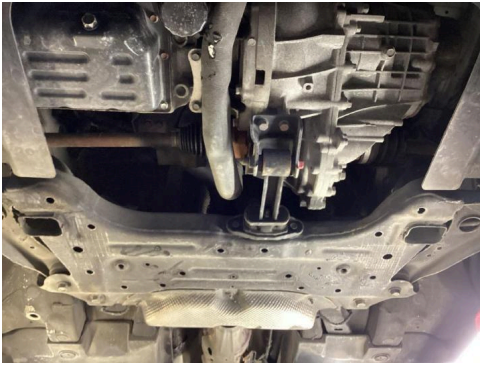

49. Generelt



50. Generelt

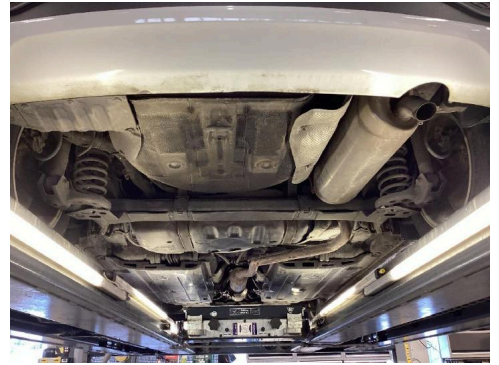

51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SD90423	NLHB351AAKZ475893
Årsmodell	Merke/Modell
15-21	i20 (GB) 1.0i 12V TGD i
Motorkode	Km
G3LC	Ukjent

Utført med feil (0)

Ingen med feil funnet

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP Anti-lock brake system (CAN 2008-)
Airbag	Airbag (CAN 2008-)
Comfort	BCM Body Control Module (CAN)
	CM Instrument cluster (CAN)
	SJB Smart Junction Box (CAN)
Engine	MCS Engine timing gasoline
OBD	
Safety	LDWS Lane keeping assist
Tire pressure monitoring	TPMS Tire pressure monitoring system (CAN)