



6098590

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559452



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	FLOBY FLAK SPRINTER	Motoreffekt	120 kW
Type	906BA35-AKC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR58852	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB9061351N707947	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	317185	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	28.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	27.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6098590

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* En redusert test, ikke kontrollert skap /lift	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
13.1	Bremseslanger	Bremseslange feil montert:	Venstre bak, Høyre bak
17.5	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre sideblink
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.5	Kjølevæske	* Frossent kjøle system	
33.2	Eksosanlegg	Lekkasje:	Bakre eksosrør
41.5	Differensial	Slakk i differensial:	Bakre differensial
65.19	Dekk	* Manger 1 stykk sommer hjul h/b, er montert vinter dekke	
67.13	Ekstra hjulsett	Vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	4 dekk
67.20		Dekk uten felg:	2 dekk
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: Reparasjonsmetode:Skift	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre speil
86.17		* Skadet frontplate	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran, Venstre foran
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
17.33	Lys	* Riper lykt v/f	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
76.10	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag	Venstre bak, Høyre bak
86.30	Lakk / karosseri utvendig	Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	Foliert

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
grunnet sommer dekker



6098590

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	49 - Kupevifte ✓
4 - Service/ Dokum. R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
Bremser	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	53 - Sentrallås ✓
6 - Bremseskiver O	55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremserør ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger R	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
15 - Bremsedal ✓	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk R
17 - Lys R	66 - Felg ✓
19 - Refleks ✓	67 - Ekstra hjulsett R
20 - Lyd / lyssignaler ✓	68 - Hjullager ✓
21 - Varsellamper ✓	Styring
22 - Varsellamper utvidet ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
e-Diagnose	72 - Styresnekke, tannstang ✓
23 - Full systemskann O	73 - Styrestag/ledd ✓
Motor	74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor R	Hjuloppheng
29 - Oljenivå motor ✓	75 - Støtdempere ✓
30 - Kjølevæske R	76 - Stabilisator O
31 - Kjølevifte ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
33 - Eksosanlegg R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
35 - Motorfester ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	80 - Travers ✓
Drivverk	Karosseri
41 - Differensial R	81 - Frontrute R
	82 - Siderute/bakrute ✓
	83 - Dør-/panseråpner ✓
	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil R
	88 - Underside R
	89 - Understellsnummer ✓



6098590

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
103 - Interiør generelt	✓



6098590

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	0 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	742 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	0,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6098590

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6098590

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

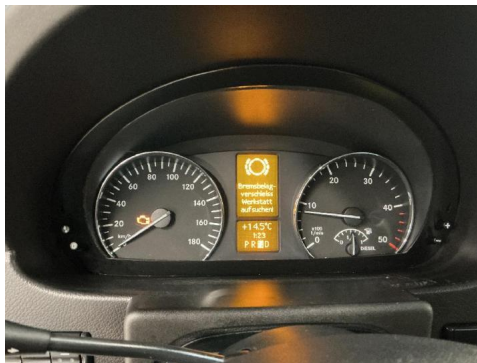

5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6098590


Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt

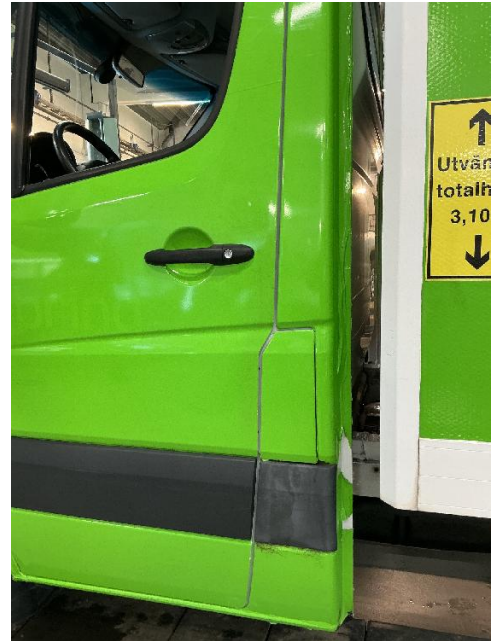

12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6098590

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

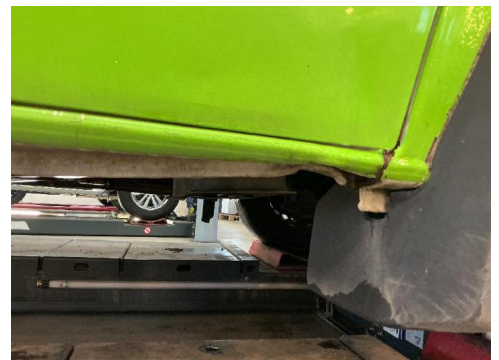

24. Generelt



6098590


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt

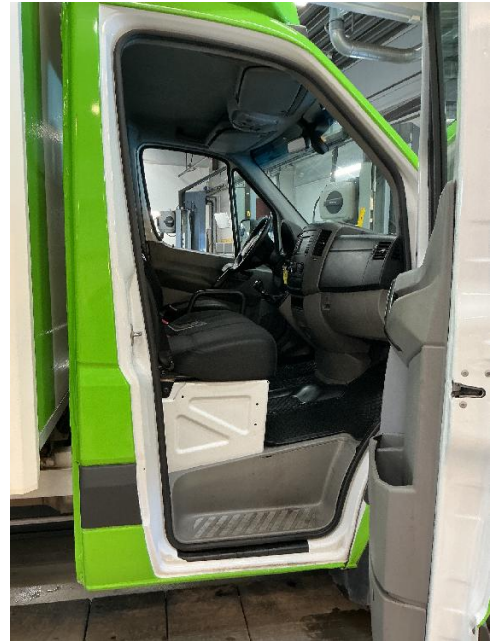

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6098590

Bilder og vedlegg



31. Generelt

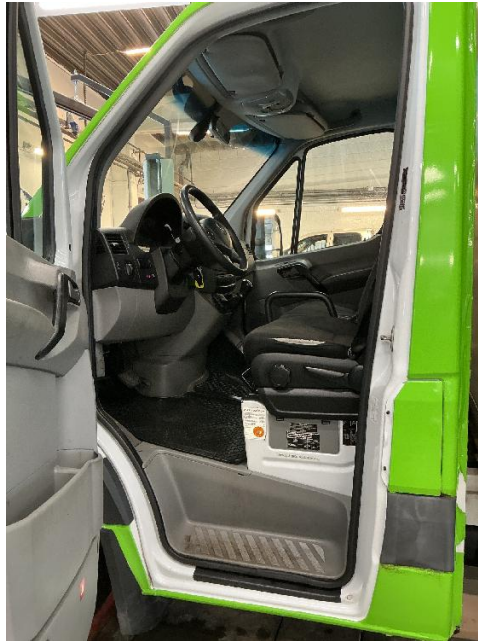

32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt

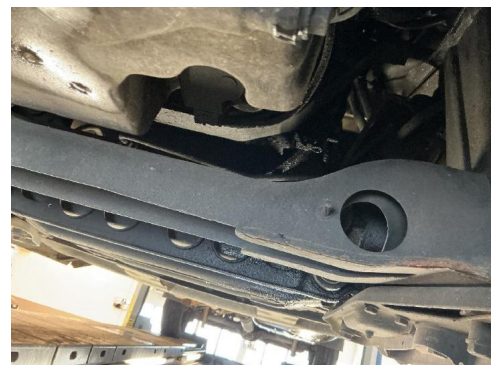

39. Generelt



6098590

Bilder og vedlegg




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt

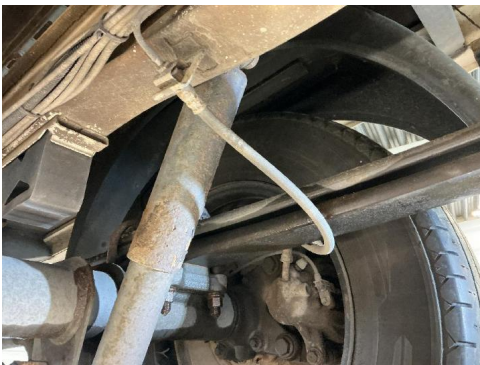


43. Generelt



44. Generelt

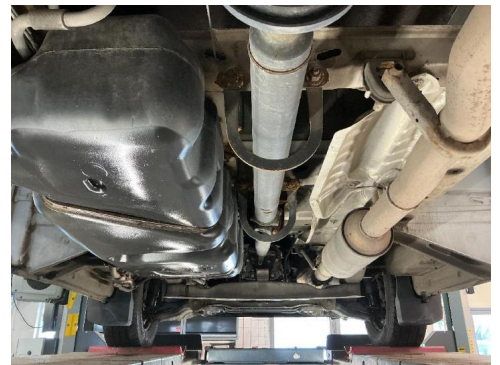

45. Generelt

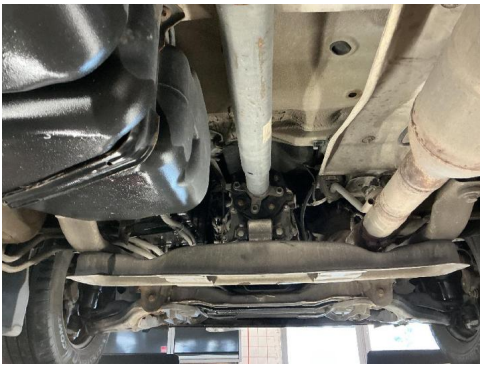

46. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR58852	WDB9061351N707947
Årsmodell	Merke/Modell
09-13	Sprinter 316 CDI (B906) Pritsche
Motorkode	BlueTEC
OM 651.955	Km
	Ukjent

Utført med feil (31)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P012B	Atmospheric pressure sensor at intake of turbocharger/compressor — Function faulty.
	P012C	Atmospheric pressure sensor at intake of turbocharger/compressor — Voltage too low
	P0263	Injection quantity cyl. 1 — Deviations from nominal value
	P0266	Injection quantity cyl. 2 — Deviations from nominal value
	P0272	Injection quantity cyl. 4 — Deviations from nominal value
	P0402	EGR system A — Exhaust gas flow rate too high
Bosch ABS/ESP 906 OBD	C0110	ABS/ESP ECU — Faulty power supply
CRD2 NFZ OBD	P012B62	Atmospheric pressure sensor in front of turbocharger/compressor — signal comparison fault
	P012C00	Atmospheric pressure sensor in front of turbocharger/compressor — Short circuit to ground
	P026354	Injector 1 — Calibration/coding faulty
	P026651	Injector 2 — Calibration/coding faulty
	P026654	Injector 2 — Calibration/coding faulty
	P027254	Injector 4 — Calibration/coding faulty
	P040200	High-pressure EGR valve actuator — Exhaust gas flow rate too high
	U02A387	CAN bus connection to soot particulate sensor — Communication faulty
Instrument cluster	9128	Instrument cluster — Undervoltage registered
Radio/Navigation		
SAM OBD	9001	Parking light left — Interruption in electric circuit
	900A	Dipped beam right — Interruption in electric circuit
	9020	Rear light left — Interruption in electric circuit
	9023	Rear light right — Interruption in electric circuit
	909F	Brake pad wear sensor — Function faulty.
	90D0	Can connection with roof module ECU — Missing message!
	90D1	Can connection with roof module ECU — Missing message!
	90D5	CAN communication with upper control panel — Missing CAN bus



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse
	information!

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA Electronic climate control
	ZHE Auxiliary heater
Airbag	Airbag Arcade OBD
Comfort	EZS digital OBD
	MRM OBD
	TSG TF906 OBD
Transmission	EGS digital OBD