

6100233

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565789



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EQC 400 4MATIC	Motoreffekt	300 kW
Type	204 X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EH20079	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1K2938901F044588	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	29483	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2023
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.08.2023
		Frist for neste EU kontroll	29.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6100233

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Bakluke
86.6		Bulk (er):	Høyre fordør
86.14		Steinsprut/lakksår	Høyre forskjerm, Panser
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6100233

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute O
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 54 - Setevarmer ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
12 - Bremserør	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
13 - Bremseslanger	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
15 - Bremsedal	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	62 - Ladekabel elbil/hybrid R
17 - Lys	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	✓ 65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 66 - Felg ✓
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett ✓
23 - Full systemskann	R 68 - Hjullager ✓
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 70 - Hjulspakser/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ Styring
30 - Kjølevæske	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
31 - Kjølevifte	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
32 - Kjølesystem	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester	✓ 74 - Styreservo ✓
Drivverk	Hjuloppheng
40 - Girkasse (automatisk)	✓ 75 - Støtdempere ✓
41 - Differensial	✓ 76 - Stabilisator ✓
42 - Drivaksler	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6100233

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6100233

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	36,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	36,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	24,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	26,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	26,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,00 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

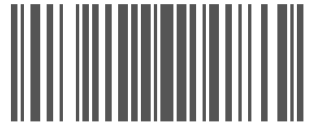

6100233

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6100233

Bilder og vedlegg



1. Generelt

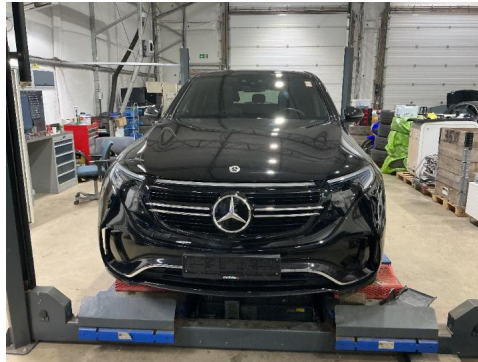


2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt

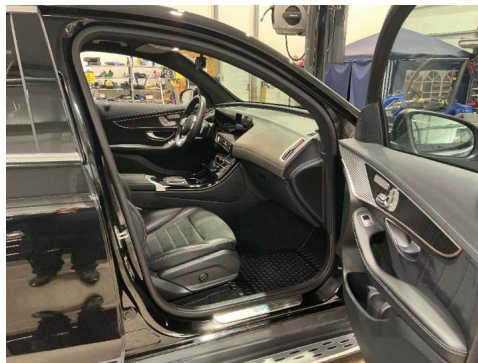


5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

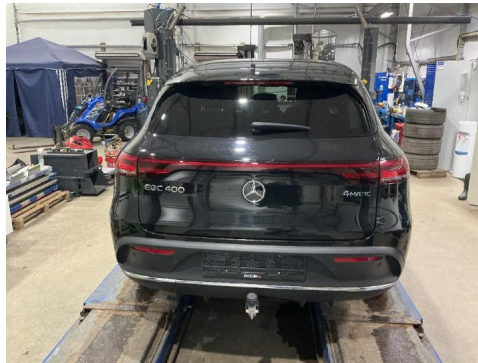

8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6100233

Bilder og vedlegg

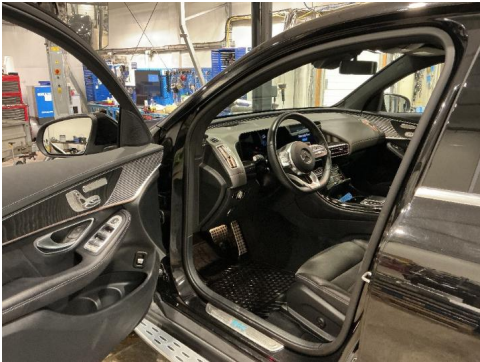

13. Generelt

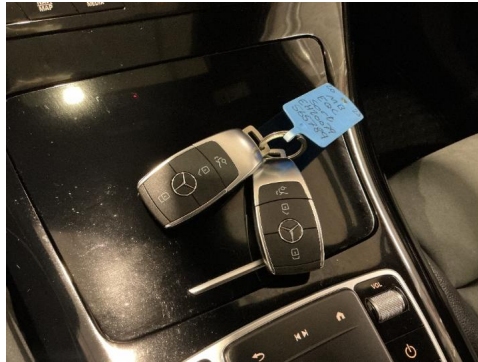


14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

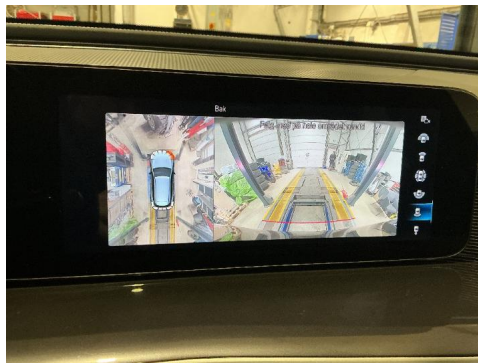

17. Generelt

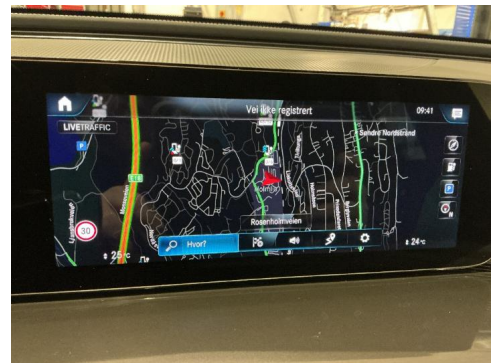

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

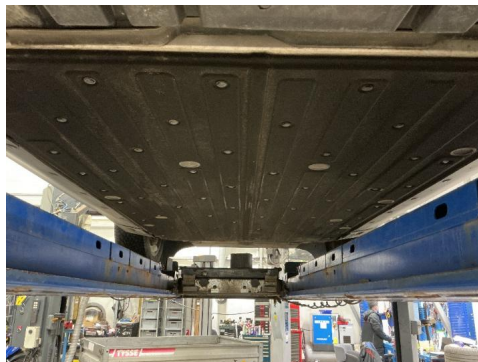

23. Generelt



24. Generelt



6100233

Bilder og vedlegg



25. Bakluke

R




26. Bakluke



27. Høyre fordør

R

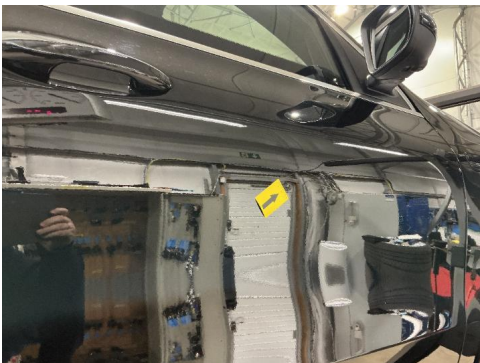

28. Høyre fordør

R



29. Høyre forskjerm




30. Høyre forskjerm

R



31. Panser

R

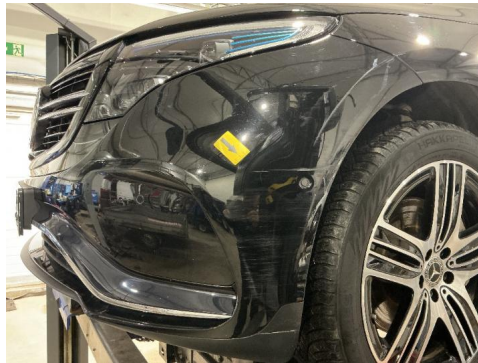


32. Støtfanger foran



33. Støtfanger foran

R

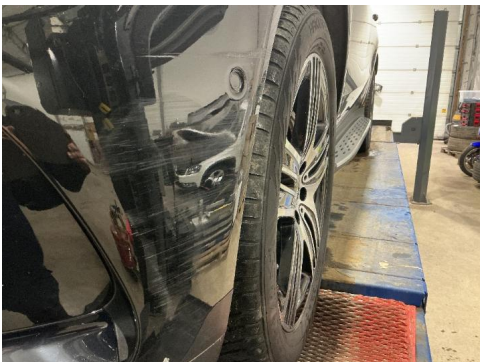

34. Støtfanger foran

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH20079	W1K2938901F044588
Årsmodell	Merke/Modell
19-	EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode	Km
780.998	Ukjent

Utført med feil (26)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control	C163AFA	Radar sensor — Sensor dirty or defective!
BMS Battery management system N82/3		
BMS Battery management system N82/4		
Direct current charge connection unit	P0A0B00 P0A0E00 P13D59A P1CADFA	High-voltage safety circuit of HV electrical system — Function faulty. High-voltage safety circuit — Loose contact/interruption Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Charging procedure aborted after timeout of waiting time Charging station — Communication disturbed
ELC: Electronic suspension control	C220C04	Chassis and suspension ECU — Internal fault
MBUX - Head Unit	B169197	Digital copy protection — Confirmation not possible
MFK: Multi-function camera	B229B97	Multi-function camera — System function faulty/restricted
MRM OBD	P172A02	Gear selector lever — No signal change present
PTCU: powertrain	U011187 U014083	CAN bus connection to battery monitoring ECU — Missing message! CAN bus/connection to body control module — Faulty software (checksum fault).
SAM driver	B219304 B23267B	Intelligent battery sensor — Function faulty. Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW
SAM hinten Body control module rear		



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SG-LG Charger for high-voltage battery module	P066700	Temperature sensor (ECU internal) — Function faulty.
TSG HL door ECU RL	B18B113	C/locking motor — Control circuit, interruption
TSG HR door ECU RR	B18B113	C/locking motor — Control circuit, interruption
TSG VL door ECU FL	B18B113	C/locking motor — Control circuit, interruption
ZAN OBD	B19C531	Infotainment display — Function/signal faulty

Utført uten feil (32)

System	Beskrivelse
ABS	ESP: Electronic stability control
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
	SRS: Supplemental Restraint System
Audio/Video	Telematics HERMES
Comfort	AHE: Trailer recognition
	AML ambient illumination
	DBE: Roof control board
	ESE driver seat adjustment
	ESE passenger seat adjustment
	EZS: Electr. ignition lock
	Head-up display
	HKS: hatchback control
	KG 2 CAN OBD
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
	PSD: Panorama roof
	SG-SW-L headlight ECU left
	SG-SW-R headlight ECU right



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

TPAD: Touch pad

TSG VR door ECU FR

Engine

BMS Battery management system N82/2

DDW DC-DC converter

SG-EM: Power electronics

SOGE sound generator

Safety

Adaptive cruise control/brake assist system

PARK: parking assist

Rear radar sensor left

Rear radar sensor right

Steering

Electr. power steering

LRE steering wheel electronics

Tire pressure monitoring

RDK OBD