



6105725

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	566851



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	LEAF 40kWh	Motoreffekt	110 kW
Type	ZE1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK83067	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	SJNFAAZE1U0006904	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	95817	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	19.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	01.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6105725

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre foran
60.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
61.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
17.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	
17.9		* Treg innfelling av venstre sidespeil	
20.7	Takttrekk.	Skittent takttrekk	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.20	Unormal lyd.	* Ulyd, mistenker ett lager i en vifte under panser. Feilsøk anbefales	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
51.8	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
52.9	Bilbelte.	Vridd belte	Midtre bak
54.7	Seter.	Misfarget/skittent:	
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Lister delvis løsnet. se bilder	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.24		Bulk(er)	Venstre fordør, Se bilde
62.26		Små lakkblærer:	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
80.8	Travers.	Rustdannelse	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
87.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre bak, Høyre bak
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.15	Ekstra hjulsett..	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
89.18		Ripe/slitasje på felg	



6105725

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6105725

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
2 - Skilter.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 50 - Døråpning. O
4 - Service/Dokumentasjon.	R 51 - Dørtrekk. O
	52 - Bilbelte. O
Interiør.	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 54 - Seter. O
6 - Varsellamper/ meldinger.	R 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 58 - Varseltrekant / refleksvest ✓
9 - Instrumenter.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 60 - Bagasjeromstildekning/rollo R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. O
14 - Glassruter.	O
15 - Setevarmer.	✓ Underside.
16 - Innvendig speil.	✓ 63 - Vognbunn/understell. O
17 - Utvendig speil.	O 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
20 - Taktrekk.	O 67 - Drivaksler. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 69 - Bremsesør. ✓
23 - Interiør generelt.	O 70 - Bremseslanger. ✓
	71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
Prøvekjøring.	72 - Bremseskiver innvendig. O
24 - Motor virkemåte.	✓ 73 - Parkbrems. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
26 - Unormal lyd.	O 76 - Lekkasje. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
31 - Bremsvirkning.	R 80 - Travers. O
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
Motor.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
34 - Panser.	✓ 83 - Styresnekke, tannstang. O
35 - Understellsnummer.	O 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ Hjul,dekk.
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 86 - Hjullager. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓ 87 - Dekk. O
41 - Kjølesystem.	✓ 88 - Felg. O
42 - Batteri 12 volt.	89 - Ekstra hjulsett.. O



6105725

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	180,00
31.2		Bremsevirkning, HF	180,00
31.3		Bremsevirkning, VB	140,00
31.4		Bremsevirkning, HB	180,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	379 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	470 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	27,80 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	27,80 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	14,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	15,90 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	15,90 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
89.2		Mønsterdybde	4,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	3,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6105725

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6105725

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt

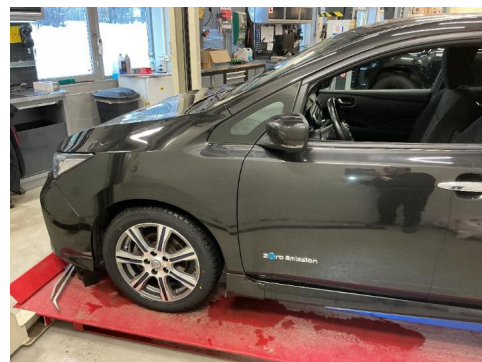

9. Generelt



6105725

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt




13. Generelt

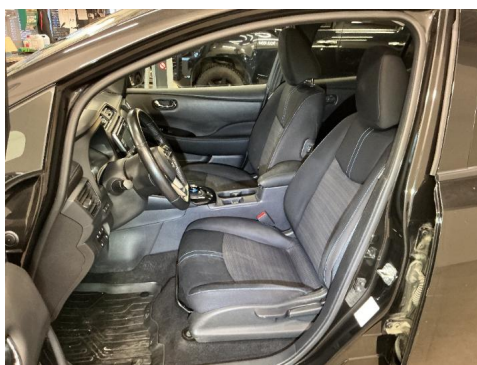

14. Generelt



15. Generelt

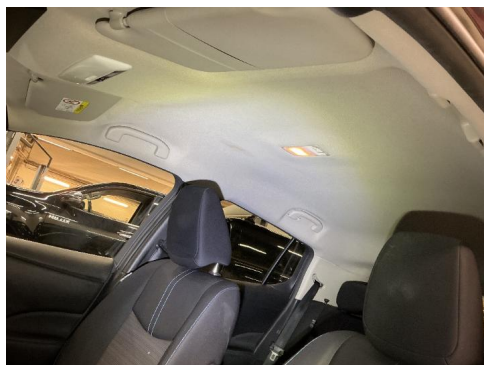

16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6105725


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt

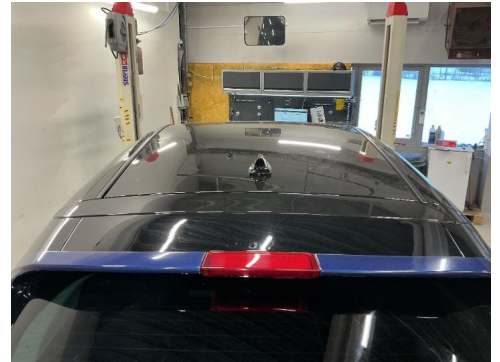


24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt

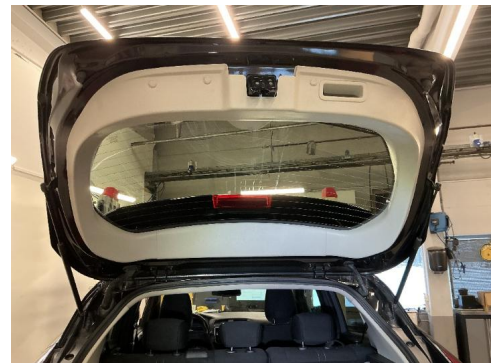

27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6105725

Bilder og vedlegg




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

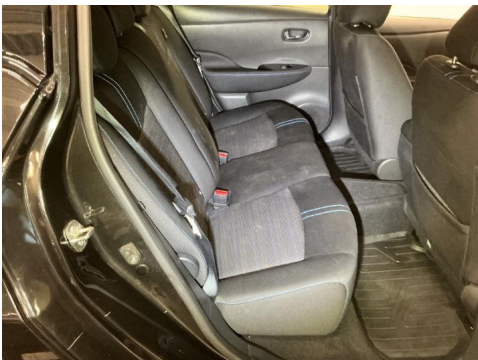

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6105725

Bilder og vedlegg




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt

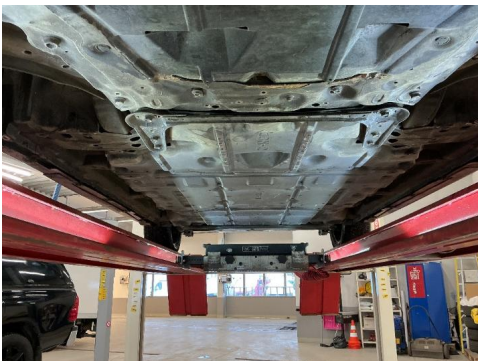

46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt

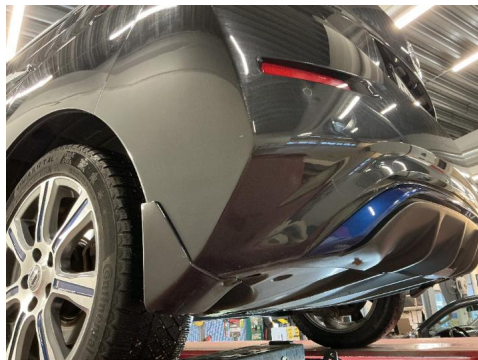

50. Generelt




51. Dørtrekk.

0



52. Døråpning.

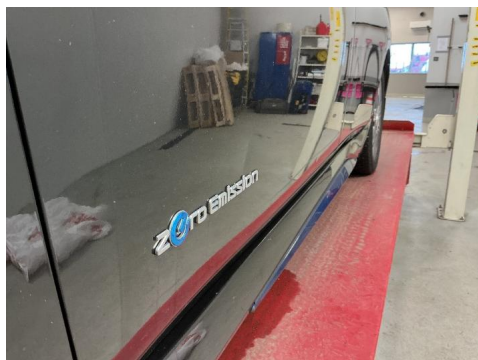

53. Lakk / karosseri utvendig.



0 54. Taktrekk.

0



6105725

Bilder og vedlegg



55. Utvendig speil.