



6097359

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563620



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	520D	Motoreffekt	120 kW
Type	5K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	CF58821	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAMX11040C886448	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	203102	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2011
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	31.03.2011
		Frist for neste EU kontroll	08.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6097359

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.11	Sentrallås/nøkler.	* Indikator for nøkkelbatteri lyser	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
18.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
25.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys, venstre fjernlys, Venstre parklys, Venstre blinklys foran
26.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre baklys, Midtre bremselys
26.2		Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre nærlys
49.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Bakluke, Venstre fordør, Støtfanger bak, Høyre sidekanal, Høyre fordør
50.3		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
50.5		Lakkslipp/flassing	Høyre sidekanal
50.6		Lakkblærer	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
50.8		Bulk (er):	Bakluke, Venstre bakskjerm
60.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Høyre bak
60.6		Bremsekjold er skadet eller mangler:	Høyre bak
74.2	Hjullager.	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
80.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
31.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
38.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
45.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.24	Bremsekive/klosser utvendig	* Klossevarsler lyser	
76.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
76.12		Oksidering / oksidert felg	Venstre foran, Venstre bak,



6097359

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
77.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran 4 felger

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6097359

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	✓
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	38 - Døråpning.	O
4 - Service/Dokumentasjon.	R	39 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	42 - Seter.	✓
7 - Brems pedal.	✓	45 - Tilhengerfeste.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
9 - Instrumenter.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
12 - Glassruter.	✓	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Setevarmer.	✓	Underside.	
14 - Innvendig speil.	✓	51 - Vognbunn/understell.	O
15 - Utvendig speil.	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Solskjermet.	✓	53 - Stabilisator.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	54 - Differensial.	✓
19 - Taktrekk.	✓	55 - Drivaksler.	✓
21 - Interiør generelt.	O	57 - Bremseslanger.	✓
Motor.		58 - Bremseslanger.	✓
22 - Panser.	✓	59 - Bremsbelegg innvendig.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	R
24 - Feilkodeutlesing.	R	61 - Parkbrems.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	R	62 - Støtdempere.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	R	63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	O	64 - Lekkasje.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	66 - Mellomaksel.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	67 - Eksosanlegg.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	68 - Travers.	✓
31 - Oljenivå motor.	O	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
33 - Motorfester.	✓	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
34 - Registerreim.	✓	72 - Fjærer / fjærbein.	✓
35 - Drivreim generator.	✓		



6097359

Hjul, dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	O
74 - Hjullager.	R
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	O
77 - Ekstra hjulsett..	O

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremses - virkemåte	✓



6097359

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34	Registerreim.		Bilen har registerkjede
73.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
73.2		Bremeskivetykkelse VF	24,00 mm
73.3		Bremeskivetykkelse HF	24,00 mm
73.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
73.5		Bremeskivetykkelse VB	19,00 mm
73.6		Bremeskivetykkelse HB	19,00 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
77.2		Mønsterdybde	5,50 mm
77.3		Mønsterdybde	5,00 mm
77.4		Mønsterdybde	5,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6097359

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6097359


Bilder og vedlegg

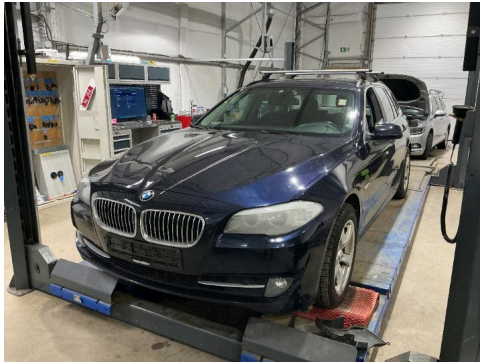

1. Generelt

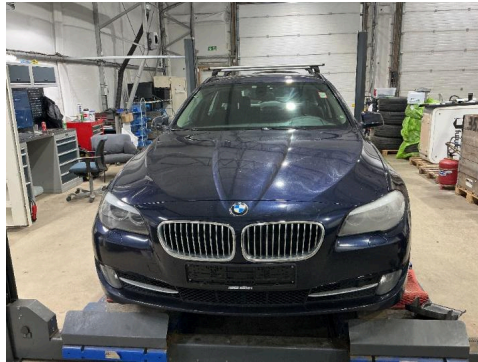


2. Generelt

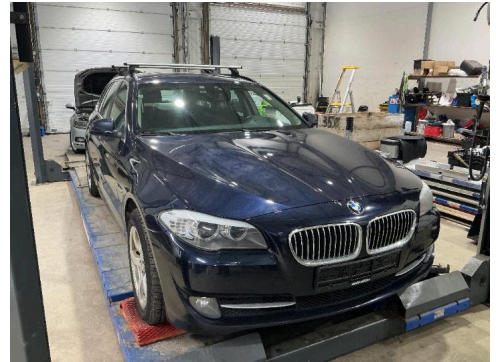

3. Generelt




4. Generelt

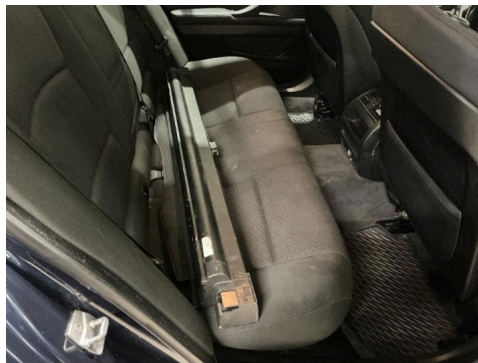


5. Generelt



6. Generelt

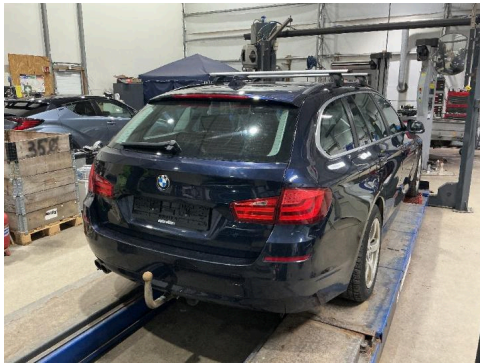

7. Generelt

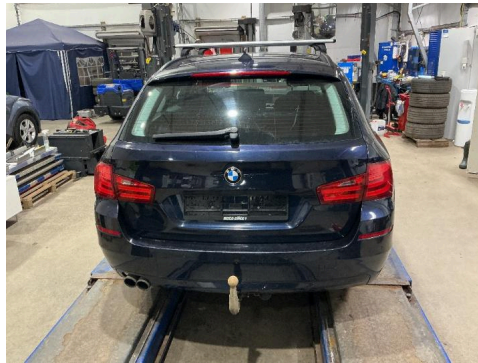


8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt

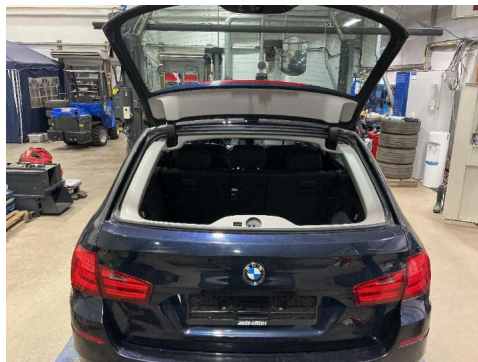

11. Generelt

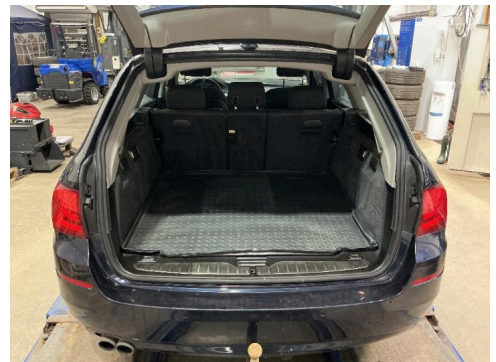

12. Generelt



6097359

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt

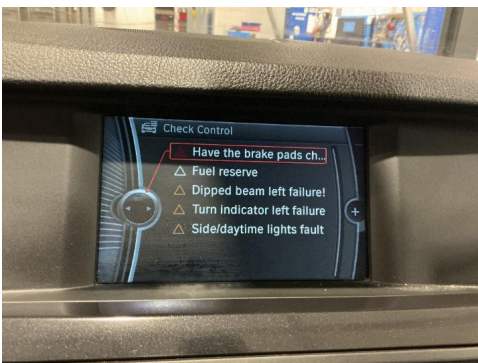

16. Generelt



17. Generelt

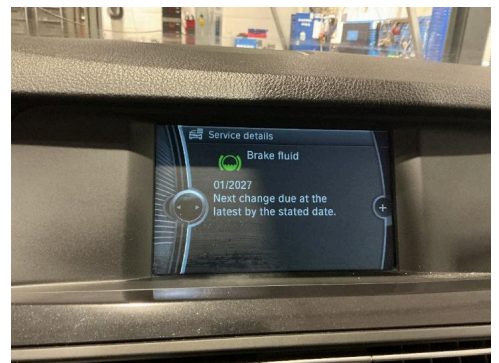

18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

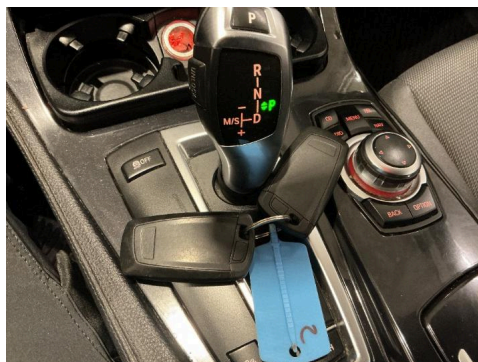

23. Generelt



24. Generelt



6097359

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt

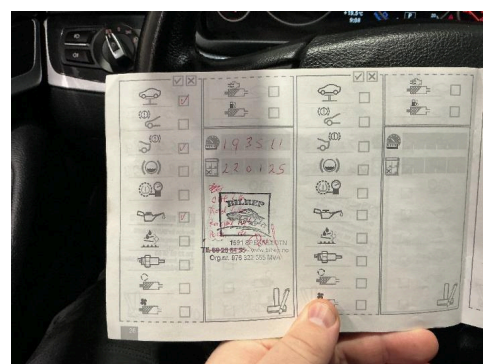

30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt

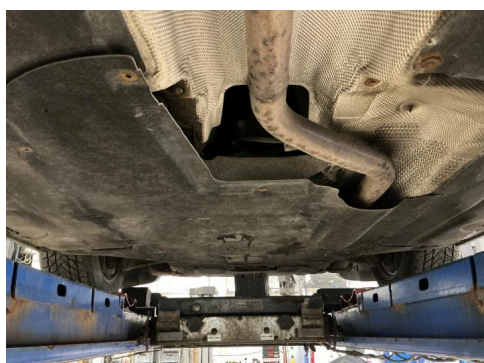

34. Generelt

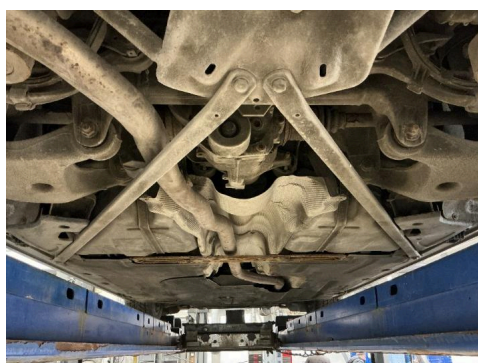

35. Generelt

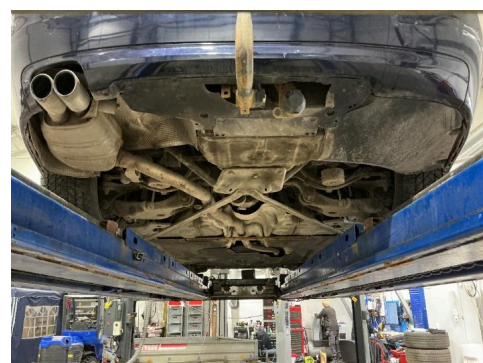

36. Generelt




6097359

Bilder og vedlegg




37. Bremseskiver innvendig.

R

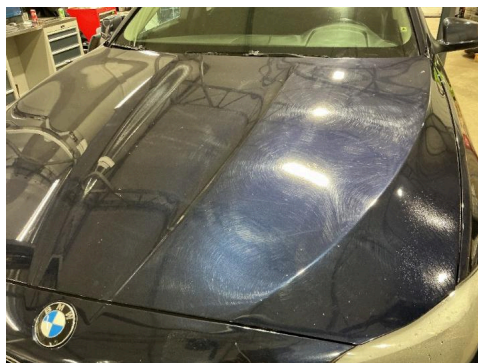

38. Lakk / karosseri utvendig.

R

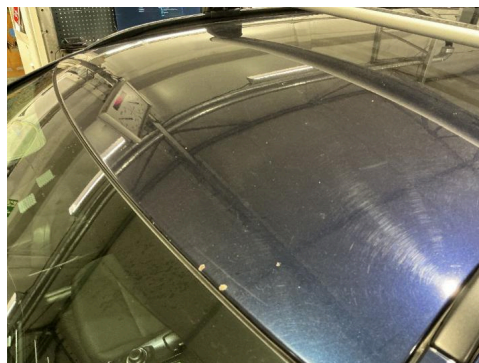


39. Lakk / karosseri utvendig.

R



40. Lakk / karosseri utvendig.

R

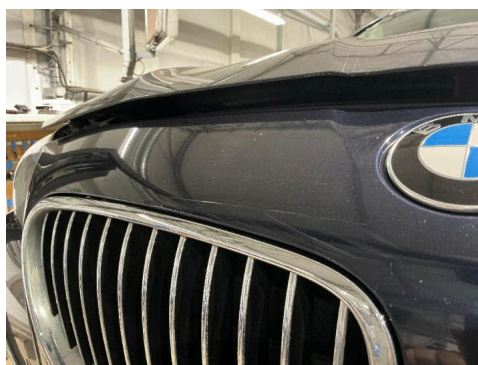

41. Lakk / karosseri utvendig.

R



42. Lakk / karosseri utvendig.

R




43. Lakk / karosseri utvendig.

R



44. Lakk / karosseri utvendig.

R

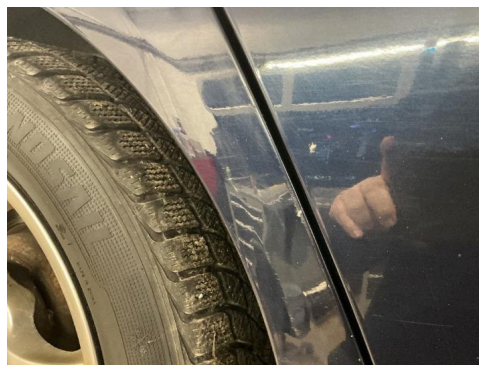

45. Lakk / karosseri utvendig.

R



46. Lakk / karosseri utvendig.

R



47. Lakk / karosseri utvendig.

R



48. Lakk / karosseri utvendig.

R



6097359

Bilder og vedlegg




49. Lakk / karosseri utvendig.



R 50. Lakk / karosseri utvendig.




R 51. Lakk / karosseri utvendig.

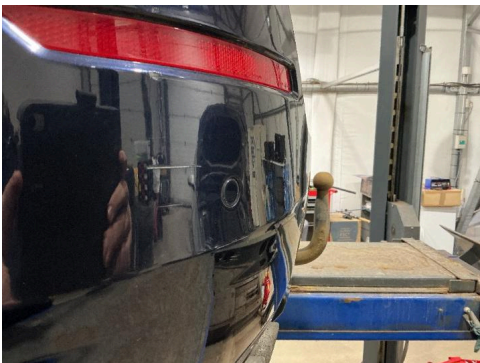

52. Lakk / karosseri utvendig.



R 53. Lakk / karosseri utvendig.

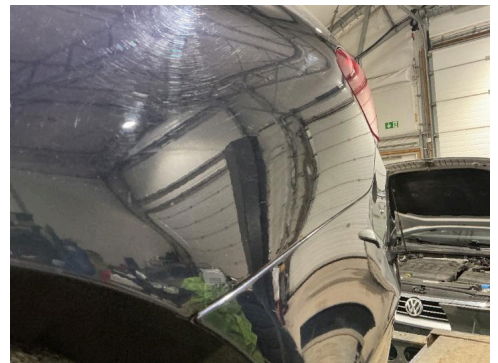

R 54. Lakk / karosseri utvendig.



55. Lakk / karosseri utvendig.



R 56. Lakk / karosseri utvendig.



R 57. Lakk / karosseri utvendig.



58. Lykter/lys - tilstand.



R 59. Lykter/lys - tilstand.




R 60. Lykter/lys - tilstand.



6097359

Bilder og vedlegg

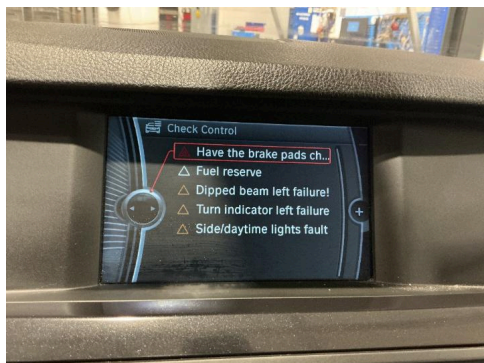

61. Varsellamper/ meldinger.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CF58821	WBAMX11040C886448
Årsmodell	Merke/Modell
10-13	520d F11 Touring
Motorkode	Km
N47 D20 C	Ukjent

Utført med feil (31)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CAS immobilizer ECU	93076A	Cutoff terminal 15 — Upper startup capability limit reached, however, switch-off inhibitor active
	9307C2	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	9308B0	Battery voltage — Voltage too low
	D91410	CAN bus connection to engine ECU — Message "powertrain data" missing/incorrect
	D91420	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
CIC Infotainment head unit	B7F86B	Voltage supply — Undervoltage registered
	E1C447	MOST bus — ECU has logged out.
DDE Engine ECU	244800	Soot particulate filter — Max. distance of soot particulate filter soon reached
	24F700	Fuel filter heater — Fault in electric circuit
	25C800	Sensor exhaust back-pressure — Control deviation
	279800	Radiator shutter — Limit stop "opened" recognised too fast
DSC Electronic stability control	480A11	Brake pad wear on front axle — Replace brake linings.
EGS Transmission ECU	CF2501	CAN bus connection to trailer ECU — CAN message "trailer status" missing
EHC Ride height leveling ECU	480DC6	Ride-height levelling ECU — Supply voltage faulty
FRM Underhood electrical center	800F2E	Dipped beam left — Function faulty.
	800FC1	Output stage headlight angle control right — Function faulty.
	800FC2	Output stage headlight angle control right — Initialization faulty
	800FC6	Output stage headlight angle control right — Internal fault
	800FC7	Output stage headlight angle control left — Internal fault
	800FC8	Output stage headlight angle control left — Communication disturbed
	800FC9	Output stage headlight angle control right — Communication disturbed
GWS Gear selection switch ECU	E0940E	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Speed signal faulty
HKL hatchback module	801750	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.

Reg.nr: **CF58821**, VIN: **WBAMX11040C886448**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ICM ABS/ESC control unit	D02D02	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	D02D03	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	D02D04	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	D02D05	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
IHKA Air conditioning ECU	8011FD	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801225	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low, compressor clutch cutoff
ZGM Central gateway module	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801C20	Centrale gateway — Fault memory full

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	EMF Parking brake ECU
Airbag	ACSM Airbag ECU
Audio/Video	CBX-Media Multimedia interface
Comfort	CID Infotainment display
	CON Infotainment controls
	JBE Body control module
	KOMBI Instrument cluster
	SZL Steering column switching unit
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	PDC Park Distance Control
Steering	EPS power steering ECU