



6108926

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567804



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron 55	Motoreffekt	141 kW
Type	GE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EC87449	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZGE1LB021268	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	87845	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	14.05.2020
		Frist for neste EU kontroll	09.12.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

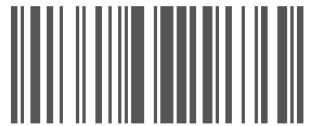

6108926

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
26.11	Unormal lyd.	* Ulyd kupé, knirkelyd.	
31.11	Bremsevirkning.	* Piper ved brems.	
61.1	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	For lite luft	
62.10	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.9	Døråpning.	* Bruksmerker	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.23		Lakkriper:	
62.38		* Tatt bilder av noen av avvikene.	
72.12	Bremseskiver innvendig.	* Noe rust.	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.24	Bremseskive/klosser utvendig	* Noe rust.	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6108926

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○ 50 - Døråpning. ✓
	51 - Dørtrekk. ✓
Interiør.	52 - Bilbelte. ✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 54 - Seter. ✓
7 - Brems pedal.	✓ 55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
14 - Glassruter.	○
15 - Setevarmer.	✓ Underside.
16 - Innvendig speil.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
18 - Solskjerm.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 69 - Bremsørør. ✓
23 - Interiør generelt.	○ 70 - Bremseslanger. ✓
Prøvekjøring.	71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 72 - Bremseskiver innvendig. ○
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 73 - Parkbrems. ✓
26 - Unormal lyd.	R 74 - Støtdempere. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 76 - Lekkasje. ✓
31 - Bremsvirkning.	R 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
Motor.	80 - Travers. ✓
34 - Panser.	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	○ 83 - Styresnekke, tannstang. ○
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
	✓ Hjul,dekk.
	85 - Bremseskive/klosser utvendig ○
	86 - Hjullager. ✓
	87 - Dekk. ✓
	88 - Felg. ○
	89 - Ekstra hjulsett.. ○



6108926

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	300,00
31.4		Bremsevirkning, HB	300,00
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	35,80 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	35,80 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	26,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	27,30 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	27,30 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
89.2		Mønsterdybde	4,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6108926

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

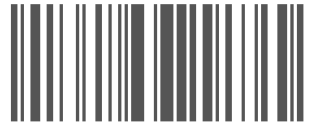

6108926

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt

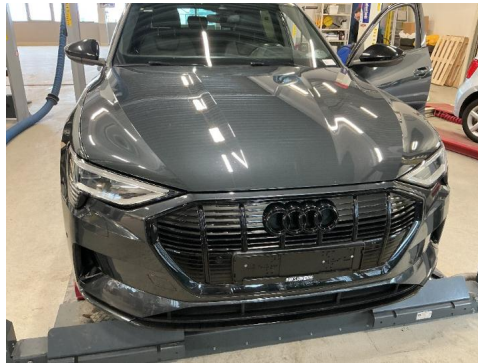

8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

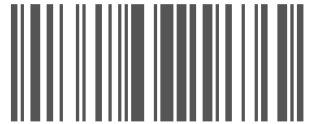

6108926

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt

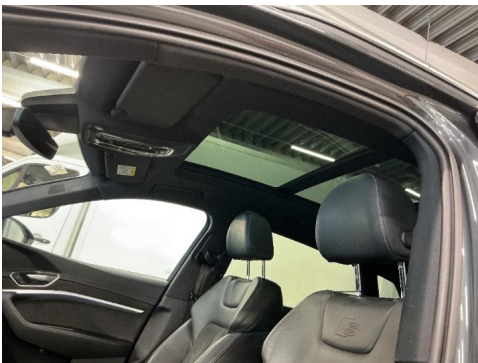

16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt

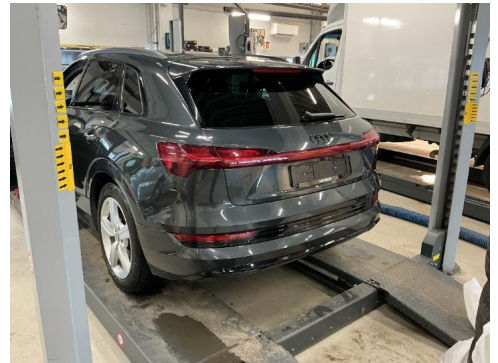


21. Generelt



22. Generelt

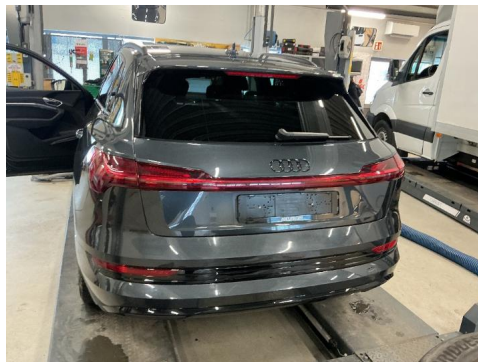

23. Generelt

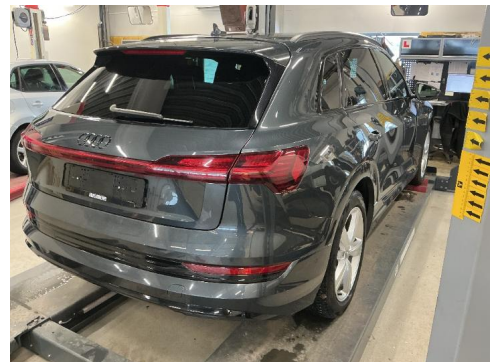

24. Generelt



6108926

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt

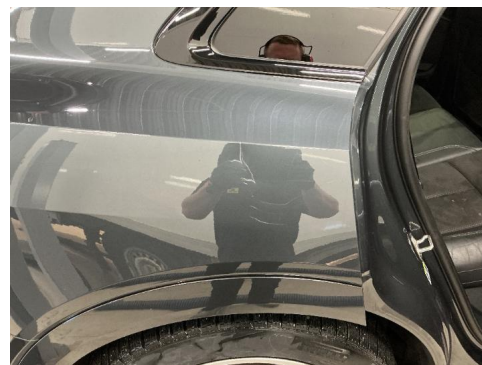

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6108926

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



6108926

Bilder og vedlegg

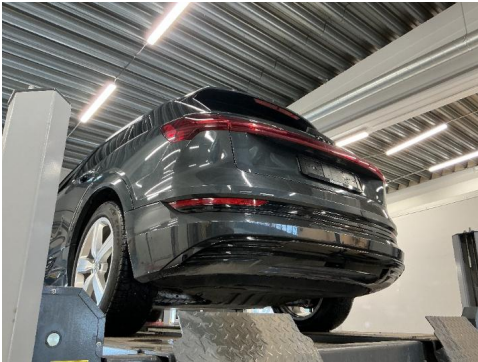

49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt

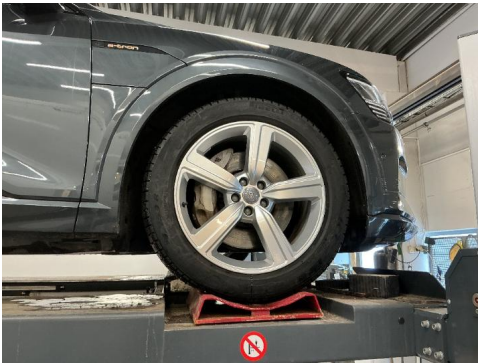

55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC87449	WAUZZZGE1LB021268
Årsmodell	Merke/Modell
19-23	e-tron 55 Quattro
Motorkode	Km
EASA EAWA	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	U112100	Data bus — Missing message!
Brake electronics	C105B00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Central comfort module	B147918 B147A18	Remote key 1 — Current value too low Remote key 2 — Voltage too low
Diagn. interface bus	B18D3F3 U111100 U164500	Functions which can be enabled — Configuration faulty CAN bus — Missing message Information electronics ECU 1 — Communication faulty
Driver door electronics	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible
Emergency call system/telematics system	U101400	ECU — Faulty coding
Front camera system	B200FF9 C12B3FD C12DAF0 U105400 U112300	ECU — Internal fault Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight Collision warning system ECU — Feedback of Human Machine Interface (HMI) implausible Information electronics ECU 1 — Communication faulty Data bus — Message faulty
High-voltage battery charger	P31EA00 P33E800 U112100	High-voltage battery module charger — Charging module 2 faulty Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault Data bus — Missing message!
Instrument cluster 1	U112100 U113900	Data bus — Missing message! CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted

Reg.nr: **EC87449**, VIN: **WAUZZZGE1LB021268**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Vehicle electrics 1	U112100	Data bus — Missing message!
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
	U112300	Data bus — Message faulty

Utført uten feil (25)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Information electronics
	Sound system
Comfort	Charger 1 for mobile terminal devices
	Door electronics rear passenger side
	Driver seat adjustment
	Head-up display
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
	Sunroof
Engine	Electric drive 1
	Electric drive 2
	Engine electronics I
	HV voltage transformer
	Hybrid battery management
	Thermal management
Safety	Lane change assist
	Lane change assist 2
	Rear camera system
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
	Steering column module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Suspension

Beskrivelse

Suspension control

Transmission

Selector lever electronics