



6109340

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567805



Kjøretøy

Bilmerke	MG	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ZS EV	Motoreffekt	130 kW
Type	ZS1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE62164	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	LSJW74095NZ101113	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	67342	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2022
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	21.03.2022
		Frist for neste EU kontroll	20.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6109340

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
61.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
89.14	Ekstra hjulsett..	* sprekk i kapsel, se bilde	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.11		* Diverse steinsprutskader som er utbedret.	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.19	Ekstra hjulsett..	* Kapsler utenpå lettmetallfelger, ikke demontert.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -2 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6109340

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R 50 - Døråpning. O
	51 - Dørtrekk. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
	53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
	R 54 - Seter. ✓
	55 - Ladekontakt elbil/hybrid. ✓
	56 - Ladekabel elbil/hybrid. ✓
	59 - Laste-/bagasjerom. ✓
	60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
	O 62 - Lakk / karosseri utvendig. O
	✓ Underside.
	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
	✓ 65 - Stabilisator. ✓
	✓ 67 - Drivaksler. ✓
	✓ 69 - Bremsørør. ✓
	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
	✓ 71 - Bremsebelegg innvendig. ✓
	72 - Bremseskiver innvendig. O
	73 - Parkbrems. ✓
	74 - Støtdempere. ✓
	76 - Lekkasje. ✓
	77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. ✓
	80 - Travers. ✓
	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
	O 83 - Styresnekke, tannstang. O
	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
	✓ Hjul,dekk.
	✓ 85 - Bremseskive/klosser utvendig. O
	✓ 86 - Hjullager. ✓
	✓ 87 - Dekk. ✓
	✓ 88 - Felg. O
	89 - Ekstra hjulsett.. R
Interiør.	
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R
7 - Brems pedal.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓
14 - Glassruter.	O
15 - Setevarmer.	✓
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.	✓
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
23 - Interiør generelt.	✓
Prøvekjøring.	
24 - Motor virkemåte.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓
31 - Bremsevirkning.	✓
Motor.	
34 - Panser.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
41 - Kjølesystem.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓



6109340

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	CCA
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	739 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	570 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	24,90 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	24,90 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	9,70 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	9,70 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6109340

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6109340


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt

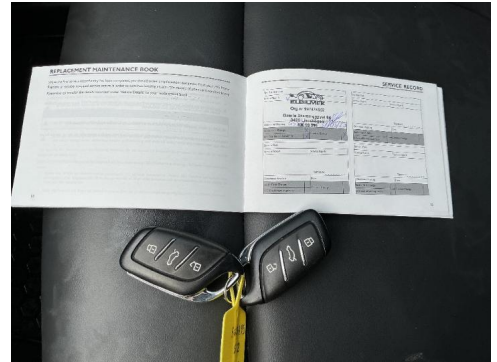


3. Generelt

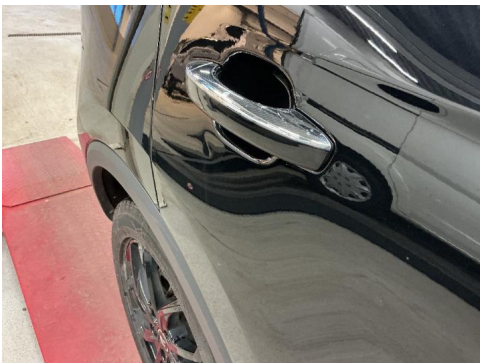

4. Generelt



5. Generelt

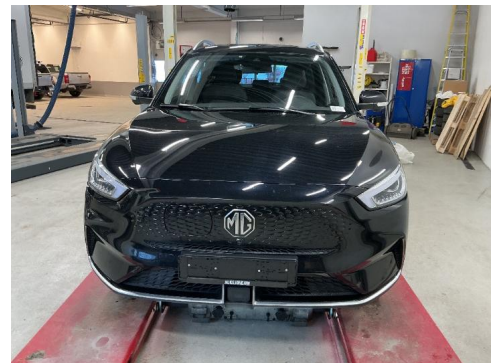

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6109340

Bilder og vedlegg




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt

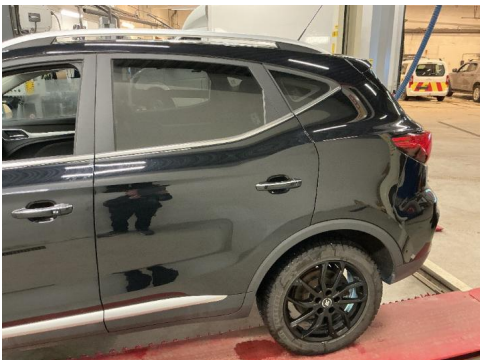

13. Generelt




14. Generelt

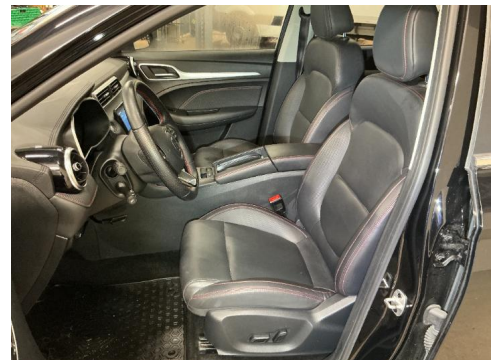

15. Generelt



16. Generelt

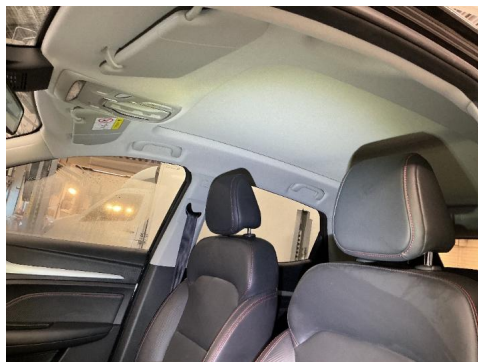

17. Generelt



18. Generelt



6109340

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




6109340

Bilder og vedlegg




28. Generelt

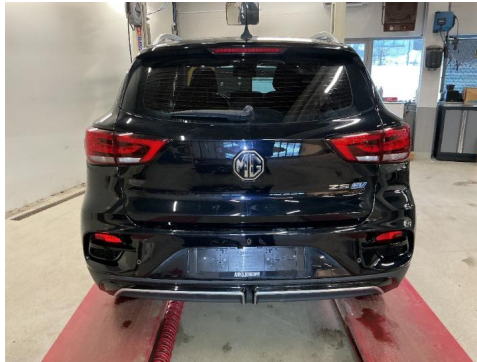


29. Generelt




30. Generelt

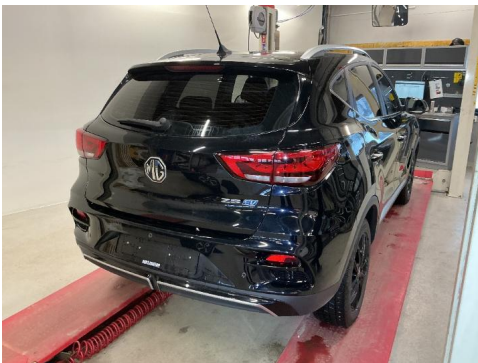

31. Generelt

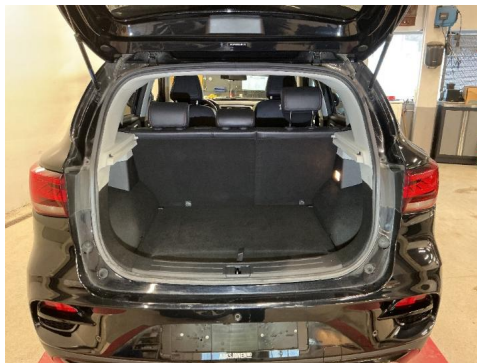

32. Generelt

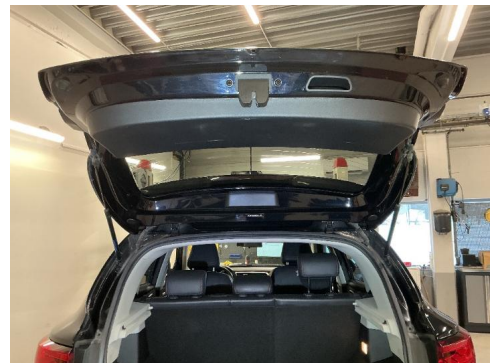

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6109340

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt

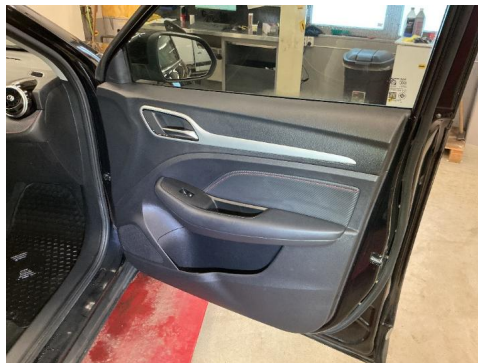

41. Generelt

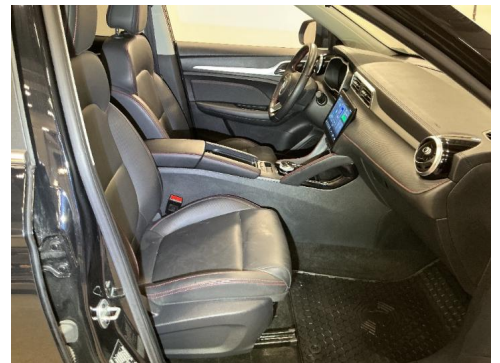

42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6109340

Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt

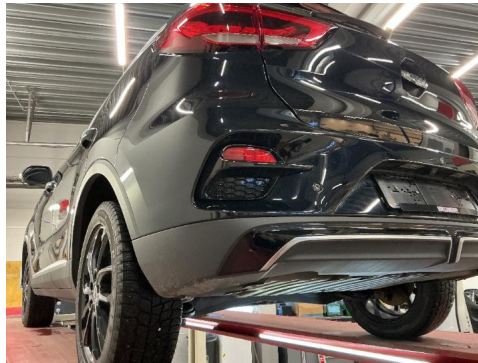

53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EE62164	LSJW74095NZ101113
Årsmodell	Merke/Modell
21-25	MG ZS EV
Motorkode	Km
TZ204XS1152	Ukjent

Utført med feil (50)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AVM All-round vision camera	B1AE001	All-round vision camera left — Function faulty.
	B1AE101	All-round vision camera right — Function faulty.
	B1AE201	Front around view camera — Function faulty.
	B1AE301	All-round vision camera, rear — Function faulty.
	U024587	CAN bus/connection to infotainment head unit front — Communication faulty
BCM body control module	B170995	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U021587	Connection to driver door controls — No communication
	U022287	Power window actuator front driver side — No communication possible
	U023187	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U100187	CAN bus to ECU of keyless entry system — Communication disturbed
BMS Battery management system	P1E7F00	No trouble code — Trouble code without meaning.
	P1E9B00	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal — Implausible STATUS
	U014687	CAN bus connection to central gateway A — Communication disturbed
CCU high-voltage battery module charger	P1FA016	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Alternating voltage: Voltage value too low.
	P1FBE1C	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Alternating current input voltage incorrect.
	P1FBF1C	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Alternating current input voltage incorrect.
	P1FC003	Pilot conductor (charging interface) — Signal implausible
	P1FC300	High-voltage battery module charger — Battery charge canceled.
EVCC communication interface of electric vehicles	P1FF700	CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed
	P1FFA00	High-voltage battery module charger — Battery charge canceled.
	U111187	Electric traction battery ECU — Communication with system components missing/faulty
FDR radar sensor of adaptive cruise control	B19C181	Forward collision warning system with brake intervention — Deactivated because invalid data received
	B19C281	Forward collision warning system with brake intervention — Deactivated



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B19C381	because invalid data received Adaptive cruise control — Deactivated because invalid data received
	B19C481	Forward collision warning system with brake intervention — Deactivated because electronic stability control not supported
	U014687	CAN bus connection to central gateway A — Communication disturbed
GW gateway	U024587	CAN bus/connection to infotainment head unit front — Communication faulty
IPK instrument cluster	U024587	CAN bus/connection to infotainment head unit front — Communication faulty
RDA lane change assist	U014687	CAN bus connection to central gateway A — Communication disturbed
	U024587	CAN bus/connection to infotainment head unit front — Communication faulty
SCS electronic stability control	C005128	Steering-angle sensor — Offset faulty
	C183053	Parking brake — Roller test mode active
	U044781	CAN bus connection to central gateway A — Received invalid data
SCU transmission electronics	U059481	Park position status — Signal implausible
TBOX telematics	B152231	GPS MODULE — Localization faulty
	B152931	Communication with infotainment ECU — Communication faulty or interrupted connection
	B153313	Microphone input — Interruption in electric circuit
	B153413	Microphone output — Interruption in electric circuit
TC electric drive motor	P1C5100	Coolant pump A electric drive motor — Function faulty.
VCU engine ECU	P1A4F00	Radiator fan relay 2 — Interruption in electric circuit
	P1B1713	Radiator fan relay — Interruption in electric circuit
	P1B1A86	CAN bus connection to electric parking brake ECU — Signal missing/faulty
	P1B1D86	CAN bus connection to body control module — Signal missing/faulty
	P1B6113	Electric coolant pump — Control circuit, interruption
	P1B7929	Electronic stability control — System blocked due to missing data from infotainment head unit front
	P1BE087	CAN bus from central gateway ECU — no signal / communication
	P1BE187	Gearshift ECU — Faulty signal circuit
	P1BE687	Electric traction battery ECU — Signal faulty
	P304287	Heater control of traction battery — No communication
	U042881	CAN bus connection to steering angle sensor — Received invalid data



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Air conditioning	HVAC heater/air conditioning
Airbag	eTBOX emergency call system/telematics SDM airbag
Anti-theft device	PEPS interface keyless entry and start system
Safety	FVCM front camera system
Steering	EPS power steering ESCL electronic steering column lock
Tire pressure monitoring	TPMS tire pressure monitoring system