

6098628

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	560084



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	N/A	Motoreffekt	120 kW
Type	BTF	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	RZ44705	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JMT002478	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	128311	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2021
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	28.10.2021
		Frist for neste EU kontroll	27.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6098628

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.5	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys, Venstre sideblink
27.8	Motor virkemåte	Ulyd i turbo	
59.2	Tilhengerkontakt	Mangler lokk	
59.4		Løs	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal, Høyre C-stolpe
86.6		Bulk(er):	Høyre fordør
86.17		* - Skadet stigtrinn.	
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.16	Unormal lyd	Ulyd fra motor.	
4.14	Service/ Dokum.	Serviceindikator varsler snarlig service	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
71.9	Ratt, rattaksel, ledd	* - Slitt rattpolstring.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.24		Lakkriper:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Venstre bakskjerm
86.28		Bulk(er)	Venstre fordør
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Høyre fordør
98.8	Seter	Bakseter ligger ikke i bilen (varebil)	
103.6	Interiør generelt	* - Diverse brukslitasjer i bilen.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt/lsete
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6098628

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	○	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	○
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	○	53 - Sentrallås	✓
7 - Bremsetromler	✓	54 - Setevarmer	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	55 - Ladespenning generator	✓
9 - Bremsvirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsvæskennivå	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
12 - Bremsørør	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
13 - Bremseslanger	✓	59 - Tilhengerkontakt	R
15 - Brems pedal	✓	Hjul, dekk, felg	
Lys og signaler		65 - Dekk	✓
17 - Lys	R	66 - Felg	✓
19 - Refleks	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjullager	✓
21 - Varsellamper	✓	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	○
23 - Full systemskann	○	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	R	Hjuloppheng	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	75 - Støtdempere	✓
29 - Oljenivå motor	✓	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølevæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
32 - Kjølesystem	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		
Drivverk			
40 - Girkasse (automatisk)	✓		
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	✓		



6098628

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	O
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O



6098628

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	210,00
9.4		Bremsevirkning, HB	210,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,10 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,10 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	673 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	407 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6098628

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6098628

Bilder og vedlegg

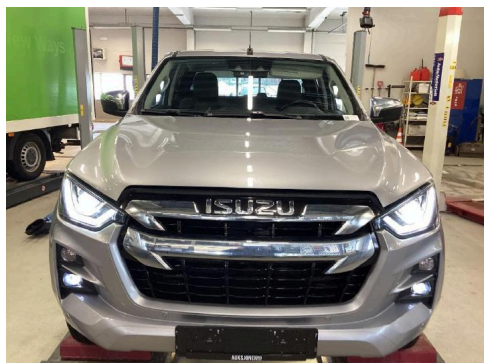


1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt

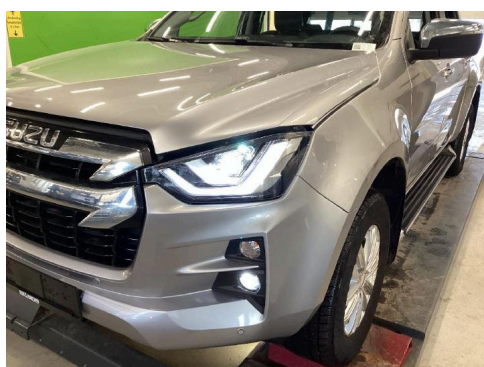


4. Generelt




5. Generelt

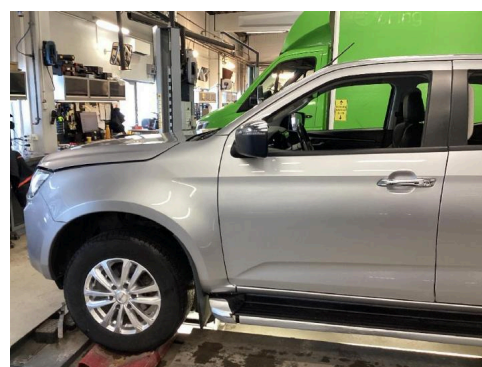

6. Generelt

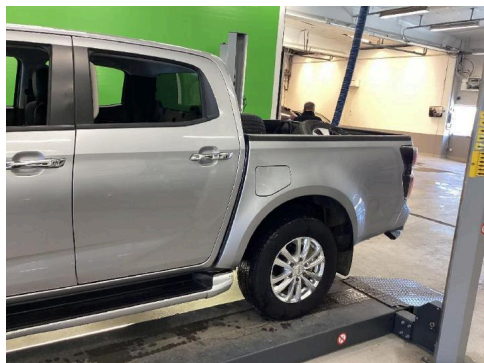

7. Generelt

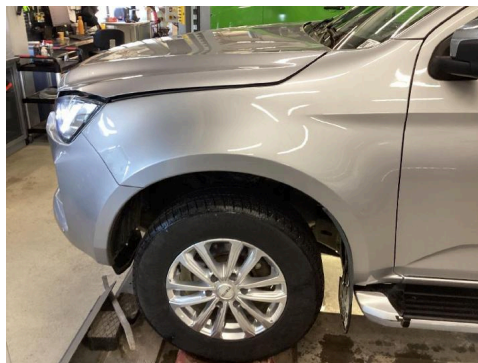


8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

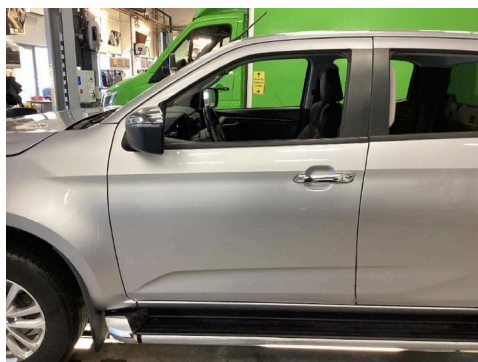

11. Generelt



12. Generelt



6098628

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt

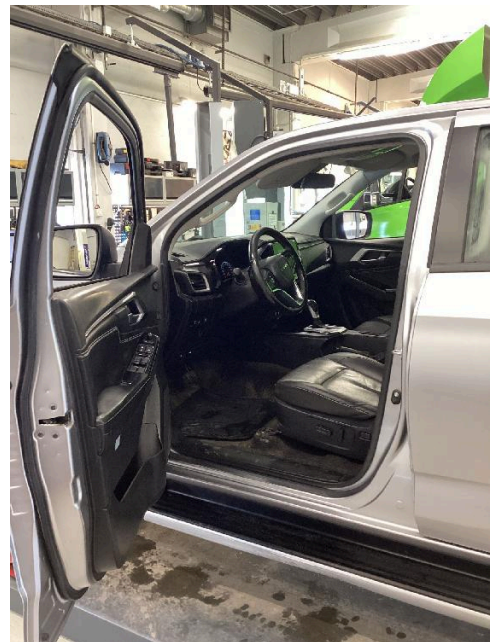

18. Generelt

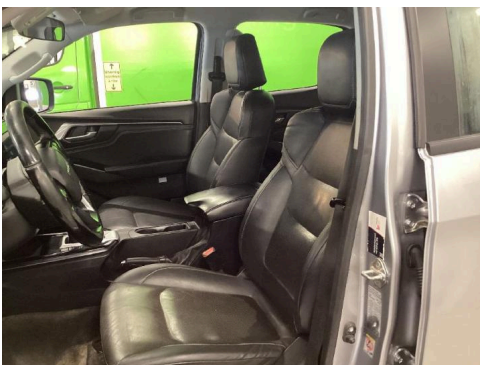

19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




6098628


Bilder og vedlegg




22. Generelt

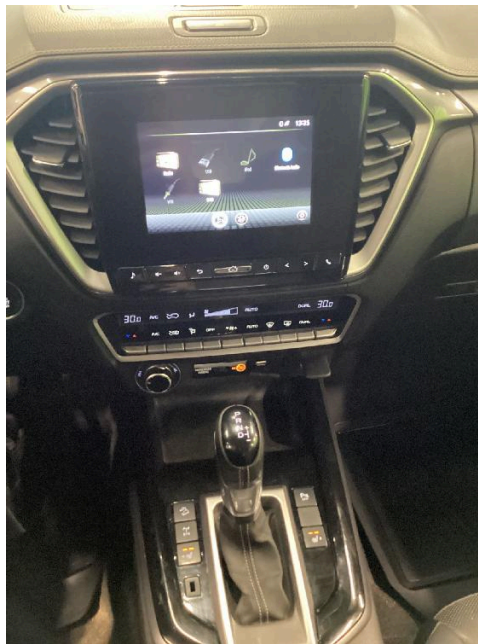


23. Generelt

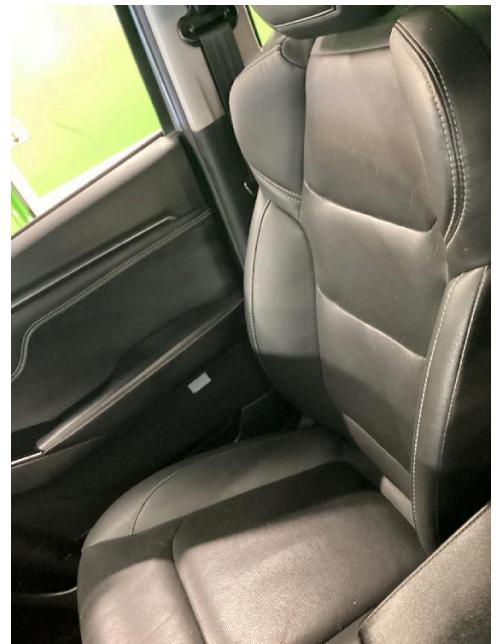

24. Generelt

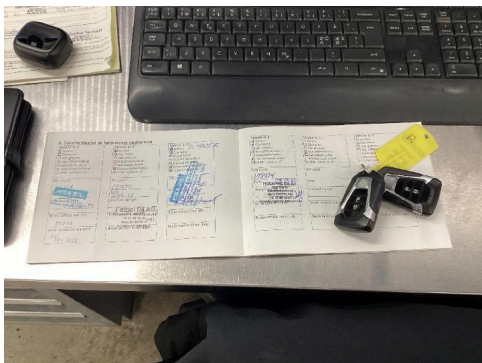

25. Generelt

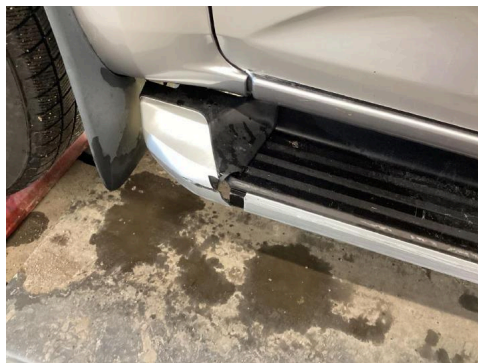

26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



6098628

Bilder og vedlegg

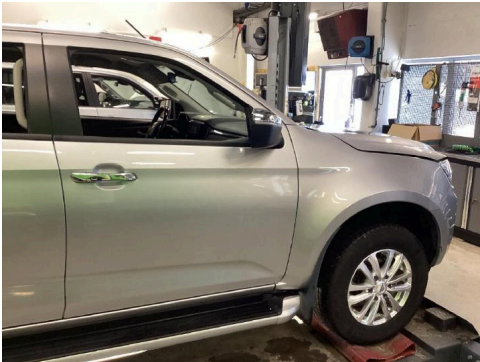

31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt




6098628

Bilder og vedlegg

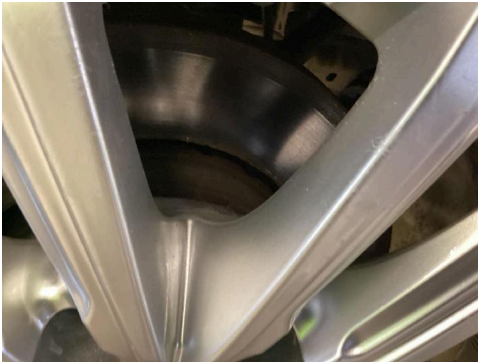

40. Generelt

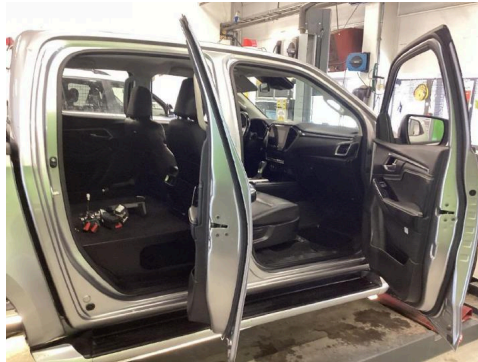

41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

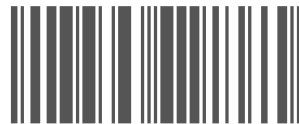


6098628

Bilder og vedlegg



49. Generelt

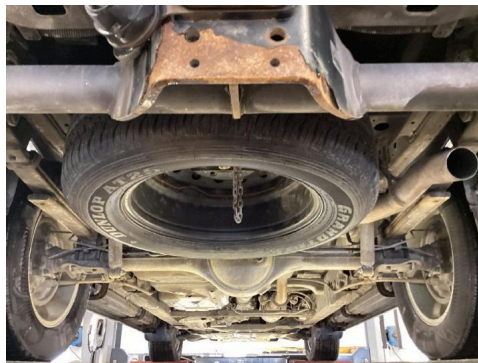

50. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RZ44705	MPATFS87JMT002478
Årsmodell	Merke/Modell
17-	D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode	Km
RZ4E	Ukjent

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESC	C0020	Pump motor — Function faulty.
	C052E	Valve relay — Fault in electric circuit
	U0102	CAN bus connection to transfer case ECU — Communication disturbed
	U0120	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U0126	Steering-angle sensor — Function faulty.
	U0136	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U0140	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U0151	CAN bus connection to airbag ECU — Checksum of CAN message wrong
	U0155	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
AECS eCall	U1851	CAN bus connection to airbag ECU — Communication disturbed
	U1855	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
BCM Body Control Module	B1706	Front-/rear wiper — Fault in electric circuit
	C1725	Turn indicator RL — Short circuit to ground
SCR system	P1499	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
WAM Radio module	B1E0E	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESC
Air conditioning	HVAC air conditioning ECU
Airbag	AECS eCall
	Airbag
Comfort	BCM Body Control Module
	CGW Gateway
	Parking assist
	Telematics
	WAM Radio module
Engine	Diesel engine
	ISS Start/stop system
OBD	
Safety	Front camera system
	SRR (RL) Radar RL
	SRR (RR) Radar RR
Steering	EPS Electromechanical Power Steering
Transmission	Automatic gearbox
	Differential lock
	Transfer case