



6111546

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563158



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	2499 cm ³
Modell	D-Max	Motoreffekt	120 kW
Type	ATFS	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP71461	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS86JFT004052	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	373742	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	15.05.2015
		Frist for neste EU kontroll	15.12.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6111546

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
7.1	Bremsepedal.	Manglende/slitt antisklibelegg	
7.2		For stor pedalvandring	
9.4	Instrumenter.	Ryggekamera virker ikke	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
20.3	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
30.3	Parkeringsbrems.	For stor dødgang	
37.5	Lykter/lys - virkemåte.	Svakt lys:	Høyre nærlys
37.6		Feil lysbilde	Høyre nærlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	Høyre nærlys, Venstre baklys, Venstre skiltlys
38.2		Vann/kondens i lykt/lampe:	Midtre bremselys
43.2	Oljenivå motor.	For høyt oljenivå	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
47.4	Drivrem generator.	Slakk drivrem	
48.10	Dører.	* Bakluke lar seg ikke lukke ordentlig pga skade. se bilder	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
54.2		Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
58.1	Varseltrekant / refleksvest	Refleksvest mangler	
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	
69.2	Bremserør.	Rustskade på bremseler:	
76.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Motorolje
81.1	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Skade/rift/hull i mansjett bærekule	
81.2		Slakk i opphengskule:	
82.2	Styrestag/ledd.	Defekt gummimansjett:	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
5.8	Ratt, rattaksel, ledd.	* Slitasje på ratt	
10.5	Dashbord /midtkonsoll.	Liten skade:	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
23.7		* Skitten	
24.11	Motor virkemåte.	* Vibrasjon ved tomgang, anbefaler feilsøk	
26.12	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
26.14		Ulyd fra motor.	
26.16		Ulyd i drivverk	
31.13	Bremsevirkning.	Pulserende bremsevirkning:	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
38.12	Lykter/lys - tilstand.	Mindre ripe(r) i lampeglass	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
44.8		Oljesvetting	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	



6111546

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
50.7		Mindre rustdannelse	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
52.8	Bilbelte.	Treg retur:	
53.6	Gulvmatter/-teppe.	Gulvmatte skadet/slitt eller mangler	
53.7		Småskader i gulvteppe	
59.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	
62.26		Små lakkblærer:	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.30		Varierende kvalitet på rep.lakkering	
62.33		Bilen er delvis omlakkert:	
62.38		* Diverse skader, se bilder	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
63.13		Mangelfull antirustbehandling:	
66.6	Differensial.	Oljelekkasje/ svetting:	
79.11	Eksosanlegg.	* Flexidel er nylig byttet, ser mye sotrester rundt det området. Nærmere kontroll anbefales	
80.8	Travers.	Rustdannelse	
81.9	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Korrosjon/rustdannelse	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
87.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6111546

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	O	52 - Bilbelte.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	O
7 - Brems pedal.	R	54 - Seter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	R	58 - Varseltrekant / refleksvest	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	O	59 - Laste-/bagasjerom.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
14 - Glassruter.	R	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
15 - Setevarmer.	✓	Underside.	
16 - Innvendig speil.	✓	63 - Vognbunn/understell.	R
17 - Utvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.	✓	65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.	R	66 - Differensial.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	67 - Drivaksler.	✓
23 - Interiør generelt.	O	69 - Bremsørør.	R
Prøvekjøring.		70 - Bremseslanger.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	✓
26 - Unormal lyd.	O	73 - Parkbrems.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
31 - Bremsvirkning.	O	76 - Lekkasje.	R
Motor.		78 - Mellomaksel.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Eksosanlegg.	O
36 - Feilkodeutlesing.	O	80 - Travers.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	82 - Styrestag/ledd.	R
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
41 - Kjølesystem.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	Hjul,dekk.	
43 - Oljenivå motor.	R	85 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	R	86 - Hjullager.	✓
47 - Drivreim generator.	R	87 - Dekk.	O
		88 - Felg.	O
		89 - Ekstra hjulsett..	O



6111546

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	200,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	722 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	800 ampere
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,60 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	26,90 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	26,90 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6111546

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6111546

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt

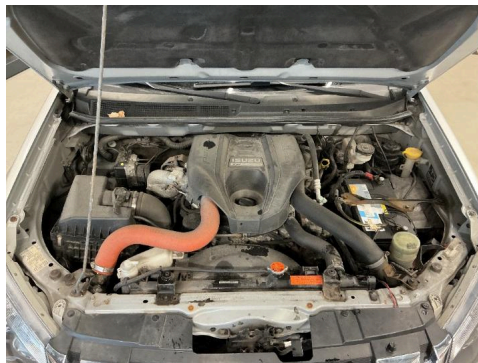


8. Generelt

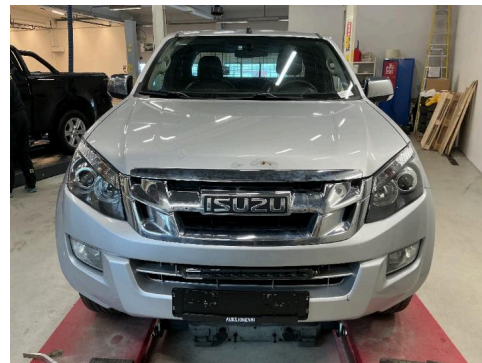

9. Generelt



10. Generelt

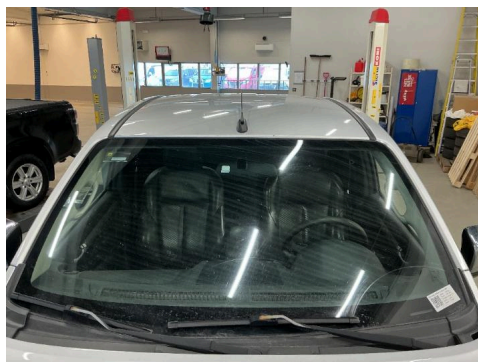

11. Generelt



12. Generelt



6111546

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

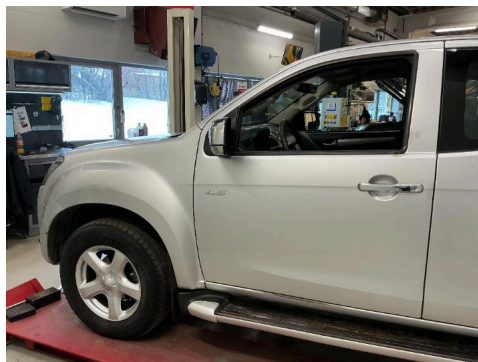

20. Generelt



21. Generelt



6111546

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt

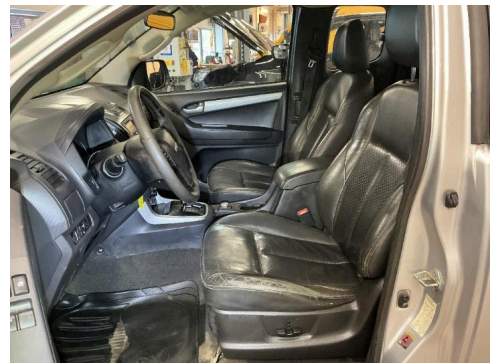

27. Generelt



28. Generelt

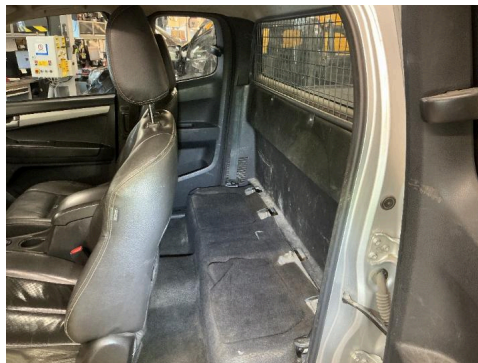

29. Generelt



30. Generelt



6111546

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt

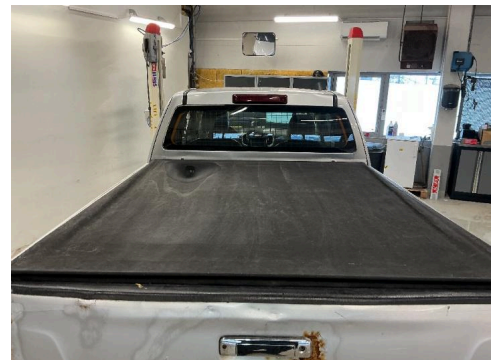

36. Generelt

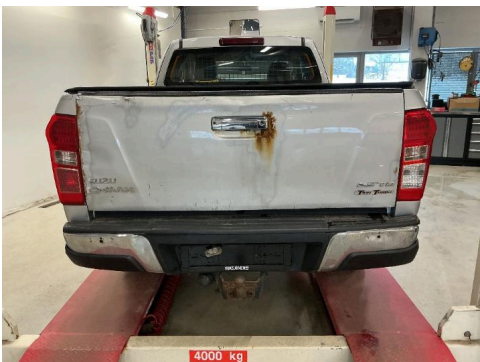

37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6111546


Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt

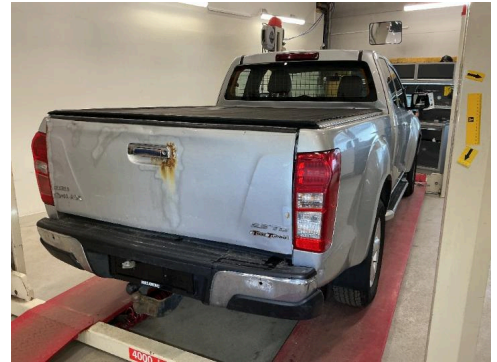

42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt

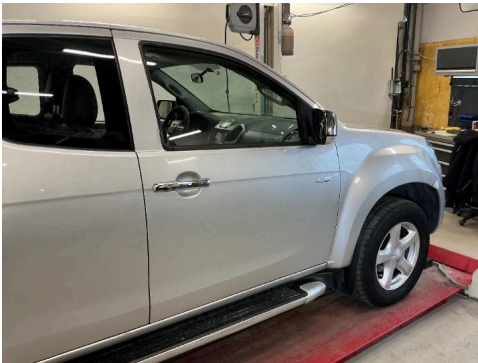


46. Generelt

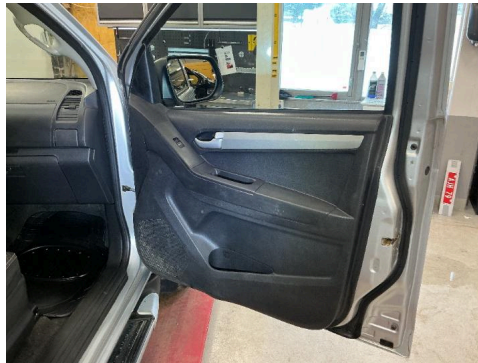


47. Generelt

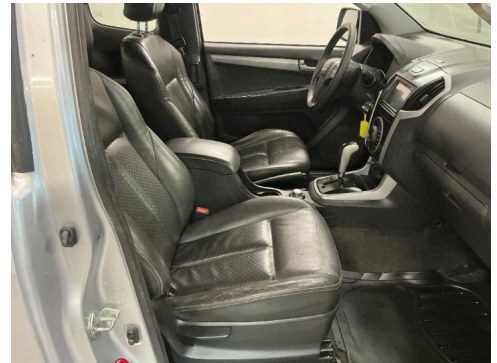

48. Generelt

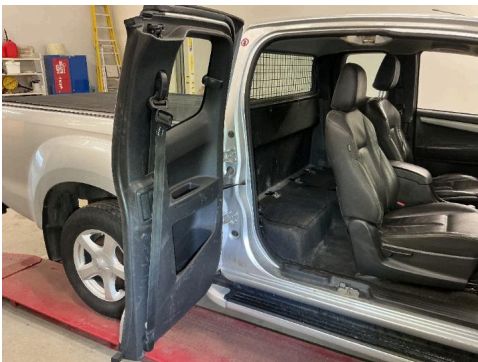

49. Generelt

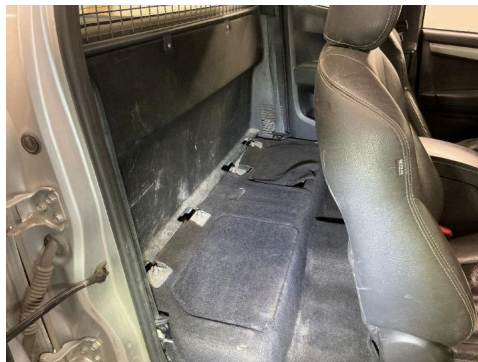

50. Generelt



51. Generelt



6111546

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt




6111546


Bilder og vedlegg




61. Generelt

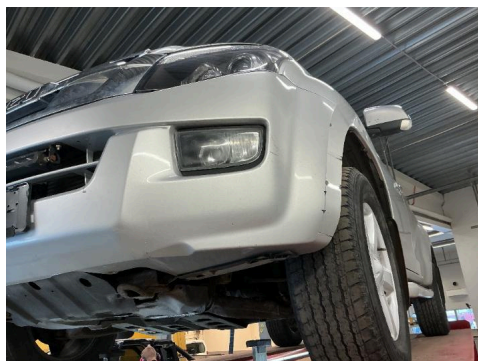

62. Generelt

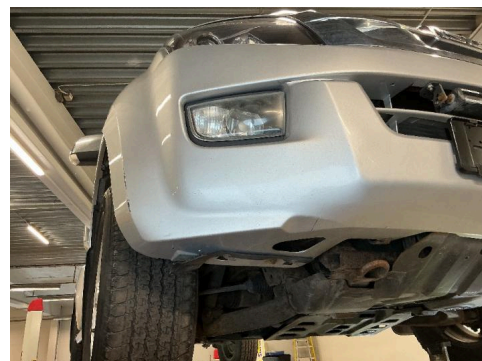


63. Generelt

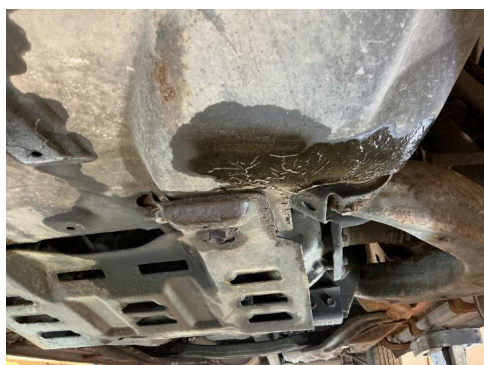

64. Generelt



65. Generelt

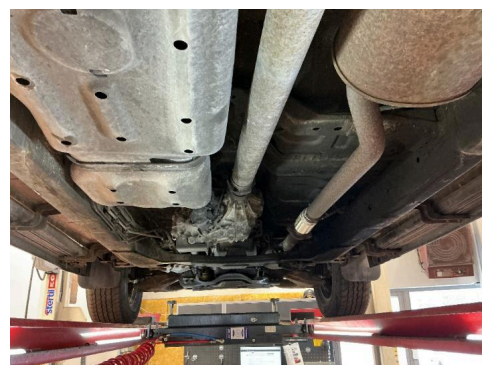

66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP71461	MPATFS86JFT004052
Årsmodell	Merke/Modell
12-	D-Max 2.5 DDTI-ITEQ Intercooler 4WD
Motorkode	Km
4JK1	Ukjent

Utført med feil (10)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS	C016100	Brake light switch — Function faulty.
	C080003	ABS control unit — Voltage supply too low
	U010071	CAN communication with engine ECU — Received invalid data
	U010271	CAN bus/data cable between engine and transfer case ECU — data input implausible or incorrect
Airbag	B1325	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Diesel engine	P0217	Engine overheating — Maximum temperature exceeded
	P0234	Boost pressure sensor A — Pressure too high
	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
TCCM	B2725	Drive dynamic mode switch — Signal invalid
	C0867	Battery voltage — Voltage supply/power supply low

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Anti-theft device	Immobiliser
OBD	
Transmission	Automatic gearbox