

6058685

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.02.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	FOCUS	Motoreffekt	66 kW
Type	DA3	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SU80987	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXGCDS9A19781	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	184643	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2009
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	04.12.2009
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.


NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6058685

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel skadet 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	Tid mellom services er overskredet, Kjørelengde mellom services er overskredet
6.12	Bremsekiver	Stor rustskade på bremeskjold:	Venstre bak, Høyre bak
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Høyre bak
13.7	Bremseslanger	* Lekkasje bremseslange/kaliber venstre bak.	
17.3	Lys	Feil farge:	Venstre baklys, Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.6		* Skadet bunnpanne.	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Midtre eksosrør
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
38.1	Clutch	Clutch slurer / slitt	
39.6	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje	
48.1	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute, Begge sider foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
67.23	Ekstra hjulsett	Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
81.8		* Løst deksel nedre kant.	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre bakskjerm, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.3		Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Støtfanger bak
86.4		Lakkblærer	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
86.6		Bulk (er):	Høyre forskjerm

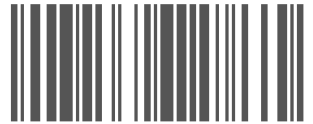

6058685

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.7		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
86.8		Rust/rusthull:	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.12		Rustangrep:	Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.14		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Høyre fordør
86.17		* Rusthull innerskjerm begge sider bak.	
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran
88.2		Skadet/løst plastdeksel:	Foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Bakluke/-dør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre bak, Høyre foran, Midten bak, Venstre foran, Venstre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre nærlys, Høyre nærlys
38.13	Clutch	Clutch tar langt ute, tyder på slitasje	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
74.10	Styreservo	* Oljenivå ikke mulig å måle uten demontering.	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
88.14		Mangelfull antirustbehandling:	
88.15		* Div. lakkrust i motorrom.	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.7	Døråpning	Rust:	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Radio / Multimedia	Ikke tilgjengelig for kontroll



6058685

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6058685

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch R
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) R
3 - Nøkler / Utstyr	R Elektriske anlegg
4 - Service/ Dokum.	R 44 - Instrument belysning ✓
Bremser	45 - Instrumenter ✓
5 - Bremsbelegg	46 - Radio / Multimedia
6 - Bremseskiver	R 47 - Elektrisk vindusheis ✓
8 - Parkeringsbrems	48 - Oppvarmet bakrute R
9 - Bremsevirkning	49 - Kupevifte ✓
10 - Bremsevæsknivå	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
11 - Bremsevæskens kokepunkt	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
12 - Bremserør	52 - Lyktespyler / Visker ✓
13 - Bremseslanger	R 53 - Sentrallås ✓
14 - Bremskraftforsterker	R 54 - Setevarmer ✓
15 - Bremsedal	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys	57 - Batteri ytre tilstand ✓
19 - Refleks	R 58 - Tilstand 12 volt batteri R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	✓ 65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 66 - Felg O
e-Diagnose	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	R 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	70 - Hjulskapsler/navkopper ✓
27 - Motor virkemåte	✓ Styring
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
29 - Oljenivå motor	R 72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølervæske	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte	R 74 - Styreservo O
32 - Kjølesystem	✓ Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg	✓ 75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester	R 76 - Stabilisator ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 77 - Fjærer / fjærbein R
37 - Registerreim	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
	R 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6058685

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6058685

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	205,00
9.2		Bremsevirkning, HF	210,00
9.3		Bremsevirkning, VB	170,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Kontrollert visuelt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	463 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6058685

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6058685


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt

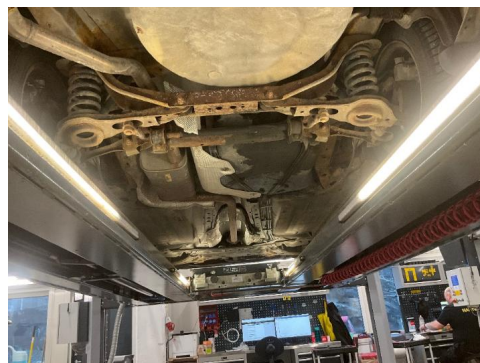


3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

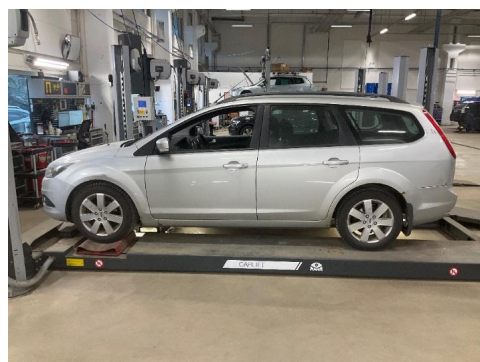

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

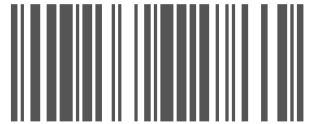

6058685

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt

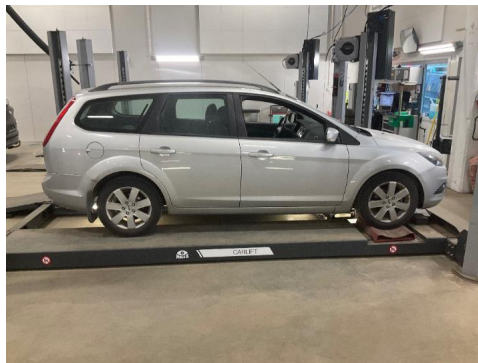


20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt

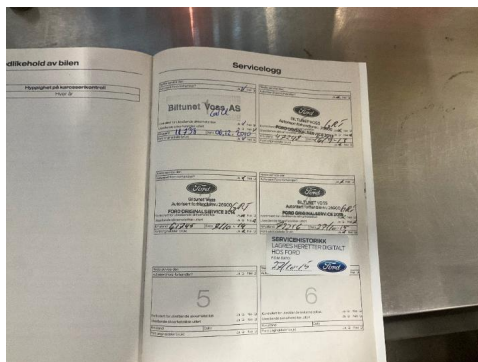

23. Generelt

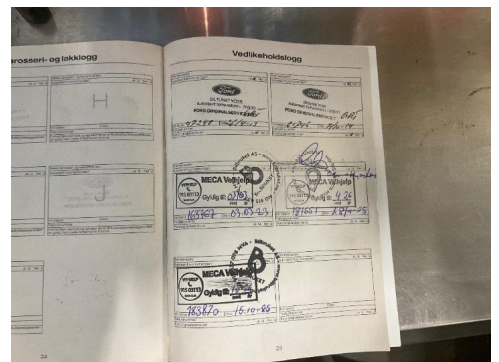

24. Generelt

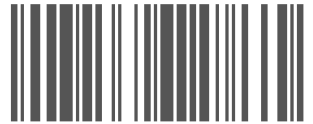

6058685

Bilder og vedlegg



25. Bakluke



26. Bakluke




27. Bremserør


R



28. Bremseskiver

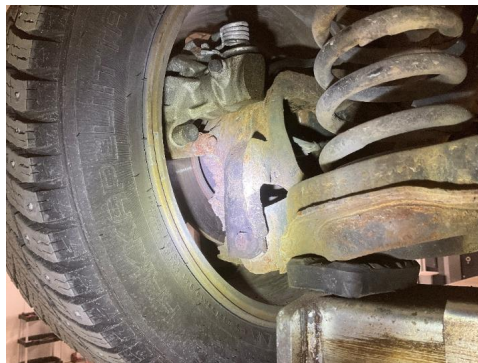

R 29. Bremseskiver

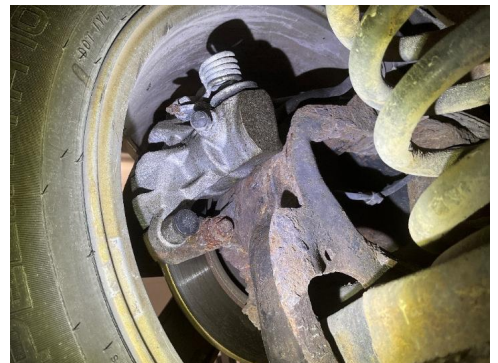

R 30. Bremseslanger

R



31. Dør-/panseråpner



R 32. Døråpning



R 33. Døråpning

R



34. Eksosanlegg



R 35. Ekstra hjulsett




R 36. Ekstra hjulsett

R



6058685

Bilder og vedlegg

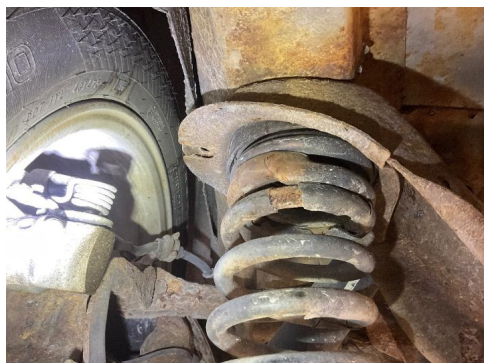

37. Fjærer / fjærbein

R



38. Frontrute



39. Frontrute

R



40. Girkasse (manuell)

R



41. Grill



42. Høyre bakskjerm




43. Høyre bakskjerm



44. Høyre bakskjerm



45. Høyre bakskjerm

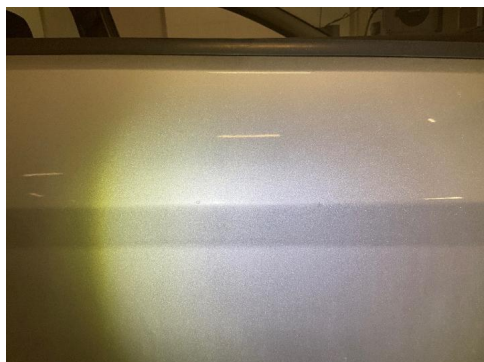

46. Høyre fordør



47. Høyre fordør



48. Høyre forskjerm



6058685

Bilder og vedlegg



49. Høyre forskjerm



50. Høyre forskjerm



51. Høyre kanal



52. Seter



R 53. Seter



R 54. Seter

R



55. Støtfanger bak



56. Støtfanger bak




57. Støtfanger foran



58. Støtfanger foran



59. Støtfanger foran

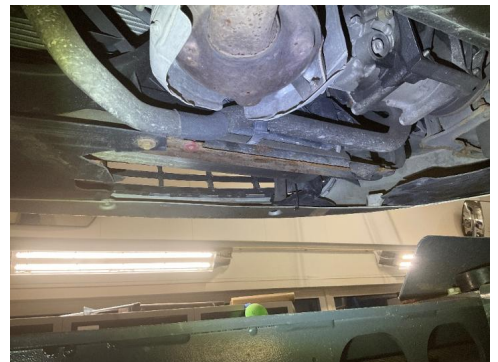


60. Underside

R



6058685

Bilder og vedlegg

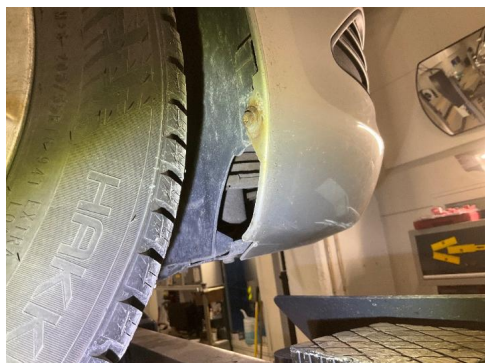

61. Underside




R 62. Utvendig tilstand motor



R 63. Venstre bakdør



64. Venstre bakdør

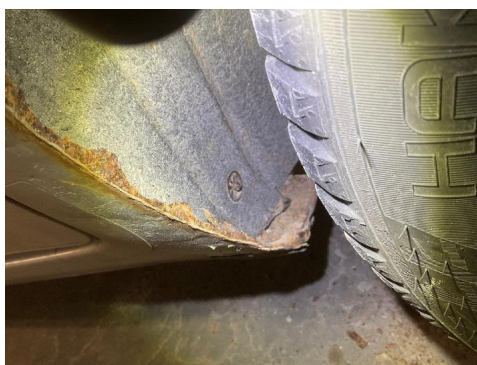


65. Venstre bakskjerm



66. Venstre bakskjerm



67. Venstre fordør

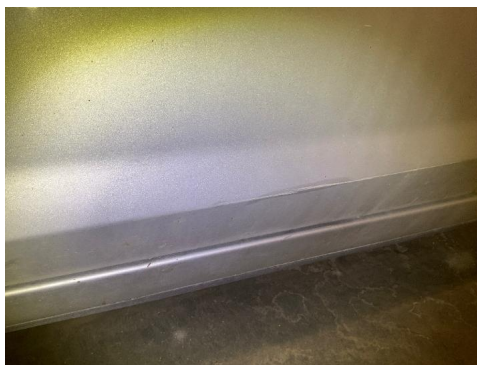


68. Venstre fordør



69. Venstre fordør **R**




70. Venstre forskjerm

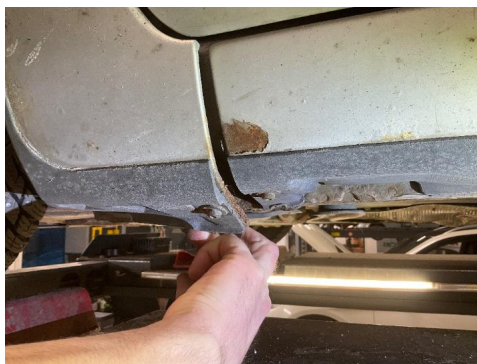

71. Venstre forskjerm




72. Venstre forskjerm

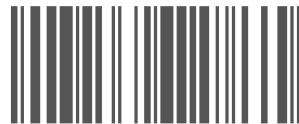

6058685

Bilder og vedlegg

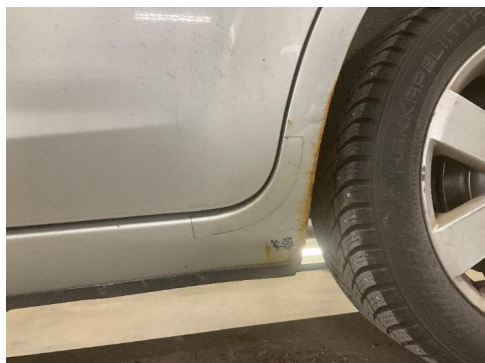

73. Venstre kanal



74. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SU80987	WF0SXXGCDS9A19781
Årsmodell	Merke/Modell
06-10	Focus 1.6 16V TDCi
Motorkode	Km
GPDA	184 643

Utført med feil (17)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Automatic air conditioning CAN	U0073	Vehicle communication bus a — Function faulty.
	B1676	Battery voltage — Outside nominal value
Central module GEM CAN	B1320	Control switch for driver door — Interruption in electric circuit
	B1331	Control switch for boot lid/hatchback — Fault in electric circuit
	B1796	Headlight bulb for dipped beam — Short circuit to plus
Driver door module CAN	C198F	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	U0201	Can communication with door ECU C — Communication disturbed
	U1900	CAN bus — Communication disturbed
Immobiliser (CAN)	U0073	Vehicle communication bus a — Function shut down
	U0416	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
Instrument cluster CAN	U1900	CAN bus — Communication disturbed
Passenger door module (CAN)	U0202	Can communication with door ECU D — Communication disturbed
	U1900	CAN bus — Communication disturbed
SID-803 saved CAN	U0073	Vehicle communication bus a — Function shut down
	U0416	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
TDCI CAN	U0073	Vehicle communication bus a — Function faulty.
	U0416	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP (CAN)
Airbag	Airbag(CAN)
Audio/Video	Audio module CAN
	SRM language module CAN
Engine	SID-803 pres. CAN
Steering	Electr. steering CAN