

6093117

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559863



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	MEGANE E-TECH ELECTRIC	Motoreffekt	160 kW
Type	RCB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EH33420	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF1RCB00X69925818	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	9539	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2023
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	27.11.2023
		Frist for neste EU kontroll	26.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6093117

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.33	Lys	* - Ripe høyre lykt foran.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
86.23	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Støtfanger bak
86.24		Lakkriper:	Venstre speil, Høyre speil
98.9	Seter	* - Noe misfarging/flekker seter bak.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei

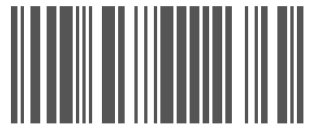

6093117

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
17 - Lys	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	O Hjul, dekk, felg
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 65 - Dekk ✓
21 - Varsellamper	✓ 66 - Felg ✓
e-Diagnose	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	O Styring
27 - Motor virkemåte	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
35 - Motorfester	✓ Hjuloppheng
Drivverk	✓ 75 - Støtdempere ✓
40 - Girkasse (automatisk)	76 - Stabilisator ✓
42 - Drivaksler	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



6093117

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6093117

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	420 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	431 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6093117

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

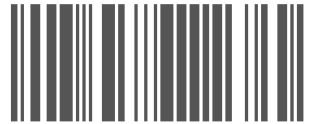


6093117

Bilder og vedlegg



1. Generelt

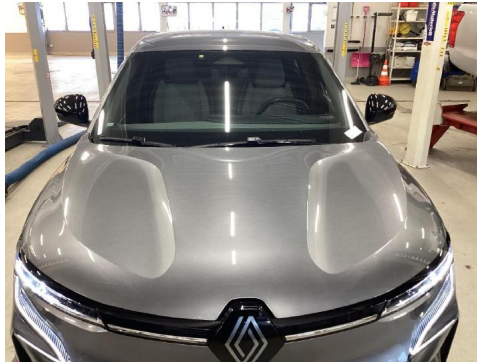

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6093117

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

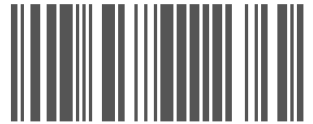


6093117

Bilder og vedlegg



22. Generelt

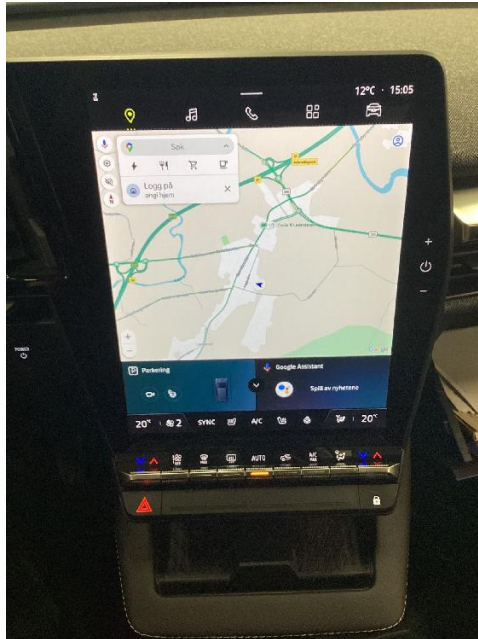

23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6093117


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt

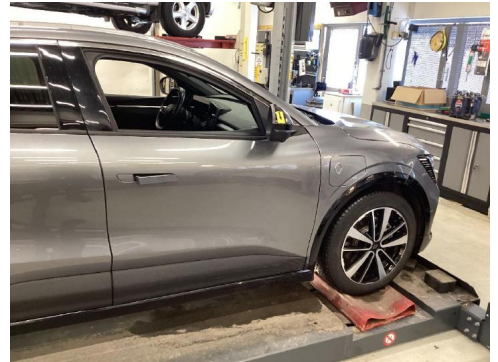

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt

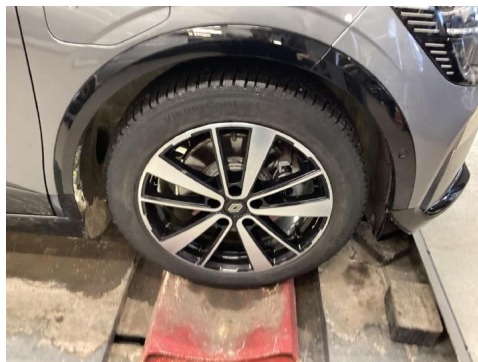

41. Generelt




42. Generelt

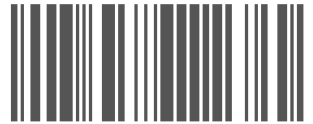

6093117

Bilder og vedlegg

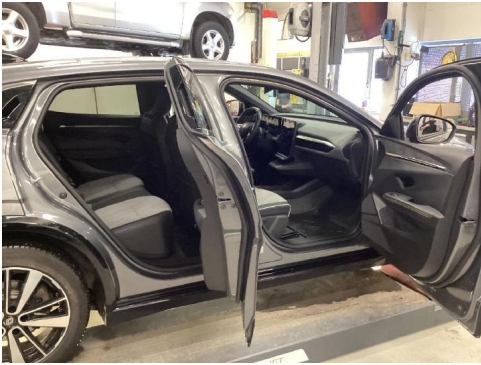

43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt

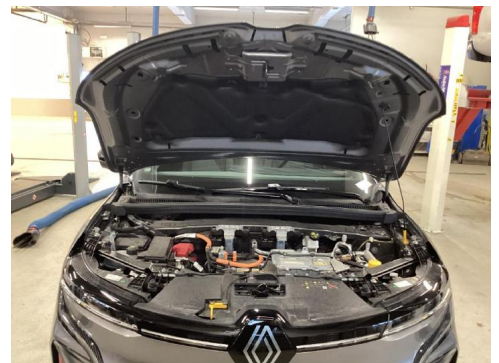

48. Generelt

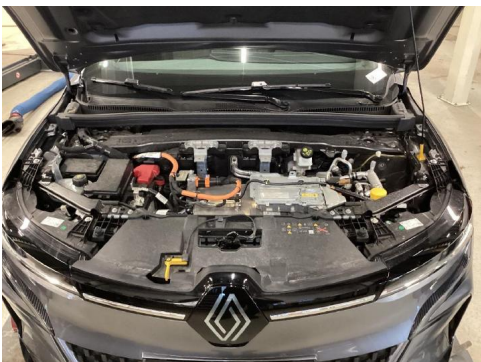


49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

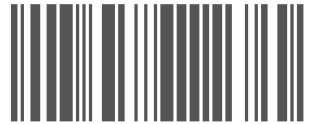

6093117


Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt

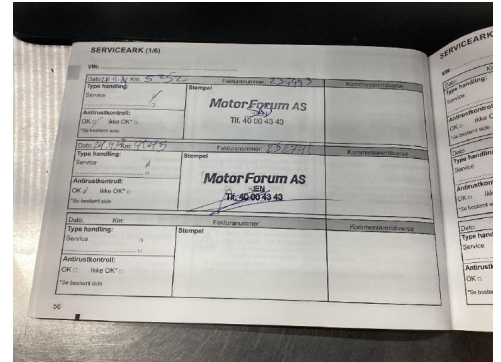

54. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EH33420	VF1RCB00X69925818
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Megane e-Tech EV60
Motorkode	Km
6AM 402	Ukjent

Utført med feil (72)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	C10B201	Parking brake switch — Function faulty.
Acoustic pedestrian warning system	U215487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
All-round vision camera	B2A0197	Camera module right — Function faulty.
	B2A0297	Rearview camera — Function faulty.
	B2A0397	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	B2A0549	ECU — Internal fault
	B2A0D86	CAN bus/connection to radio — Received invalid data
	U1EC157	Driver assist system ECU — MAC address faulty
	U1ECB87	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
Brake booster	U1ECE57	Suspension control ECU — MAC address faulty
Brake booster	C18EA01	No trouble code — Trouble code without meaning.
	C18F902	No trouble code — Trouble code without meaning.
Dashboard	B140E15	Ethernet connection — Communication disturbed
	B140E88	Ethernet connection — Communication disturbed
ECU of advanced driver assistance system ADAS	C1F458F	CAN bus connection to steering angle sensor — Received invalid data
	C1F598F	Power-assisted steering ECU — Received invalid data
Electro EVC	P0504F1	Brake pedal travel sensor — Function faulty.
	P15A731	System voltage — Voltage/current supply faulty
	P160472	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	U01A587	CAN communication with charge management of high-voltage battery module — Communication disturbed
	U216582	CAN bus connection to parking assist ECU — Received invalid data
Front camera	C252287	CAN bus to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
	U215487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
High-voltage battery module	P1B2061	Direct current charge contactor — Faulty Electric Control CIRCUIT



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
management (BMS)	P1B2087 U214361	Direct current charge contactor — Faulty Electric Control CIRCUIT CAN bus connection to powertrain control module/electric powertrain control module — Received invalid data
High-voltage battery module management 2 (BMS)	U214361	CAN bus connection to powertrain control module/electric powertrain control module — Received invalid data
	U214387	CAN bus connection to powertrain control module — No communication
Keyless-entry-and-drive module	U215487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
On-board charger	P1C6182	CAN bus connection to high-voltage battery module management — Communication disturbed
Parking assist		
Power steering	C161F86	CAN bus/connection to radio — Received invalid data
Radar	C258297	Radar sensor front — Sensor dirty or defective!
	C258887	CAN bus connection to advanced driver assistance system ECU — No communication
Radar sensor RL	U215487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
Radar sensor RR	U215487	CAN bus/connection to radio — Communication disturbed
Radio	B130F11	Speaker FL — Fault in electric circuit
	B132711	Microphone of hands-free telephone system — Fault in electric circuit
	B132A13	USB port — Function faulty.
	B134198	ECU — Too high temperature
	B135E49	Car radio — Internally faulty
	B13DA8F	Rear camera system — Communication faulty
Telematics	B2E0016	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B2E0196	Telematics ECU — Internal battery faulty.
	B2E0529	Airbag signal — Signal missing/faulty
	B2E2306	ECU for phone/telematics — Function faulty.
	B2E3129	Server communication — Connection faulty
	U007900	CAN bus — Communication disturbed
	U214F87	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U215B87	CAN bus connection to fuse and switch unit — Communication disturbed
UCH	B2C4095	Multifunction display — Signal missing/faulty
	B2C4195	Power window motor FL — Function faulty.
	B2F1187	Actuator of exterior door handle FL — Function faulty.
	B2F7002	Brake pedal switch — Fault in electric circuit
	C17137B	Tyre pressure sensor RR — Tyre pressure too low
	C17147B	Tyre pressure sensor RL — Tyre pressure too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

U1C0208	LIN bus — Communication error
U1C0308	Area illumination — Communication disturbed
U1C0508	Steering wheel keys — Signal faulty
U1C0608	Exterior door handle actuator — Communication missing/incorrect

Utført uten feil (13)

System

Beskrivelse

ABS	Steering angle sensor ECU
Air conditioning	Air conditioning
	Heat pump ECU
Airbag	Airbag
Audio/Video	Cell phone induction charge system
	Infotainment display
Comfort	Instrument panel 2
	UPC
Engine	DC-DC converter
	High-voltage battery module charge management
	High-voltage rectifier
Safety	CAN Gateway
Transmission	Gear selector lever transmission control