



6110857

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563146



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Vito	Motoreffekt	120 kW
Type	639/5	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ76988	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF44760313650756	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	327151	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	31.10.2019
		Frist for neste EU kontroll	22.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6110857

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd området motor mulig turbo men anbefaler nærmere kontroll.	
4.2	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
21.17	Varsellamper	* Rasler ad blue. Varsler panser åpent men det er lukket.	
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre foran, Høyre bak
66.8		Vesentlig ripe / hakk:	1 felg
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
91.1	Dashbord / midtkonsoll	Hull/rift/flenge:	Dashbord
98.6	Seter	* Slitt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Noe overflate rust.	
9.14	Bremsevirkning	* Bremses henger noe på venstre foran.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Bruksslitasje og skader se bilder for ytterligere info. Tatt bilder av noen av avvikene.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6110857

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		49 - Kupevifte	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
Bremser		Hjul, dekk, felg	
5 - Bremsebelegg	✓	65 - Dekk	✓
6 - Bremseskiver	O	66 - Felg	R
8 - Parkeringsbrems	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
9 - Bremsvirkning	O	68 - Hjullager	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓		
12 - Bremserør	✓	Styring	
13 - Bremseslanger	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
15 - Bremsepedal	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
Lys og signaler		Hjuloppheng	
17 - Lys	R	75 - Støtdempere	✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓	76 - Stabilisator	✓
19 - Refleks	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
21 - Varsellamper	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	80 - Travers	✓
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	O		
Motor			
27 - Motor virkemåte	✓		
28 - Utvendig tilstand motor	✓		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		



6110857

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



6110857

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	30,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	30,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,60 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6110857

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6110857

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt

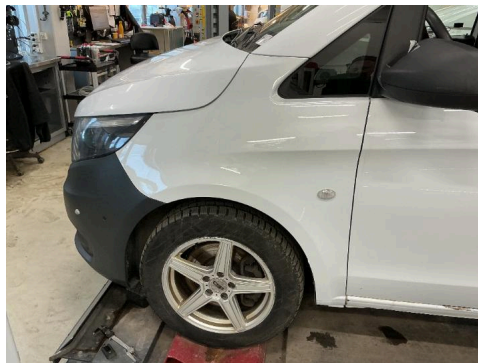

5. Generelt



6. Generelt

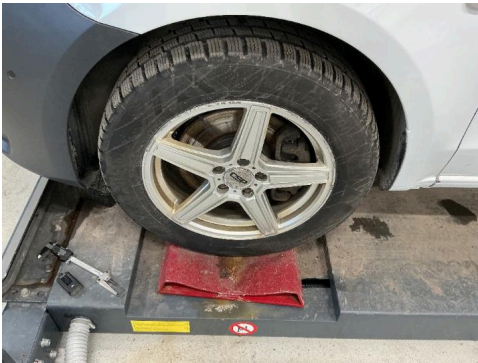

7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt

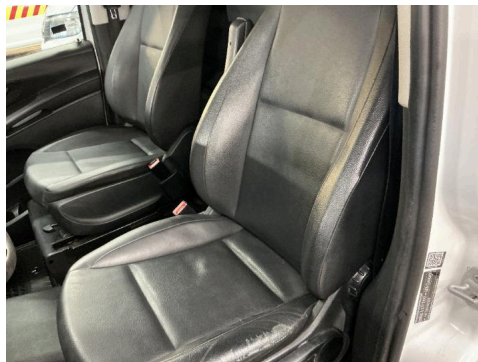

11. Generelt



12. Generelt




6110857

Bilder og vedlegg



13. Generelt

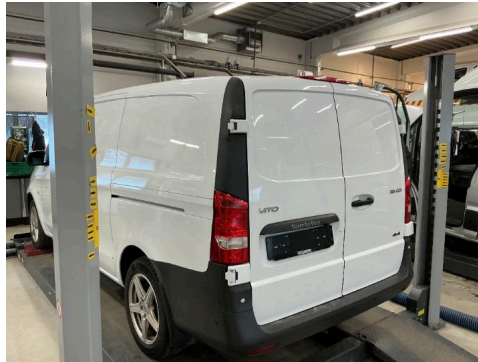


14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

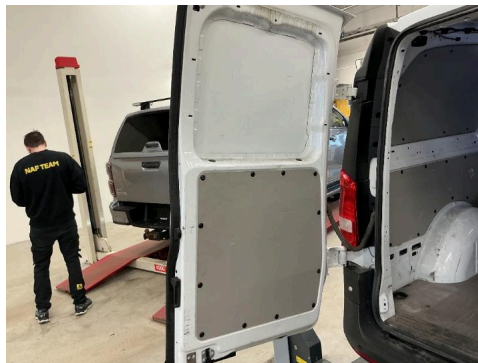

17. Generelt

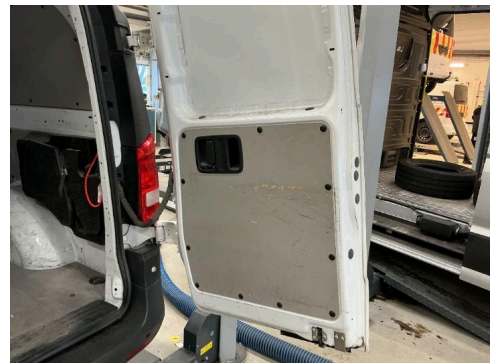

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6110857

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt

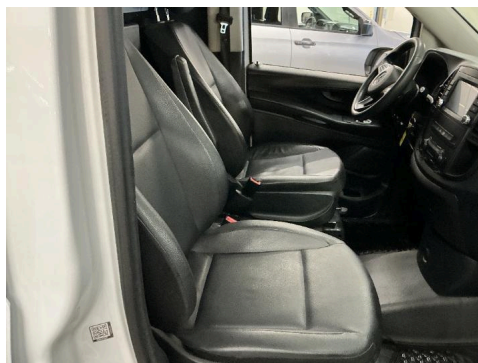

29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Bakluke

R



34. Bakluke



R 35. Dashbord / midtkonsoll



R 36. Døråpning

R



6110857

Bilder og vedlegg



37. Døråpning

R



38. Døråpning

R



39. Felg

R



40. Felg

R



41. Høyre bakdør

R




42. Høyre bakdør

R



43. Høyre bakskjerm

R

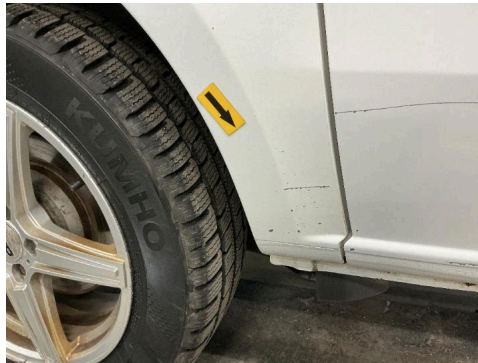

44. Høyre bakskjerm

R



45. Høyre bakskjerm

R



46. Høyre fordør

R



47. Høyre fordør

R



48. Høyre kanal

R




6110857

Bilder og vedlegg



49. Høyre kanal

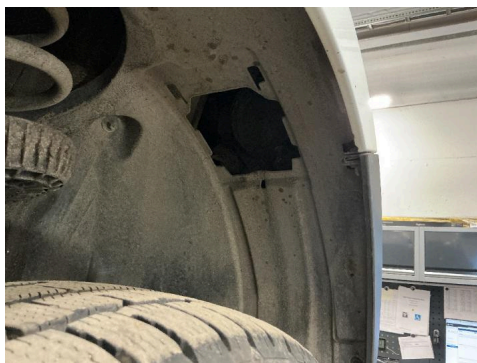


R 50. Karosseri generelt



R 51. Panser



52. Panser

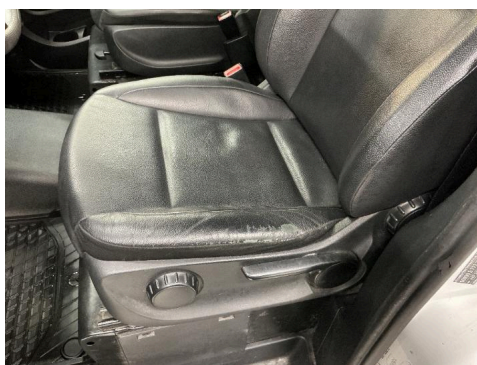

R 53. Seter



R 54. Utvendig speil



55. Venstre bakdør



R 56. Venstre bakdør




R 57. Venstre bakskjerm



58. Venstre bakskjerm



R 59. Venstre bakskjerm

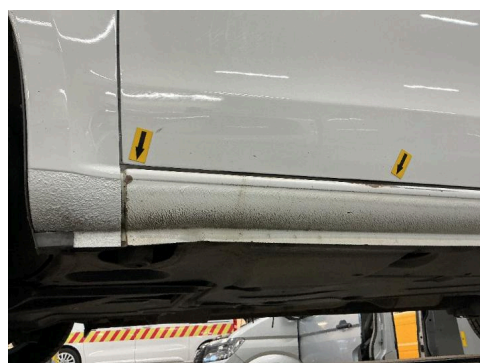

R 60. Venstre kanal



6110857

Bilder og vedlegg



61. Venstre kanal



R 62. Venstre speil

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ76988	WDF44760313650756
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Vito 116 CDI (W447) Mixto 4Matic BlueTEC
Motorkode	Km
OM 651.950	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Diesel engine	P13E7FD	Diesel exhaust fluid level — Level TOO LOW
Door ECU FR UDS OBD	B1DD015	Mirror heating — Control circuit, short circuit to plus/interruption
ESP: Electronic stability control	C066300	CAN bus connection to central gateway — CAN signal "incoming call" missing/faulty
ISM CAN OBD	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
PARK: parking assist	B122B14 B123014 B123514 B123A14 B127B14 B128014	Parking aid sensor rear outside right — Interruption or short circuit to ground Parking aid sensor RR center — Interruption or short circuit to ground Parking aid sensor rear inside right — Interruption or short circuit to ground Parking aid sensor rear inside left — Interruption or short circuit to ground Parking aid sensor RL center — Interruption or short circuit to ground Parking aid sensor rear outside left — Interruption or short circuit to ground
RFK: Rearview camera	U014787	CAN bus connection to infotainment head unit — CAN message missing
SAM (Signal Acquisition Module)	B162E15 B181E64	Dipped beam right — Interruption/short circuit to plus Engine hood contact switch — Signal implausible
VGS: fully integrated transmission control	U015531	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	Telematics HERMES
Comfort	Door ECU FL UDS OBD
	EZS: Electr. ignition lock
	KI (Kombiinstrument): Instrument cluster
Engine	FSCU UDS OBD
Steering	Electr. power steering
	MRM OBD