



6055234

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	560953



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	ASTRA SPORTS TOURER+	Motoreffekt	100 kW
Type	B-K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PX62752	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	W0LB E8EG7H8054857	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	173777	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.

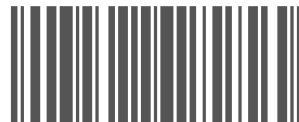

6055234

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.8		* Varsellampe for redusert motorkraft lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.5	Motor virkemåte	Dårlig trekkraft	
51.10	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Feil funksjon på en eller flere intervall	Bakrute
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre baksjerm, Støtfanger bak
86.6		Bulk (er):	Høyre forsijerm, Venstre fordør, Venstre bakdør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre A-stolpe
86.15		Lakklipp/flassing	Venstre sidekanal
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
65.23	Dekk	Dekktrykk er justert	Høyre bak
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6055234

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.		45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
Bremser		47 - Elektrisk vindusheis	✓
5 - Bremsbelegg	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
6 - Bremseskiver	O	49 - Kupevifte	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
10 - Bremsvæsknivå	✓	53 - Sentrallås	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	54 - Setevarmer	✓
12 - Bremsørør	✓	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
15 - Bremsedal	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	O
19 - Refleks	✓	66 - Felg	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
e-Diagnose		70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
23 - Full systemskann	R		
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓	Hjuloppheng	
33 - Eksosanlegg	✓	75 - Støtdempere	✓
35 - Motorfester	✓	76 - Stabilisator	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
37 - Registerreim	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓

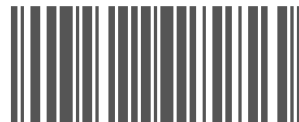


6055234

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓

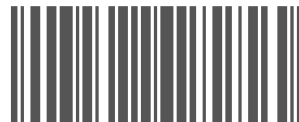

6055234

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	24,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	24,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6055234

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

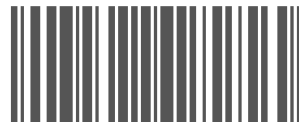


6055234


Bilder og vedlegg

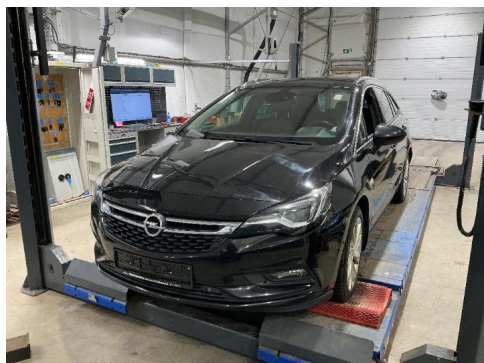

1. Generelt

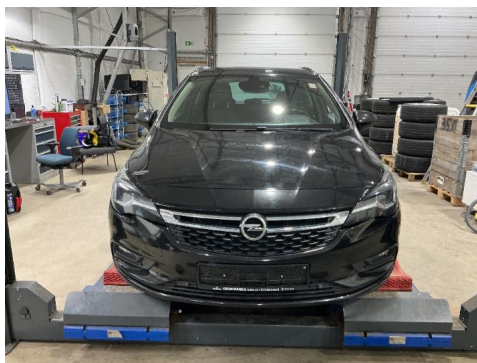


2. Generelt

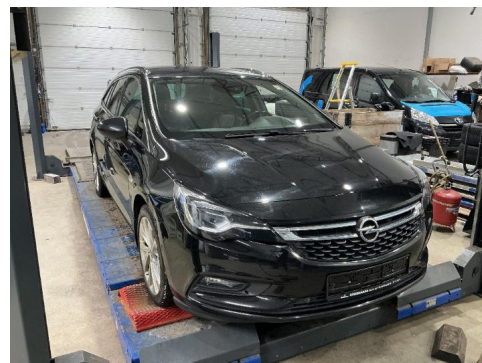


3. Generelt



4. Generelt

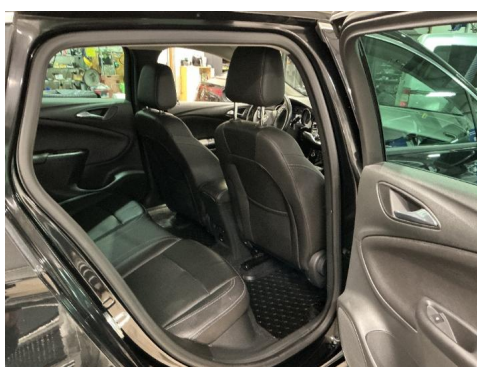

5. Generelt

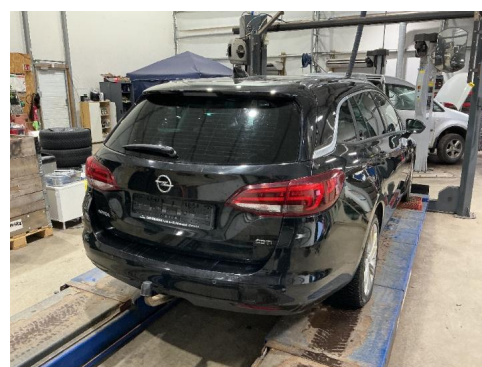

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6055234

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt

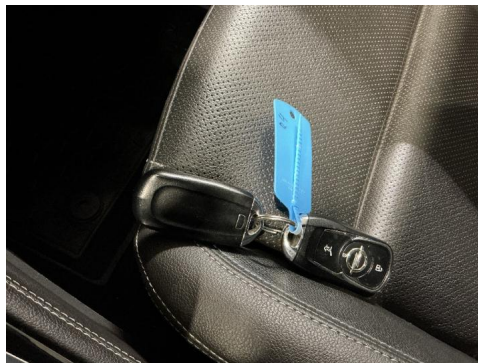

17. Generelt

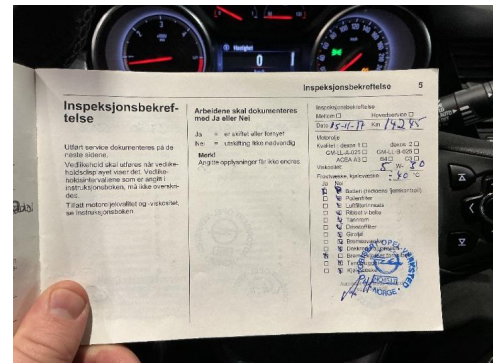

18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

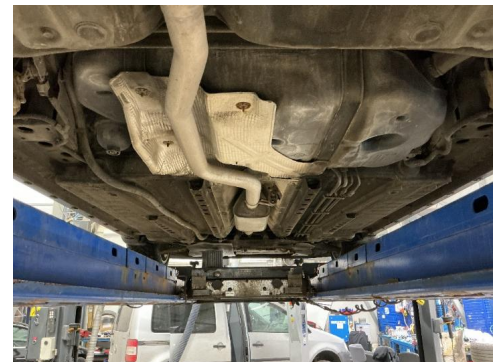

24. Generelt



6055234

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Felg

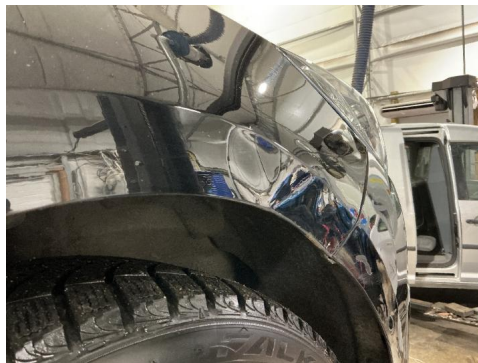

R 29. Høyre forskjerm



R 30. Panser

R



31. Støtfanger bak



R 32. Støtfanger bak



R 33. Støtfanger foran

R



34. Tak




R 35. Venstre bakkør



R 36. Venstre fordør

R

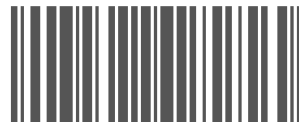

6055234

Bilder og vedlegg



37. Venstre kanal

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PX62752	WOLBE8EG7H8054857
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Astra-K 1.6 16V CDTI Sports Tourer
Motorkode	Km
B 16 DTH (LVL)	Ukjent

Utført med feil (26)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESC ECU	C0800	ECU — Function/electric circuit faulty
Body control module	B305A	Steering lock — Fault in electric circuit
	B3109	Transponder key 1 — BATTERY VOLTAGE TOO LOW
	B3110	Transponder key 2 — BATTERY VOLTAGE TOO LOW
	C0750	Tyre pressure sensor FL — Function faulty.
	C0760	Tyre pressure sensor RL — Function faulty.
Diesel engine	P0674	Glowplug cylinder 4 — Fault in electric circuit
	P151B	Oil quality sensor — Engine oil service life exceeded, power-output limitation active.
Driver seat occupant sensor	B183B	Lumbar support adjustment button — Faulty signal or electric circuit
	B183C	Seating surface massage function button — Fault in electric circuit
Infotainment system touchpad	U0029	MOST bus — Function faulty.
Multimedia interface	U0029	MOST bus — Function faulty.
Parking assist	B094D	Indication of side obstacle detection left — Fault in electric circuit
	B0958	Parking aid sensor rear outside left — Function faulty.
	U0078	Communication through low-speed CAN bus — Communication disturbed
Radio	B101D	ECU — Faulty hardware
	B1025	Audio outlet FL — Fault in electric circuit
	B125E	DAB antenna — Connection to antenna incorrect
	U0028	MOST bus — Communication faulty
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0164	CAN bus connection to air conditioning ECU — No communication
Rear gate	U1510	LIN bus 1 — Communication faulty
Seat heating front	B183B	Lumbar support adjustment button — Faulty signal or electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse
	B183C Seating surface massage function button — Fault in electric circuit

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
Air conditioning	A/C control panel
	A/C/heater
Airbag	Airbag
Audio/Video	Radio control board
	Telematics
Comfort	Headlights
	Instrument cluster
	Keyless access system
	Steering lock
OBD	
Safety	Front camera system
Steering	Power steering
Transmission	Automatic gearbox