

6114627

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561176



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	VIVARO	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EC49372	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VXEVIKXZMZ042141	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	34850	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	14.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	13.05.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

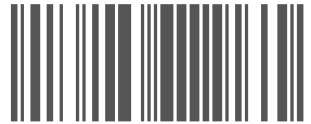

6114627

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
17.27		* Riper forsøke polere	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
70.2	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift:	


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Noe rust.	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Bruksmerker se bilder	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten eller nediset: Nei

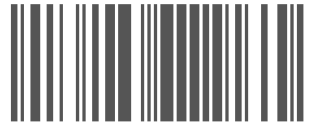

6114627

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum. R	48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	O 53 - Sentrallås ✓
6 - Bremseskiver	✓ 54 - Setevarmer ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid R
10 - Bremsvæsknivå	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
12 - Bremserør	✓ 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
13 - Bremseslanger	
14 - Bremskraftforsterker	Hjul, dekk, felg
15 - Bremsedal	65 - Dekk O
	66 - Felg O
Lys og signaler	R 67 - Ekstra hjulsett ✓
17 - Lys	✓ 68 - Hjullager ✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓ 70 - Hjul kapsler/navkopper R
19 - Refleks	
20 - Lyd / lyssignaler	Styring
21 - Varsellamper	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 72 - Styresnekke, tannstang O
	73 - Styrestag/ledd ✓
e-Diagnose	O 74 - Styreservo ✓
23 - Full systemskann	
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	✓ 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
35 - Motorfester	✓ 80 - Travers ✓
Drivverk	
42 - Drivaksler ✓	



6114627

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6114627

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	27,90 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	27,90 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	23,50 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	23,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
62	Ladekabel elbil/hybrid		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6114627

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6114627

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt

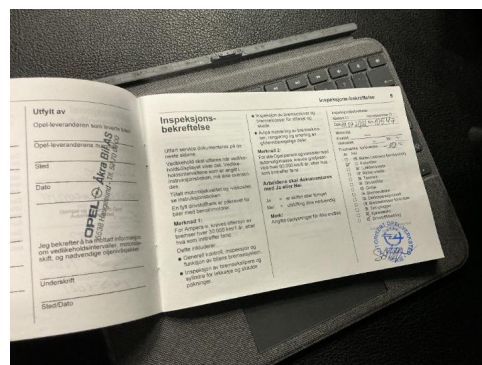


6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt

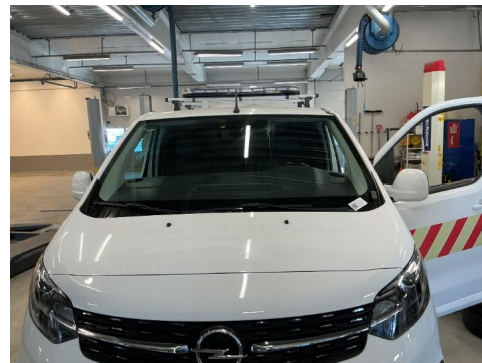

9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

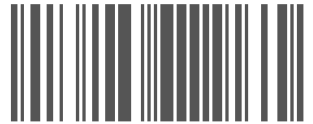

6114627

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

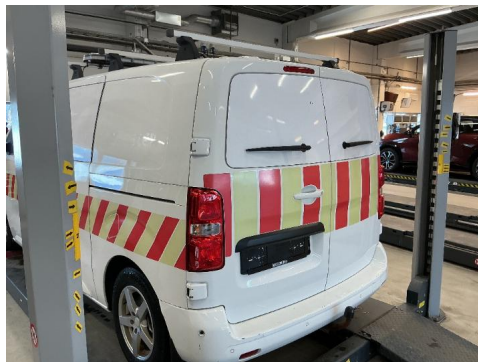

23. Generelt



24. Generelt



6114627

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6114627

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt




6114627

Bilder og vedlegg

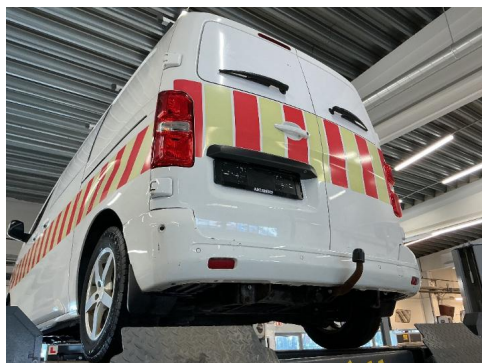

49. Generelt

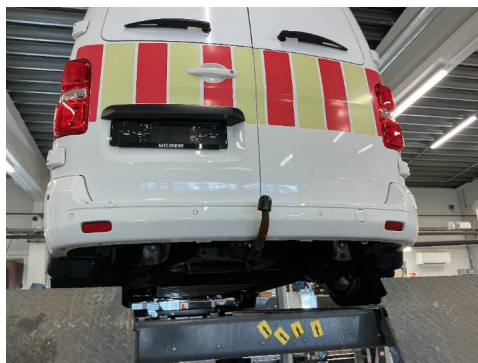

50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt

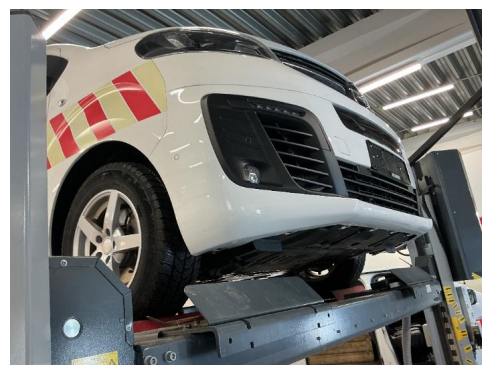

54. Generelt



55. Døråpning



56. Døråpning



57. Døråpning



58. Døråpning



59. Høyre fordør




60. Høyre fordør



6114627


Bilder og vedlegg

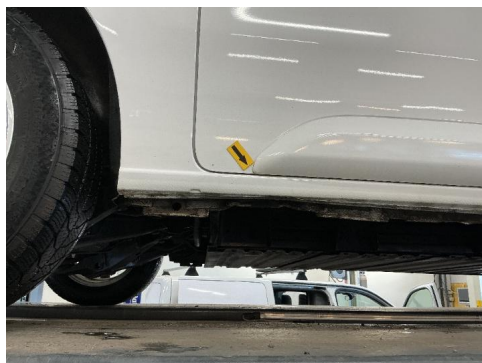

61. Høyre kanal



62. Lys

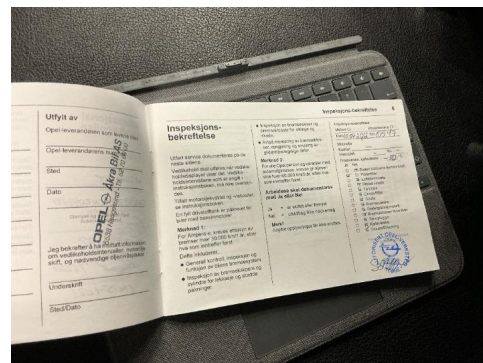

63. Service/ Dokum.



64. Venstre fordør



65. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EC49372	VXEVI2KXZMZ042141
Årsmodell	Merke/Modell
20-	Vivaro-C Electric Bus
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	Ukjent

Utført med feil (42)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F0A	CAN bus — Function faulty.
Body modification	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central switching unit	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B11F0	Low beam — Function faulty.
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B132B	Button illumination — Function faulty.
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B173A	Door lock switch driver door — Implausible CONDITION
	B173D	Key — Faulty recognition
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	B2EA0	ECU remote coding — Servicing parameter incorrect.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Internal drive battery charging device	P12FE	High-voltage battery module charger — Implausible Voltage VALUE
	P13C9	High-voltage battery module charger — Implausible Voltage VALUE
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
Navigation	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1539	Multimedia ECU — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Parking assist	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Steering-wheel switch module CAN	B1835	Radio remote control — Signal/function faulty
Trailer module	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	A/C/heater
Comfort	Instrument cluster
	Multifunction steering wheel
	Multifunction touch screen
	Multiplex control board
	Sensor for rain-/light recognition
Engine	Service module (automatic emergency call)
	Central ECU of electric drive chain/hybrid drive chain
	Electric motor
	Traction battery
Steering	Power steering