



6113985

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561154



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	VIVARO	Motoreffekt	106 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SE10416	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VXEVEHTMM7866301	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	68143	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	03.05.2022
		Frist for neste EU kontroll	02.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6113985

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
6.7	Bremsekiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
67.24	Ekstra hjulsett	* Ikke vinterhjul på ekstra felgsett, priset vinterdekk med omlegg på eksisterende felgsett.	
80.5	Travers	Deformert travers:	Høyre foran
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre skyvedør
103.3	Interiør generelt	Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	Venstre foran
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt da det kun er sommerdekk til bilen. Redusert test.	
6.15	Bremsekiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
17.29	Lys	Bilen er utstyrt med spesiallys/roterende lys	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.8	Utvendig tilstand motor	Liten oljelekkasje	Venstre side
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.12		Påbegynnende oksidering:	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.18	Siderute/bakrute	* Film på ruter	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Små lakkblærer:	
86.19		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.28		Bulk(er)	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
98.9		* sprekk i varetrekk venstre	



6113985

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt sommerdekk
pga:



6113985

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	O 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum. ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	R 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	R 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremserør	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger	✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓
14 - Bremskraftforsterker	
15 - Bremsedal	Hjul, dekk, felg
	65 - Dekk ✓
Lys og signaler	66 - Felg O
17 - Lys	O 67 - Ekstra hjulsett R
18 - Markeringslys/-lykter	✓ 68 - Hjullager ✓
19 - Refleks	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
21 - Varsellamper	
22 - Varsellamper utvidet	Styring
	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
e-Diagnose	72 - Styresnekke, tannstang O
23 - Full systemskann	O 73 - Styrestag/ledd ✓
	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	O 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	O 76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor	R 77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
31 - Kjølevifte	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 80 - Travers R
33 - Eksosanlegg	
35 - Motorfester	
36 - Drivstofftank, rør, slange	
37 - Registerreim	
Drivverk	
38 - Clutch	✓
39 - Girkasse (manuell)	O
42 - Drivaksler	✓



6113985

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	R



6113985

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	25,40 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	25,40 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	20,60 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	20,60 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	60
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,00 mm
67.4		Mønsterdybde	5,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6113985

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6113985

Bilder og vedlegg

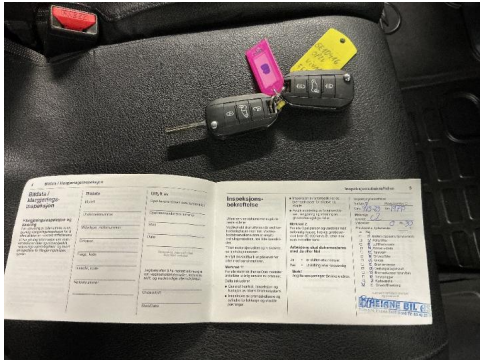

1. Generelt

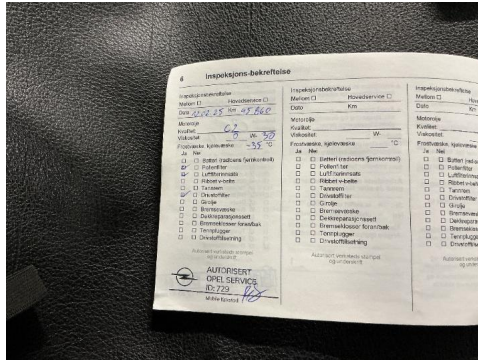


2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt

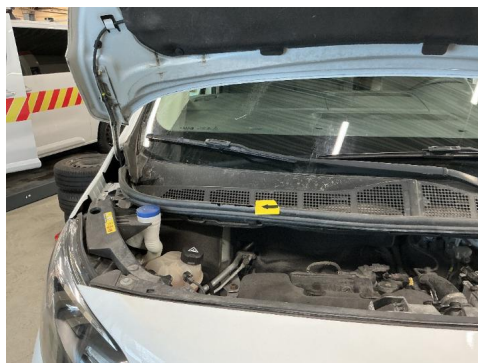

5. Generelt

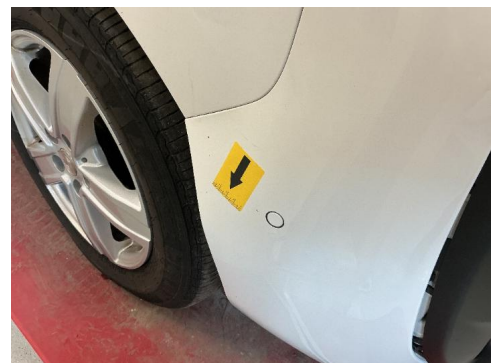

6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6113985

Bilder og vedlegg



13. Generelt

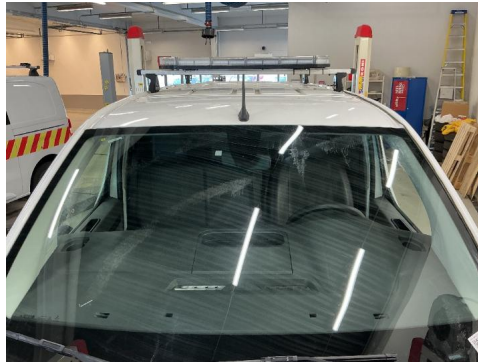

14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6113985

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6113985

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt

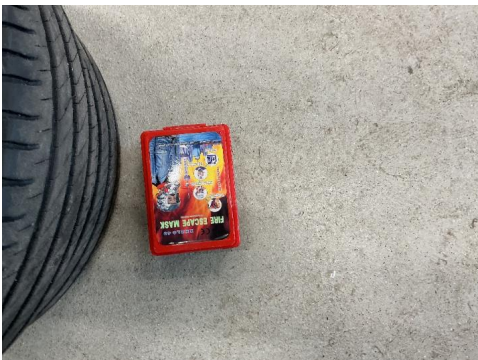

43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6113985

Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt

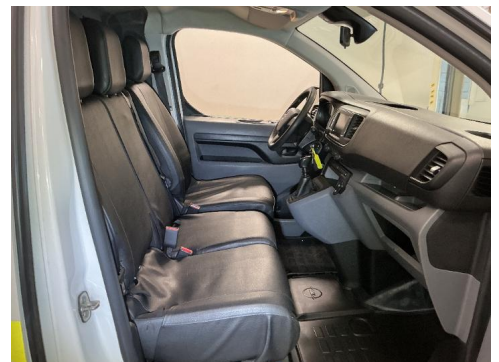

54. Generelt



6113985

Bilder og vedlegg



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



6113985

Bilder og vedlegg




67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt

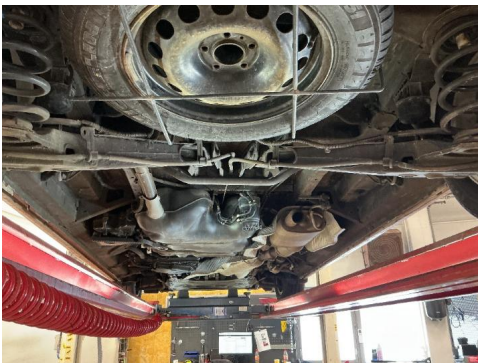

70. Generelt



71. Generelt



72. Bakluke

R



73. Bakluke



R 74. Bakluke



R 75. Bakluke

R



76. Bakluke



R 77. Bakluke



R 78. Døråpning

R



6113985

Bilder og vedlegg



79. Døråpning



R 80. Døråpning



R 81. Døråpning

R



82. Døråpning



R 83. Døråpning



R 84. Døråpning

R



85. Døråpning



R 86. Døråpning



R 87. Døråpning

R



88. Døråpning



R 89. Døråpning



R 90. Høyre bakdør

R



6113985

Bilder og vedlegg



91. Høyre bakdør

R



92. Høyre bakdør




93. Høyre bakdør

R



94. Høyre bakdør

R

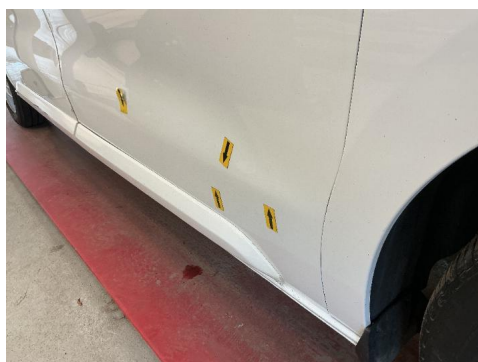

95. Høyre fordør



96. Høyre fordør

R



97. Høyre fordør

R



98. Høyre fordør



99. Høyre forskjerm


R



100. Høyre forskjerm



101. Høyre kanal

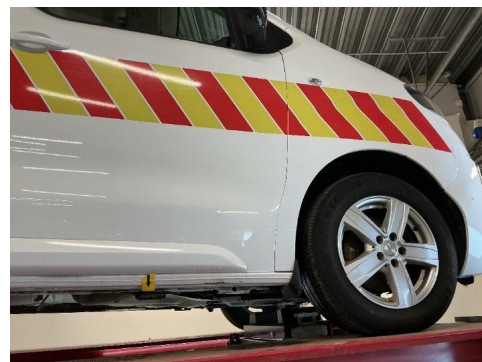

102. Høyre kanal

R



6113985

Bilder og vedlegg



103. Høyre kanal

R



104. Høyre kanal

R



105. Høyre kanal

R



106. Høyre kanal

R



107. Høyre kanal

R



108. Interiør generelt

R



109. Interiør generelt

R



110. Lasterom

R



111. Lasterom

R



112. Lasterom

R



113. Lasterom

R



114. Lasterom

R



6113985

Bilder og vedlegg



115. Lasterom

R



116. Lasterom



117. Lasterom

R



118. Seter

O



119. Seter



120. Støtfanger bak

O



121. Støtfanger bak




122. Støtfanger foran



123. Støtfanger foran

R

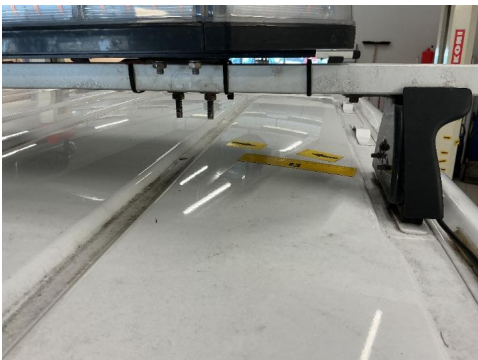


124. Tak

R



125. Tak

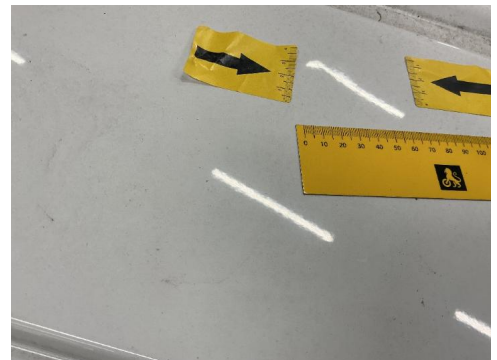

126. Tak

R



6113985

Bilder og vedlegg



127. Tak



R 128. Venstre bakdør



R 129. Venstre bakdør



130. Venstre fordør



R 131. Venstre fordør




R 132. Venstre fordør



133. Venstre fordør



R 134. Venstre kanal

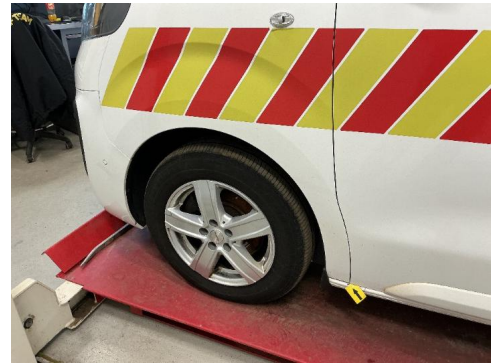

R 135. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SE10416	VXEVEHTMM7866301
Årsmodell	Merke/Modell
21-	Vivaro-C 2.0
Motorkode	Km
DW10FDDU340 (EHT)	Ukjent

Utført med feil (41)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
Central switching unit	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B1188	Windscreen wiper relay — Function faulty.
	B1189	Windscreen wiper relay — Function faulty.
	B11F0	Low beam — Function faulty.
	B1324	Seat heating — Fault in electric circuit
	B1325	Air-conditioning blower front — Fault in electric circuit
	B132D	Seat heating — Function faulty.
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B173A	Door lock switch driver door — Implausible CONDITION
	B173D	Key — Faulty recognition
	B1805	STARTER — Function faulty.
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Diesel engine	P12B4	EGR valve — Too far closed
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1539	Multimedia ECU — Function faulty.
	B1562	USB port 2 — Function faulty.
	B1563	USB port 1 — Function faulty.
	B1574	Touch screen — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Parking assist	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Steering-wheel switch module CAN	U1F2A	Steering column ECU — Communication disturbed

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Air conditioning	A/C/heater
Comfort	Body modification
	Instrument cluster
	Multiplex control board
	Sensor for rain-/light recognition
	Trailer module
Engine	Regeneration additive ECU
OBD	
Steering	Power steering