

6103847

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	560318



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	2198 cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	92 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RK75519	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYES67150	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	263993	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2014
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.04.2014
		Frist for neste EU kontroll	15.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6103847

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.7	Sentrallås/nøkler.	Feil ved låsesylinder	Venstre fordør
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
16.4	Innvendig speil.	Speil mangler.	
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
21.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Klimaanlegg virker ikke	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
24.1	Motor virkemåte.	Ulyd fra motor	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Feil drivreim, ac-kompressor er ikke inkludert. Anbefaler nærmere kontroll.	
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre foran, Høyre bak
47.5	Drivreim generator.	* Mangler drivreim, se bilde	
50.1	Døråpning.	Slitt / skade på gummilist:	
52.2	Bilbelte.	Skade/feilfunksjon på lås:	
53.2	Gulvmatter/-teppe.	Gulvmatte skadet eller mangler:	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrek:	
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	
63.11		* Mangler skvettlapp venstre foran	
67.1	Drivaksler.	Skadet / defekt drivakselmansjett	Venstre ytre foran
70.2	Bremseslanger.	Bremseslange feil montert:	Venstre bak
75.5	Drivstofftank, rør, slange.	Tanklokk mangler	
79.8	Eksosanlegg.	* Hull i bakre lyddemper	
87.9	Dekk.	Dekk er tydelig skjevslitt.	Venstre bak, Høyre bak
87.15		Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.6		Aktivert serviceindikator	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
42.12	Batteri 12 volt.	* Ikke mulig å måle uten demontering	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	Høyre side
45.5	Motorfester.	Slitt motorfeste:	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
59.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
59.9		Lasterom har spesialinnredning	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	
62.26		Små lakkblærer:	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.34		Stor fargeforskjell på lakkerte flater	Venstre fordør

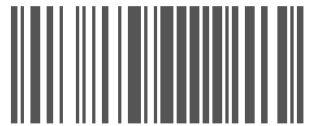

6103847

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt, isete
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
80.8	Travers.	Rustdannelse	
81.9	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Korrosjon/rustdannelse	
81.10		* Delvis løsnet bakre bærearmsforing venstre foran, generelt morkne foringer	
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
85.24		* Ikke mulig å måle pga felgens utforming	
86.5	Hjullager.	* Brems henger på høyre bak og venstre foran, vanskeliggjør kontroll av hjullageret. Nærmere kontroll anbefales	
87.22	Dekk.	* Ikke prøvekjørt grunnet mønsterdybde, redusert test.	
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen


Føreforhold ved prøvekjøring

Er bilen skitten eller nediset:

Ja


Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Mønsterdybden på dekk for liten

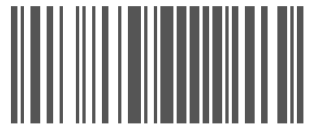

6103847

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	R
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	R
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	58 - Varseltrekant / refleksvest	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
14 - Glassruter.		O Underside.	
16 - Innvendig speil.		R 63 - Vognbunn/understell.	R
17 - Utvendig speil.		R 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
18 - Solskjerm.		✓ 65 - Stabilisator.	✓
20 - Taktrekk.		O 67 - Drivaksler.	R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		R 69 - Bremsørør.	✓
23 - Interiør generelt.		R 70 - Bremseslanger.	R
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	72 - Bremseskiver innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	R	73 - Parkbrems.	✓
29 - Clutch.	✓	74 - Støtdempere.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	R
31 - Bremsvirkning.	R	76 - Lekkasje.	✓
Motor.		79 - Eksosanlegg.	R
34 - Panser.		80 - Travers.	O
36 - Feilkodeutlesing.		✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.		O 82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.		✓ 83 - Styresnekke, tannstang.	✓
41 - Kjølesystem.		✓ 84 - Fjærer / fjærbein.	✓
42 - Batteri 12 volt.		Hjul,dekk.	
43 - Oljenivå motor.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
44 - Utvendig tilstand motor.	O	86 - Hjullager.	O
45 - Motorfester.	O	87 - Dekk.	R
47 - Drivreim generator.	R	88 - Felg.	O
		89 - Ekstra hjulsett..	O

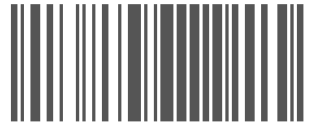

6103847

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	200,00
31.2		Bremsevirkning, HF	230,00
31.3		Bremsevirkning, VB	200,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke mulig å måle uten demontering
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	2,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	2,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6103847

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6103847


Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt

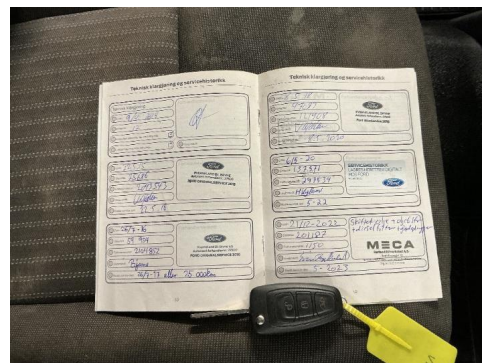

3. Generelt



4. Generelt

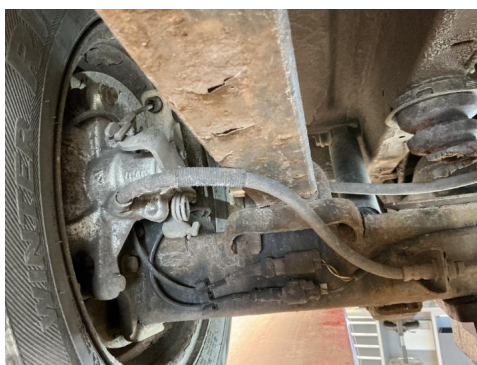


5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt

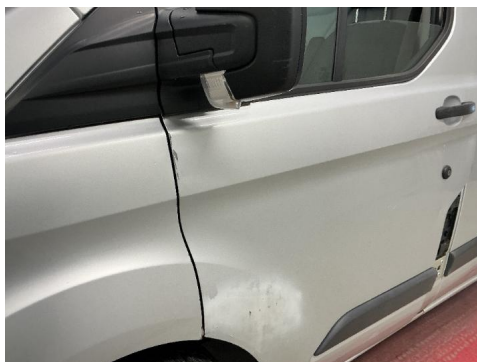

8. Generelt



9. Generelt

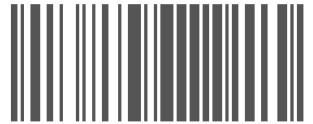

6103847

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




6103847

Bilder og vedlegg



19. Generelt

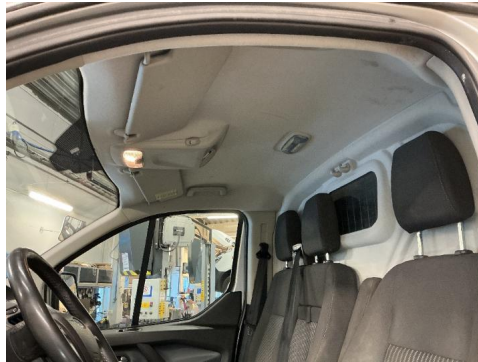

20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

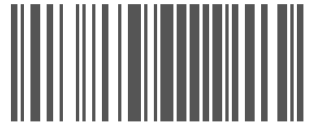

6103847


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt

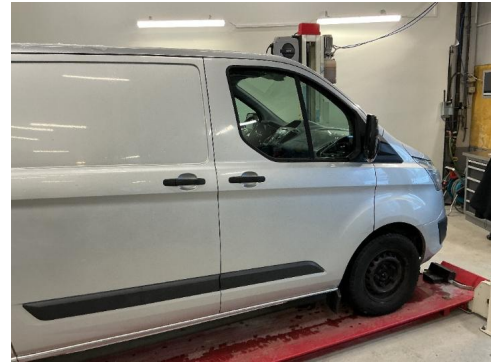

33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6103847

Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt

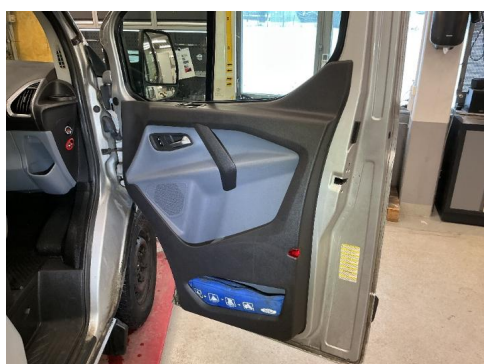

43. Generelt

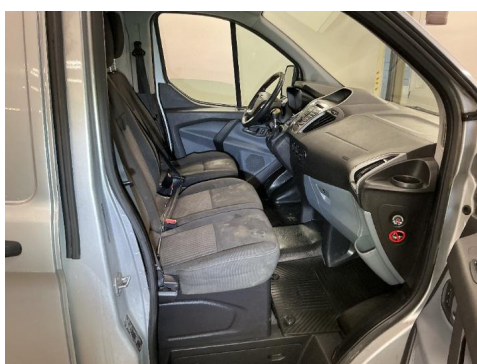

44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt

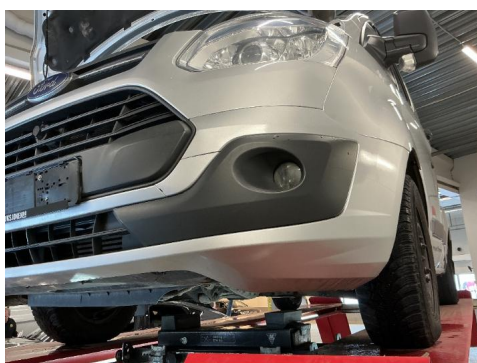

50. Generelt

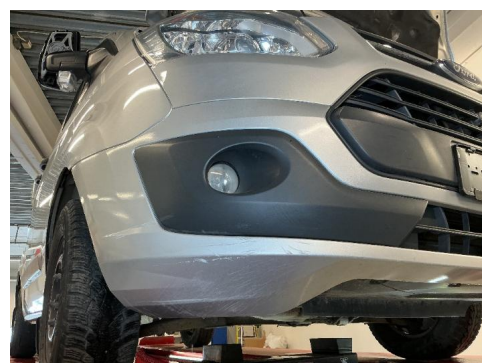

51. Generelt



6103847

Bilder og vedlegg



52. Generelt




53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt

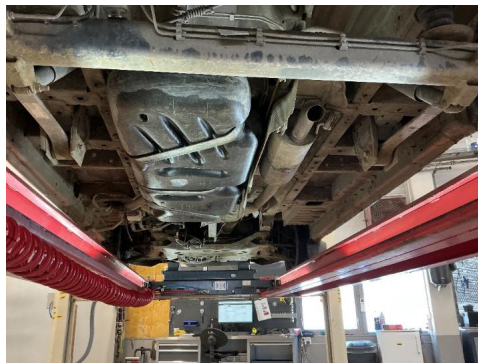

56. Generelt

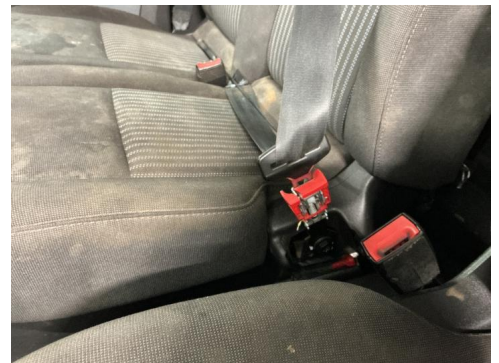

57. Bilbelte.

R



58. Drivrem generator.



R 59. Drivstofftank, rør, slange.



R 60. Døråpning.

R



61. Sentrallås/nøkler.



R 62. Seter.



R 63. Utvendig speil.

R

NAF Senter skien
 Nensetbakken 27
 3637 Skien
 Telephone: +4791745225
 Fax:
 E-mail: Jan.arnesen@naf.no
 Web: www.naf.no



23. feb. 2026

Vehicle: Ford Transit Custom V362 2.2 16V TDCi FWD VAN
 Engine code: DRFF
 Year of constr.: 12-16
 Milage:
 Licence number :
 VIN: WFOYXXTTGYES67150 (entered by tester)
 checked: 23. feb. 2026 09:34:51

Trouble codes

OBD	OBD	0 Fault
Powertrain	Siemens CAN	0! Fault
Brake system	ABS (CAN)	0 Fault
Brake system	Steering-angle sensor SASM CAN	0 Fault
Brake system	VDM = Electronic stability control CAN	not available
Passive safety	Airbag (CAN)	0 Fault
Thermal management	Auxiliary heating CAN	not available
Thermal management	Automatic air conditioning CAN	not available
Advanced driver assistance system	Image processing module (A)	not available
Advanced driver assistance system	Image processing module (B)	not available
Advanced driver assistance system	Parking assist PAM CAN	not available
Advanced driver assistance system	Lateral obstacle recogn. module left	not available
Advanced driver assistance system	Lateral obstacle recogn. module right	not available

Comfort	BCMii body control module CAN	0! Fault
Comfort	IPC instrument cluster CAN	0! Fault
Comfort	Lighting HCM CAN	0 Fault
Comfort	Cruise control CCMii CAN	not available
Comfort	Trailer module TRM CAN	0 Fault
Comfort	Trailer brake TBC CAN	not available
Comfort	Electric entry assist CAN	not available
Comfort	DC-DC converter CAN	not available
Comfort	GWM gateway module A	not available
Comfort	SCCM steering column module	not available
Comfort	Telematics (CAN)	not available
Transmission	AWD transfer case/AWD ECU	not available
Transmission	Transmission ECU	not available
Steering	Electr. steering CAN	not available
Infotainment system	GPS module CAN	0 Fault
Infotainment system	FCIM-B interface module of front controls B	not available
Infotainment system	FCIM interface module of front controls	not available
Infotainment system	Front control elements/display (FCDIM)	0 Fault
Infotainment system	Airbag ECU audio control module CAN	0 Fault
Infotainment system	APIM accessory parts interface module CAN	0 Fault
Infotainment system	RTM radio CAN	not available