



6110192

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556008



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2494 cm ³
Modell	HILUX 4WD	Motoreffekt	75 kW
Type	KUN25L-CRMSHW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LY60752	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MR0HR29G202007364	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	243884	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2006
		Registrert første gang	08.03.2006
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6110192

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre foran
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæsknivå	
51.3	Dørtrekk.	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	
53.1	Gulvmatter/-teppe.	Skadet gulvteppe:	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
62.10	Lakk / karosseri utvendig.	Skadet:	Høyre bakskjerm
63.4	Vognbunn/understell.	Skadet/løs innerskjerm:	
85.11	Bremseskive/klosser utvendig	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.11	Motor virkemåte.	* Ulyd, mistenker drivreimsområdet. Feilsøk anbefales	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
44.8		Oljesvetting	
44.10		* Liten oljelekkasje underside	
46.5	Registerreim.	Så langt det er mulig, oppgis de intervallene som er anbefalt av bilprodusenten. I de tilfeller det ikke finnes anbefalinger fra bilprodusenten, må avgjørelsen om å skifte reim bygge på grundig undersøkelse av den reima som er montert.	
48.15	Dører.	* Slitte dørstoppere	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
50.7		Mindre rustdannelse	
52.7	Bilbelte.	Slitt belte:	Venstre foran
59.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
60.7	Bagasjeromstildekning/rollo	* slitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.24		Bulk(er)	
62.26		Små lakklærer:	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.38		* Diverse bulker på kufanger og bakfanger. Mangler deksel på bakfanger. Delvis løsnet skjerm. se bilder	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
63.13		Mangelfull antirustbehandling:	
63.14		* rustangrep på ramme, anbefaler nærmere kontroll.	
66.6	Differensial.	Oljelekkasje/ svetting:	Fremre differensial



6110192

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
67.9	Drivaksler.	* slakk i innfestning/drivaksel venstre side. Nærmere kontroll anbefales.	
72.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
74.10	Støtdempere.	Svetting fra støtdemper	Venstre bak
74.11		Skadet støvmansjett	
80.8	Travers.	Rustdannelse	
81.9	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Korrosjon/rustdannelse	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
86.5	Hjullager.	* Brems henger på, vanskeliggjør kontroll.	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6110192

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	O
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	R
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	R
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
14 - Glassruter.		O Underside.	
15 - Setevarmer.		✓ 63 - Vognbunn/understell.	R
16 - Innvendig speil.		✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.		✓ 65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.		✓ 66 - Differensial.	O
20 - Taktrekk.		✓ 67 - Drivakslar.	O
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		✓ 69 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.		O 70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremseslanger innvendig.	✓
24 - Motor virkemåte.	O	72 - Bremseslanger innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	✓	73 - Parkbrems.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	74 - Støtdempere.	O
29 - Clutch.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	76 - Lekkasje.	✓
31 - Bremsvirkning.	R	78 - Mellomaksel.	✓
Motor.		79 - Eksosanlegg.	✓
34 - Panser.		80 - Travers.	O
36 - Feilkodeutlesing.		✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.		O 82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.		✓ 83 - Styresnekke, tannstang.	O
39 - Oppvarmet rute/speil.		✓ 84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.		Hjul,dekk.	
42 - Batteri 12 volt.	R	85 - Bremseskive/klosser utvendig	R
43 - Oljenivå motor.	✓	86 - Hjullager.	O
44 - Utvendig tilstand motor.	✓	87 - Dekk.	✓
46 - Registerreim.	O	88 - Felg.	O
47 - Drivreim generator.	O	89 - Ekstra hjulsett..	O



6110192

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	230,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
41	Kjølesystem.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	540 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	540 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	22,30 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	22,30 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6110192

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6110192


Bilder og vedlegg

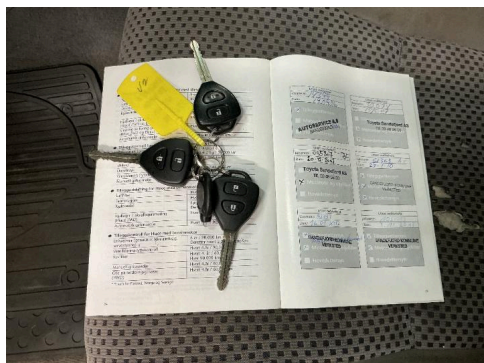


1. Generelt

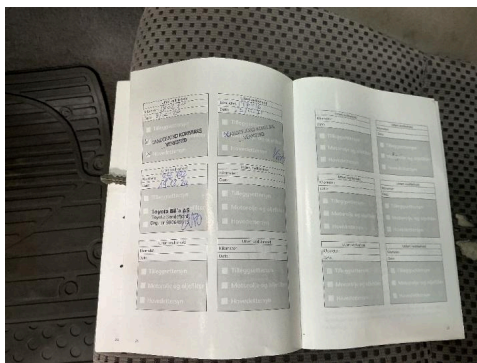

2. Generelt

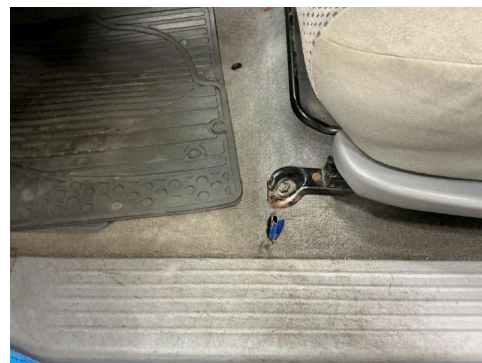


3. Generelt

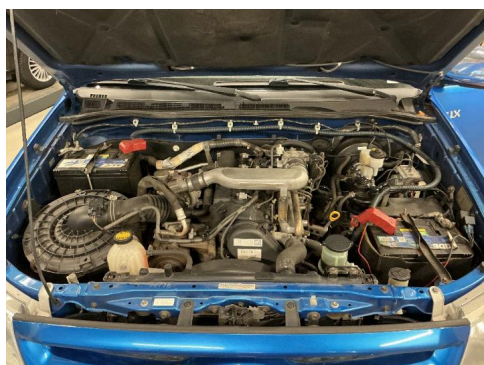

4. Generelt



5. Generelt

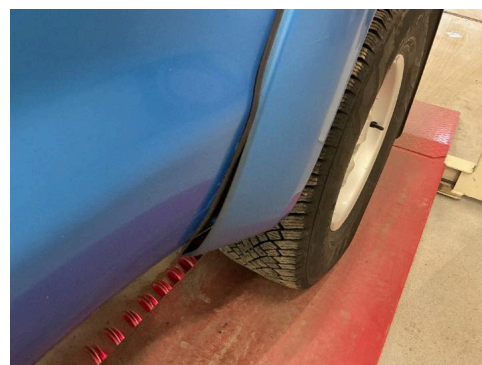


6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt

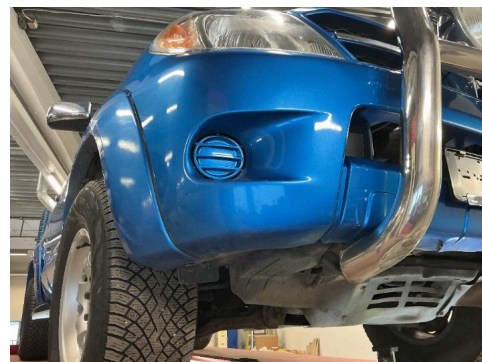


9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt

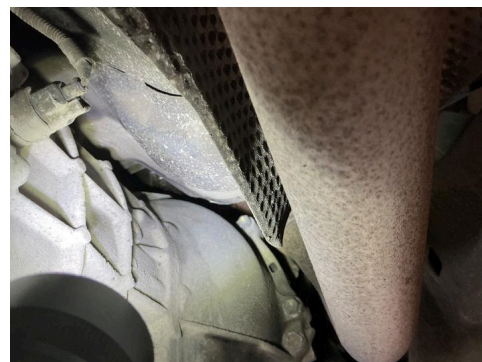


12. Generelt




6110192


Bilder og vedlegg

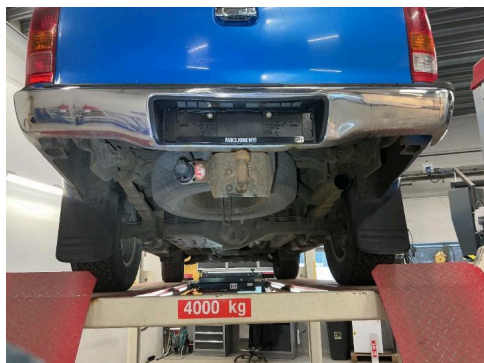


13. Generelt

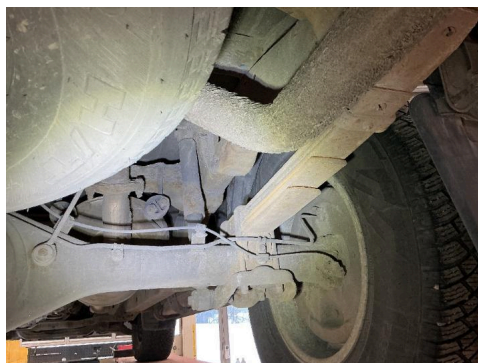


14. Generelt

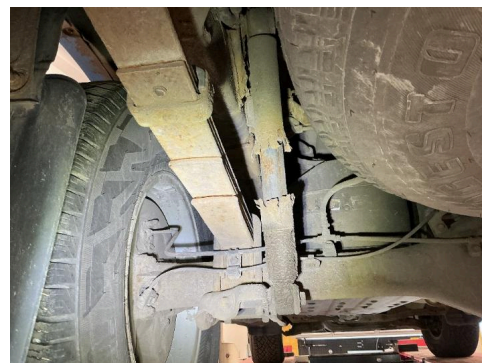


15. Generelt

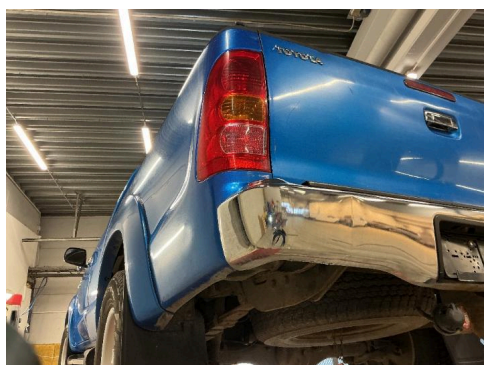


16. Generelt

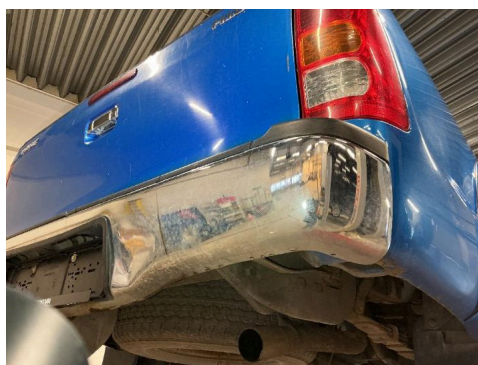

17. Generelt

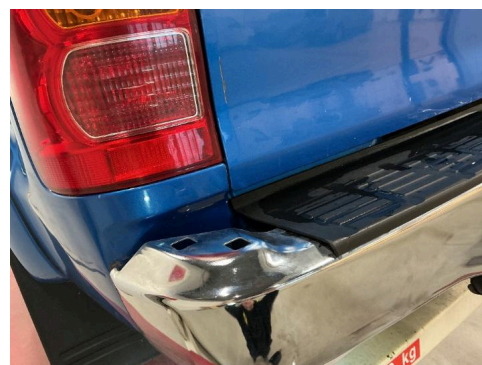

18. Generelt

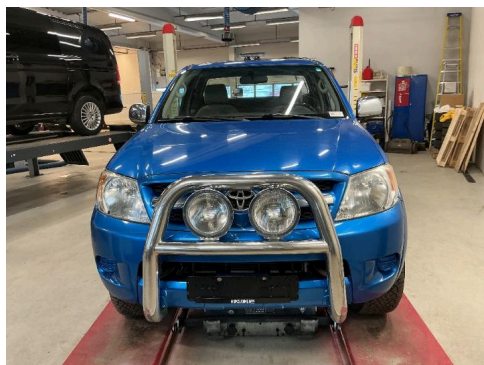


19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt

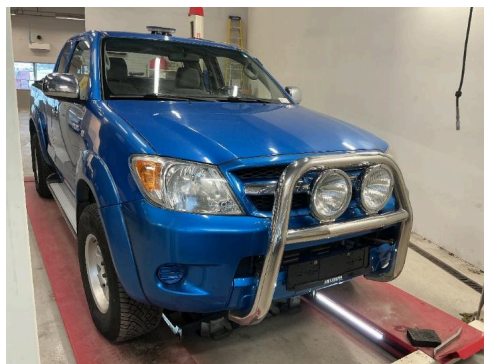

22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6110192

Bilder og vedlegg




25. Generelt

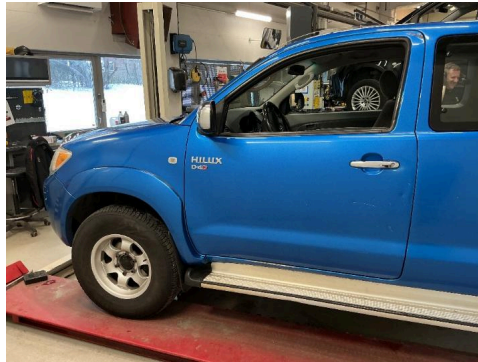

26. Generelt



27. Generelt

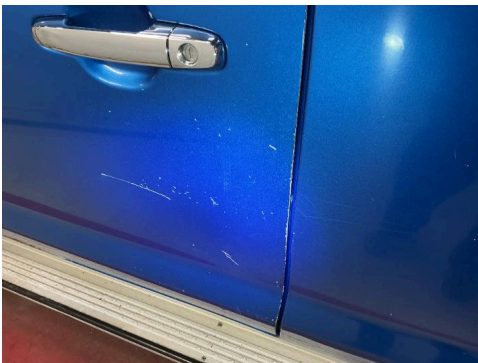

28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

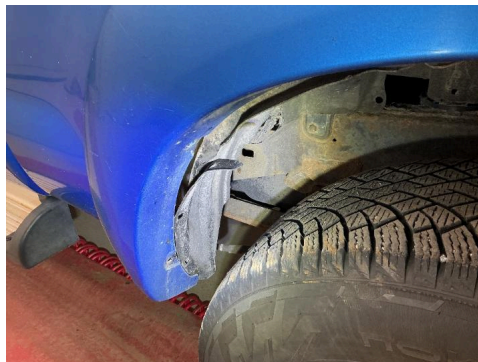

35. Generelt



36. Generelt



6110192

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt

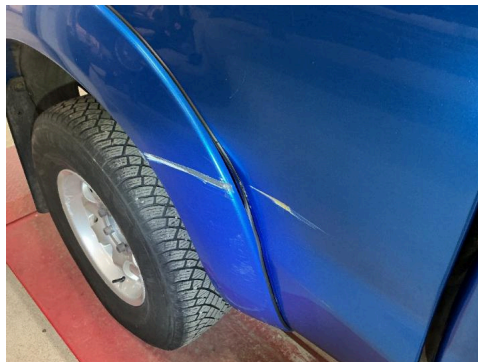

47. Generelt



48. Generelt



6110192

Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt

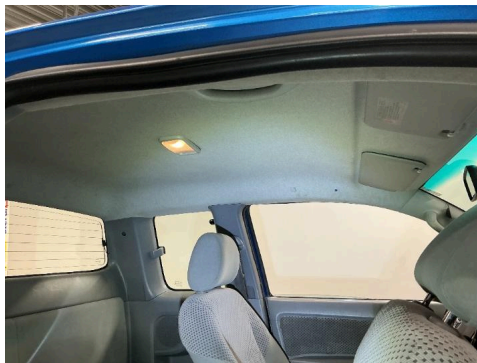

53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Bilbelte.

0



6110192

Bilder og vedlegg



58. Dørtrekk.



R 59. Døråpning.



O 60. Seter.

R