



6078468

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	562486



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	EQE 350 4MATIC	Motoreffekt	215 kW
Type	E2EQEW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EF69866	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W1KEG1CB3PF025038	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	314646	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2023
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	20.04.2023
		Frist for neste EU kontroll	25.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6078468

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga seteregulering ikke virker. Seterygg ligger.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.7	Lys	Krakerert lykteglass	Midtre bremselys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
46.6	Radio / Multimedia	Ryggekamera virker ikke	
47.1	Elektrisk vindusheis	Vindusheis virker ikke.	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	4 felger
66.9		* Forskjellige felger på framaksel.	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
83.6	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Panser
83.14		Feil med utvendig åpner:	Høyre bak, Høyre foran
85.4	Takluke/Panoramatak	Takluke virker ikke	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakdør, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre bakskjerm
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakdør
86.6		Bulk (er):	Venstre bakdør
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe
86.15		Lakkslipp/flassing	Venstre bakskjerm
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
60.8		Fjernkontroll ikke funnet	
65.23	Dekk	Dekktrykk er justert	Venstre bak, Venstre foran
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak



6078468

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.24		Lakkriper:	Hele karosseriet
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
103.6	Interiør generelt	* Diverse bruksslitasje og merker etter taxi utstyr	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
seteregulering
ikke virker.
Seterygg ligger.



6078468

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia R
3 - Nøkler / Utstyr	47 - Elektrisk vindusheis R
4 - Service/ Dokum.	48 - Oppvarmet bakrute O
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsevirkning ✓	54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	57 - Batteri ytre tilstand
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
12 - Bremserør ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
13 - Bremseslanger ✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid R
15 - Brems pedal ✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys R	✓ 65 - Dekk R
18 - Markeringslys/-lykter ✓	✓ 66 - Felg R
19 - Refleks ✓	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
20 - Lyd / lyssignaler ✓	✓ 68 - Hjullager
21 - Varsellamper ✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	73 - Styrestag/ledd ✓
27 - Motor virkemåte ✓	74 - Styreservo ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	Hjuloppheng
30 - Kjølevæske ✓	✓ 75 - Støtdempere ✓
31 - Kjølevifte ✓	76 - Stabilisator ✓
32 - Kjølesystem ✓	77 - Fjærer / fjærbein O
35 - Motorfester ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
Drivverk	80 - Travers ✓
40 - Girkasse (automatisk)	
41 - Differensial ✓	
42 - Drivaksler ✓	



6078468

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6078468

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	31,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	31,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	20,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	20,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6078468

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6078468

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt

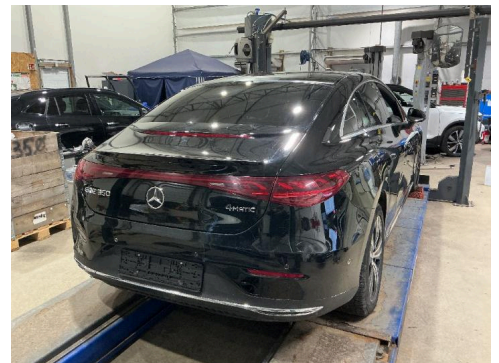

6. Generelt

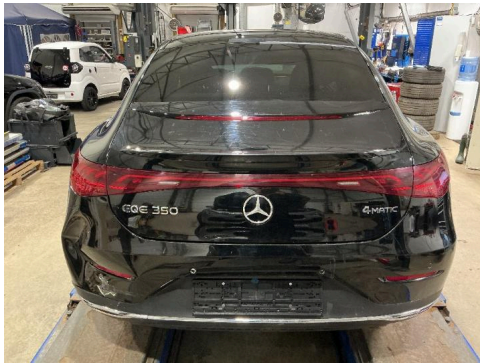

7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6078468

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt

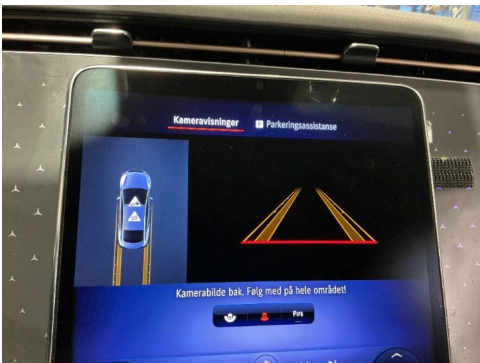


16. Generelt

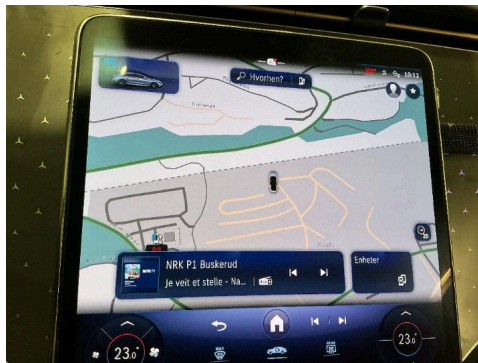


17. Generelt



18. Generelt

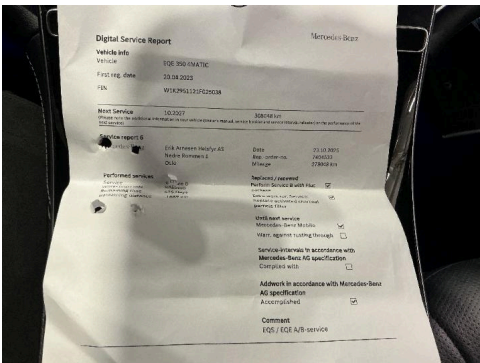

19. Generelt

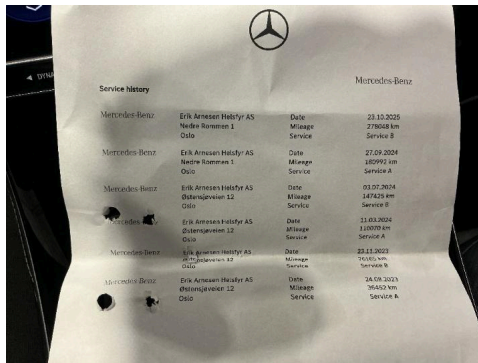


20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt

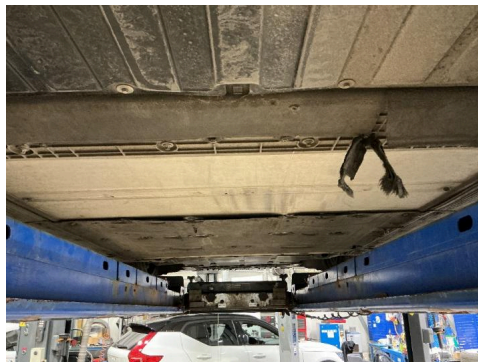

23. Generelt



24. Generelt



6078468

Bilder og vedlegg



25. Døråpning




26. Døråpning



27. Felg



28. Frontrute

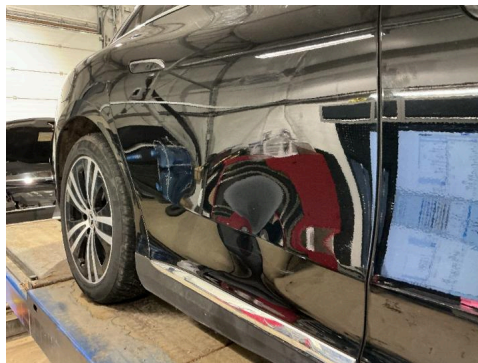

29. Høyre bakdør



30. Høyre bakskjerm




31. Høyre kanal




32. Lys



33. Panser

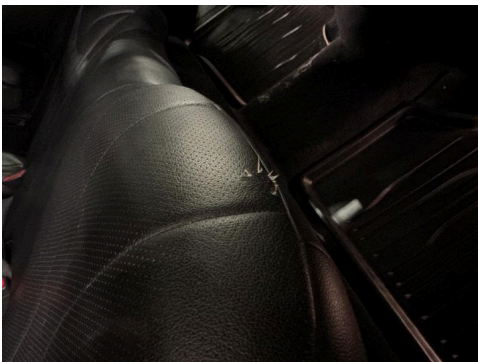

34. Seter

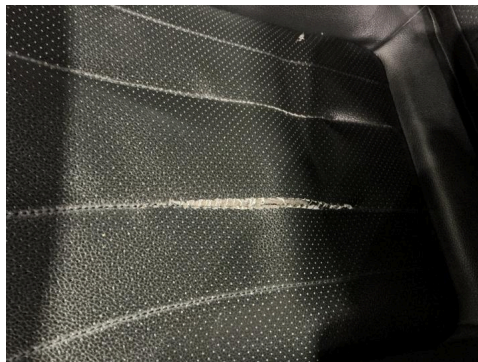

35. Seter



36. Støtfanger bak



6078468

Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran



38. Støtfanger foran



39. Venstre bakdør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EF69866	W1KEG1CB3PF025038
Årsmodell	Merke/Modell
22-	EQE 350 (V295) 4Matic
Motorkode	Km
780.300	Ukjent

Utført med feil (71)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BMS Batteriemanagementsystem	P0B11FA	Current sensor B traction battery block — Electric circuit faulty/signal too high
	P0B11FB	Current sensor B traction battery block — Electric circuit faulty/signal too high
BV Brake booster	C059596	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U300196	ECU — Function faulty due to improper cutoff
DDW DC-DC converter	U112081	System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message
	U300E00	Input signal of term. 15 — Signal of term. 15 "ON" implausible
Direct current charge connection unit	P13CD8F	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Communication with external charger defective.
	U112081	System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message
Electronic ignition lock – central gateway	B19CB12	Wake-up line 2 — Short circuit to plus
	B1F9700	Wake-up line — Function/electric circuit faulty
	U116000	CAN bus — A power consumer was detected
EPS steering	B210F1B	Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
	P063544	Power-assisted steering ECU — Internal data memory faulty
ESP: Electronic stability control	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
	U044381	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
IDP display display	P060704	ECU — Internal fault
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B14BC29	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B19C804	ECU — Manipulation attempt recognized
	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
	U103F00	Ethernet connection — Communication disturbed

Reg.nr: **EF69866**, VIN: **W1KEG1CB3PF025038**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U11AD08	CAN bus connection to infotainment head unit — Signal or message faulty
KLA Electronic climate control	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
	U020787	CAN bus connection to sliding roof ECU — Communication disturbed
KOM0: Communication module of telematics services	B15C731	Emergency call button — Signal implausible
	B15CA31	Button for information service — NO Signal PRESENT
MBUX - Head Unit	B162700	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B162997	Data link between infotainment head unit and camera rear — Communication missing/incorrect
	B19D39A	Multimedia system — Without function because system in limited operation program
	B1E7B00	Infotainment display — Image of rearview camera or parking assist missing/faulty
	B21A100	ECU — ECU reset carried out.
	U112081	System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message
	U118887	Cell phone mount holder — Communication faulty
Medium-range radar	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
MFK: Multi-function camera	U043029	CAN connection with tyre-pressure check — Received invalid data
	U1444F0	CAN bus connection to radar sensor ECU — Signal implausible
MRM steering column module	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
PARK parking assist/ KAR – camera with augmented reality	B223229	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	B223263	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U012286	CAN bus connection to traction control ECU — There is a signal fault or the message is incorrect.
	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
	U020387	CAN bus connection to door ECU FL — CAN message missing
	U020487	CAN bus connection to door ECU FR — CAN message missing
	U121986	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
PTCU: powertrain	U014187	CAN bus connection to body control module front — CAN message missing
	U014287	CAN bus connection to body control module rear — CAN message missing
RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL	U020187	CAN bus connection to door ECU RL — CAN message missing
RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR	U020287	CAN bus connection to door ECU RR — CAN message missing
SAM-F Body control module front	B21F200	Terminal 15 — Status information missing/wrong
	C107D00	Trouble codes — Fault code is not documented yet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U014208	CAN bus connection to body control module rear — There is a signal fault or the message is incorrect.
	U015187	CAN bus connection to airbag ECU — CAN message missing
	U020187	CAN bus connection to door ECU RL — CAN message missing
	U020287	CAN bus connection to door ECU RR — CAN message missing
	U020387	CAN bus connection to door ECU FL — CAN message missing
	U020487	CAN bus connection to door ECU FR — CAN message missing
	U112083	System monitoring — Communication disturbed. Checksum value of message faulty
	U112287	LIN bus 1 — Communication faulty
	U112387	LIN bus 2 — Communication faulty
	U112487	LIN bus 3 — Communication faulty
	U112587	LIN bus 4 — Communication faulty
	U112687	LIN bus 5 — Communication faulty
	U112887	LIN bus 7 — Communication faulty
SG-LG Charger for high-voltage battery module	U112081	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
SG-SW-L headlight ECU left	U118B00	Headlight leveling ECU, right — Communication disturbed
SOG sound generator	U010087	CAN bus connection to engine ECU — CAN message missing
	U014687	CAN bus connection to central gateway ECU — CAN message missing
	U016887	CAN bus connection to electronic ignition lock — CAN message missing
	U112081	System monitoring — Communication disturbed due to a faulty signal or a faulty CAN message
Tire pressure monitoring	B210E00	Voltage supply — Voltage too high
	C159916	Tire pressure sensor — Insufficient battery charging status
ZAN OBD	B232500	Light sensor — Function faulty.

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	MTAS-D – Cell phone cradle driver side
Comfort	ESE Electrical seat adjustment with seat position memory driver
	OBF (Oberes Bedienfeld): Upper control module
	SG-SW-R headlight ECU right
Engine	Power electronics rear axle
	SG-LE Power electronics



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Steering

Beskrivelse

LRE steering wheel electronics