

6115106

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565019



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model Y	Motoreffekt	158 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EJ25072	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	XP7YGCEK8RB475855	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	31931	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2024
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	06.08.2024
		Frist for neste EU kontroll	05.08.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6115106

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Serviceokumentasjon mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
101.1	Bagasjeromstildekning	Skade:	Hattehyll

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.13		* sår på felg venstre bak	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
69.11	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
86.23	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	
86.24		Lakkriper:	
86.36		* misfargede lister, se bilder	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6115106

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	59 - Tilhengerkontakt	✓
Generell informasjon		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
4 - Service/ Dokum.	R	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
		64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
Bremser		Hjul, dekk, felg	
5 - Bremsbelegg	✓	65 - Dekk	✓
6 - Bremseskiver	O	66 - Felg	O
8 - Parkeringsbrems	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
9 - Bremsvirkning	✓	68 - Hjullager	✓
12 - Bremsørør	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	O
13 - Bremseslanger	✓	70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	Styring	
15 - Brems pedal	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
Lys og signaler		72 - Styresnekke, tannstang	O
17 - Lys	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓	74 - Styreservo	✓
19 - Refleks	✓	Hjuloppheng	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	75 - Støtdempere	✓
21 - Varsellamper	✓	76 - Stabilisator	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
e-Diagnose		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
23 - Full systemskann	O	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Motor		80 - Travers	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Karosseri	
Drivverk		81 - Frontrute	R
42 - Drivaksler	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
Elektriske anlegg		83 - Dør-/panseråpner	✓
44 - Instrument belysning	✓	84 - Lås	✓
45 - Instrumenter	✓	85 - Takluke/Panoramatak	✓
46 - Radio / Multimedia	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	O
47 - Elektrisk vindusheis	✓	87 - Utvendig speil	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	88 - Underside	✓
49 - Kupevifte	✓	90 - Tilhengerfeste	O
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		
54 - Setevarmer	✓		



6115106

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6115106

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	25,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	25,30 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,10 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	140,00
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6115106

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6115106

Bilder og vedlegg

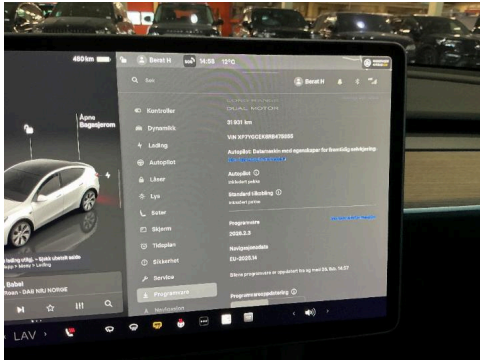

1. Generelt

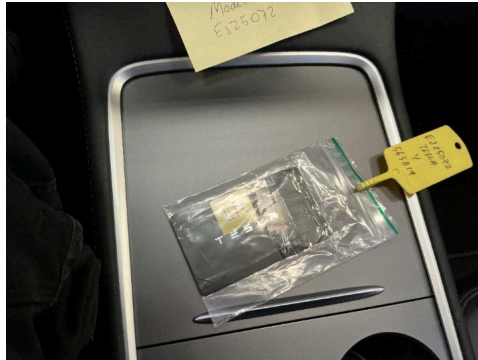

2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt

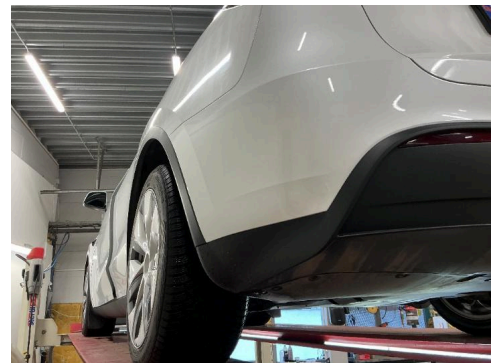

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6115106

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt

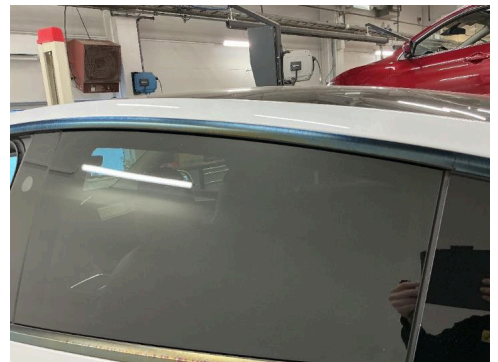

24. Generelt



6115106

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

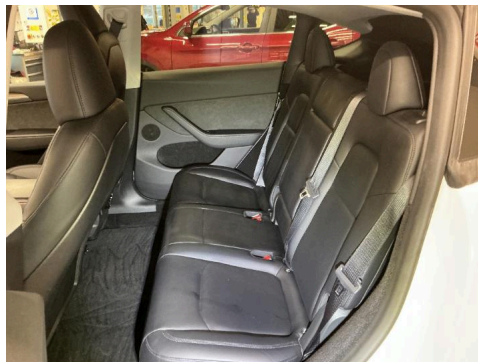

35. Generelt



36. Generelt



6115106


Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt

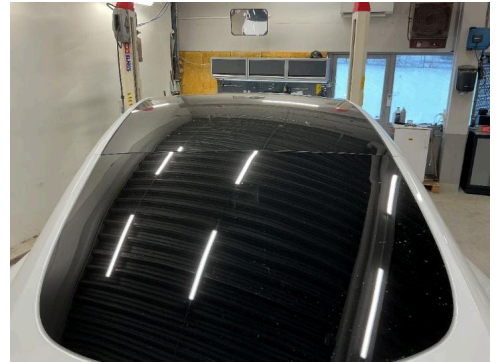

39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6115106


Bilder og vedlegg




46. Generelt




47. Generelt

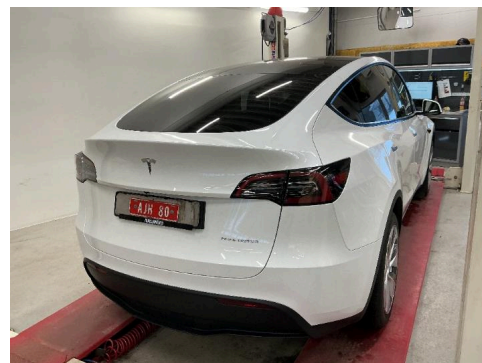

48. Generelt

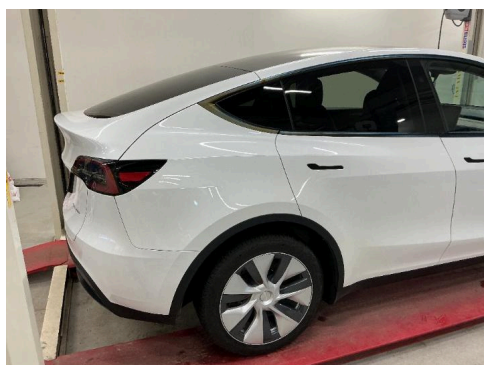

49. Generelt

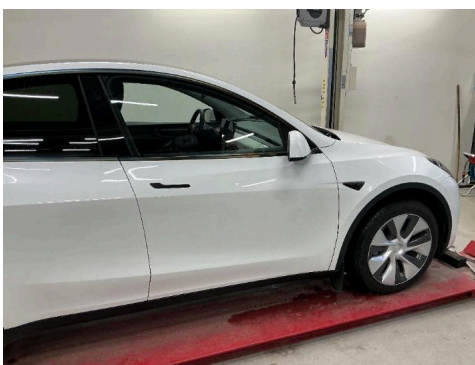

50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



6115106

Bilder og vedlegg



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt




61. Generelt




62. Bagasjeromstildekning



63. Bagasjeromstildekning

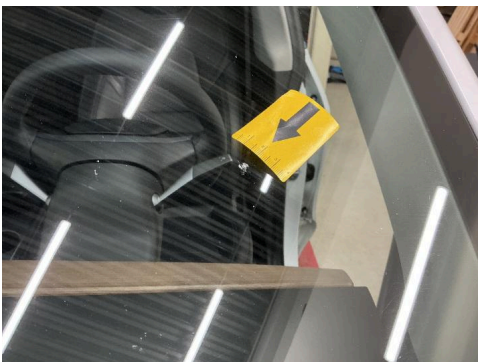

64. Frontrute

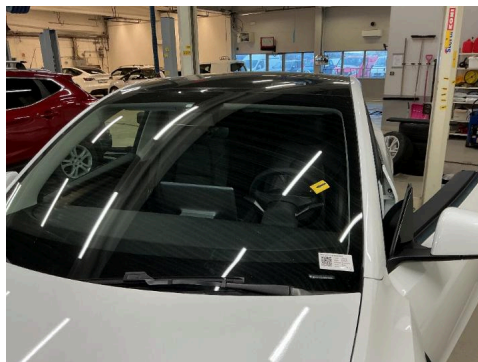

R 65. Frontrute



66. Karosseri generelt

R



6115106

Bilder og vedlegg



67. Karosseri generelt

R



68. Karosseri generelt



69. Karosseri generelt

R




70. Karosseri generelt

R




71. Karosseri generelt

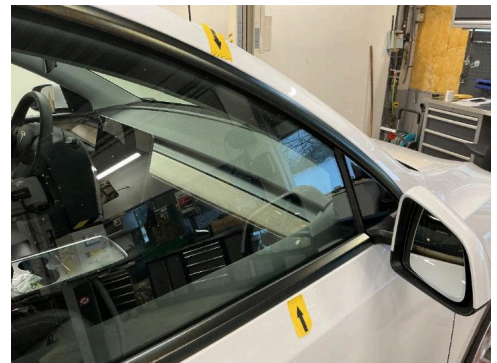

72. Karosseri generelt

R

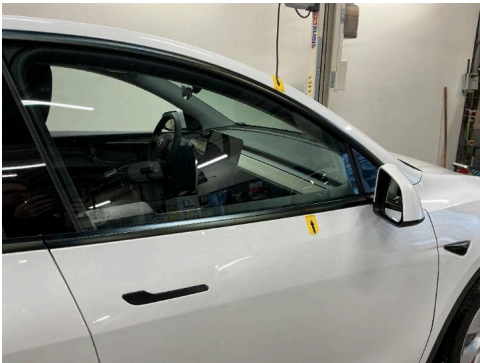

73. Karosseri generelt

R