



5869790

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	537880		



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	C-ZERO	Motoreffekt	35 kW
Type	1	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL91683	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF71NZKYZFU901817	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	74261	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2016
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	24.05.2016
		Frist for neste EU kontroll	13.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5869790

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt - kan ikke kjøres uten booster tilkoblet	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilhøkk(er) mangler	
3.8		Nøkkel(er) skadet 1 stk	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
7.4	Bremsetromler	Demonter tromler for nærmere kontroll:	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen varme fra varmeapparat	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Dårlig viskerblad:	Foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
65.8	Dekk	Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekk	Høyre bak
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm, Tak, Høyre fordør, Panser, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.14		Lakkslipp/flassing	Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	



5869790

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.33	Lakk / karosseri utvendig	Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

defekt 12V batteri



5869790

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **O**7 - Bremsetromler **R**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæsknivå **✓**11 - Bremsvæskens kokepunkt **✓**12 - Bremserør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Brems pedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓**18 - Markeringslys/-lykter **✓****Lys og signaler**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**35 - Motorfester **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**41 - Differensial **✓**42 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **O**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**61 - Ladekontakt elbil/hybrid **✓**62 - Ladekabel elbil/hybrid **✓**63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid **✓**64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **R****Hjul, dekk, felg**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓**70 - Hjul kapsler/navkopper **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓**



5869790

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør







91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5869790


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	15,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	17,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	17,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
6.5		Bremseskivetykkelse VB	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
6.6		Bremseskivetykkelse HB	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

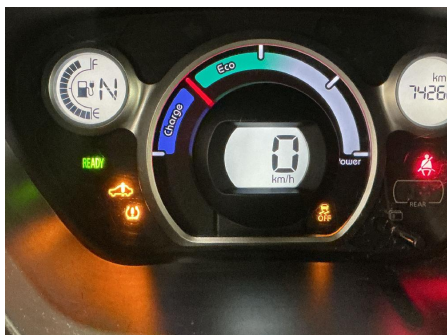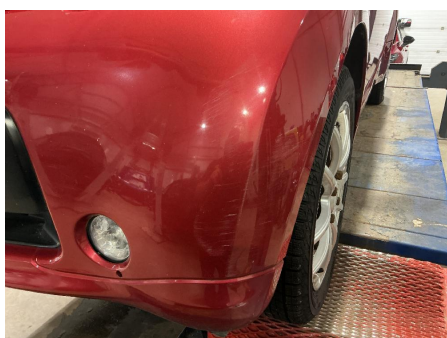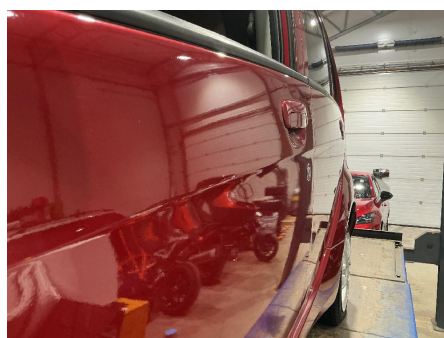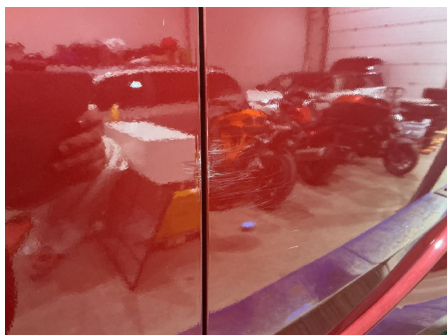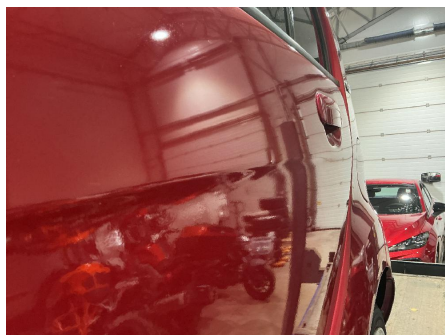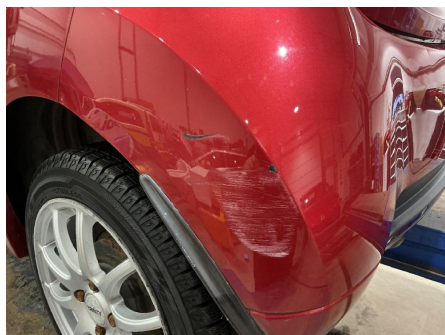Bilder og vedlegg**1. Varsellamper utvidet****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



5869790

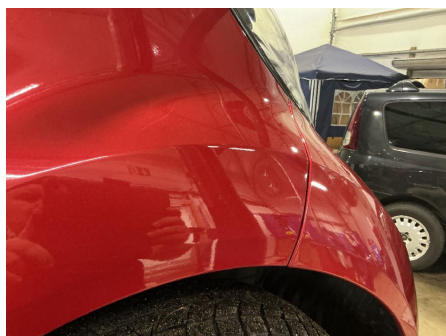


13. Lakk / karosseri utvendig




14. Lakk / karosseri utvendig




15. Lakk / karosseri utvendig

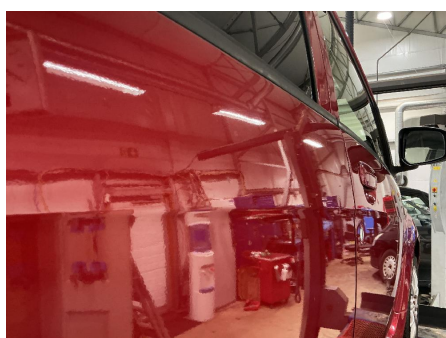

16. Lakk / karosseri utvendig

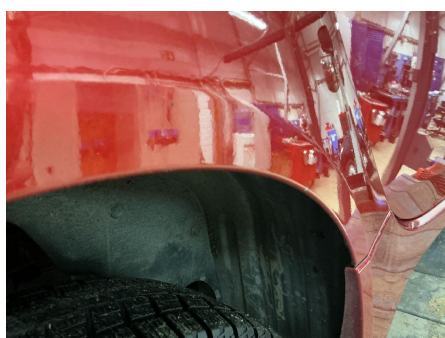

17. Lakk / karosseri utvendig

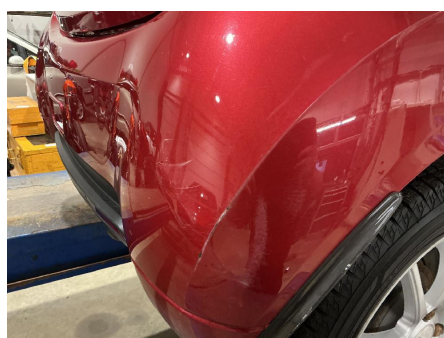


18. Lakk / karosseri utvendig




19. Dekk



20. Felg

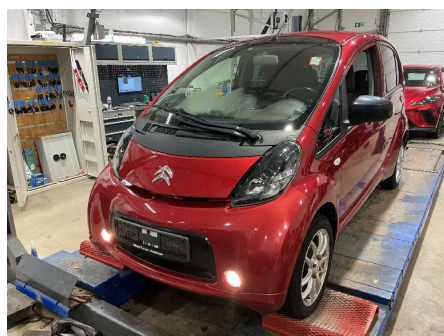

21. Generelt

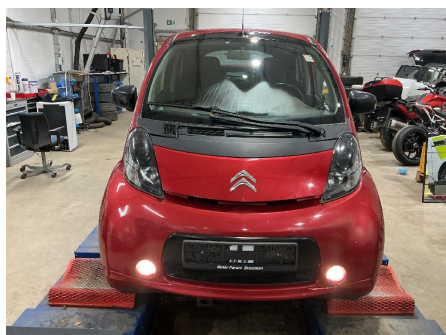

22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt



5869790

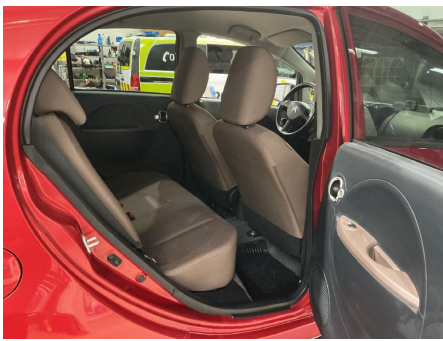

25. Generelt

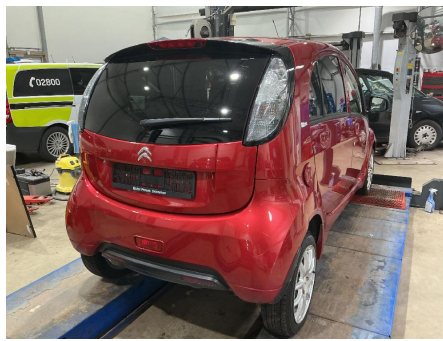


26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt

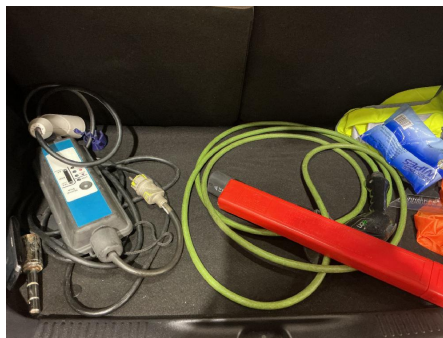

29. Generelt

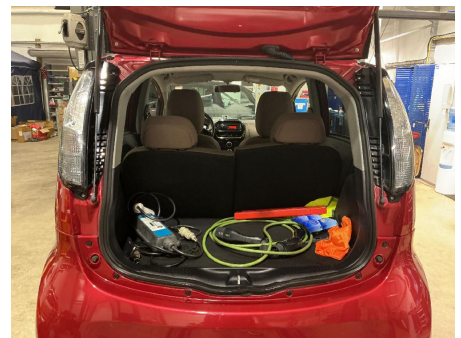

30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt

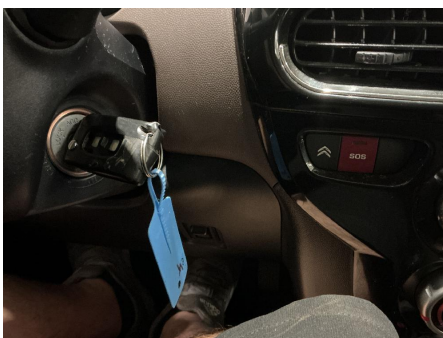

34. Generelt

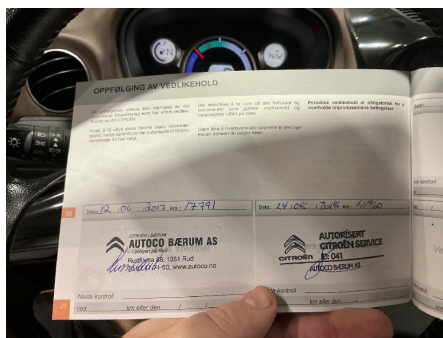

35. Generelt




36. Generelt




5869790



37. Generelt

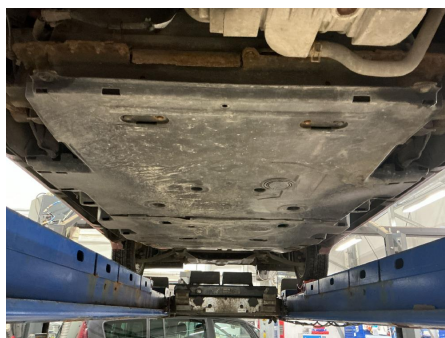

38. Generelt

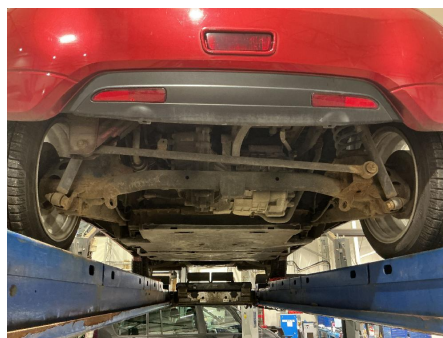

39. Generelt



5869790

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EL91683	VF71NZKYZFU901817
Årsmodell	Merke/Modell
10-	C-Zero Elektro
Motorkode	Km
Y4F1	74 261

Utført med feil (42)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Automatic air conditioning	U1073	CAN bus — Communication disturbed
	U1100	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U1108	CAN bus connection to instrument cluster — Status information from instrument cluster implausible
	U1109	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U111C	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Communication disturbed
Central switching unit	C1911	Tire pressure sensor 1 — disturbed signal
	C1921	Tyre pressure sensor 2 — disturbed signal
	C1922	Tyre pressure sensor 2 — High pressure drop
	C1931	Tyre pressure sensor 3 — disturbed signal
	C1941	Tyre pressure sensor 4 — disturbed signal
	U1073	CAN bus — Communication disturbed
	U1100	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
	U1101	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
	U1102	CAN bus connection to electronic stability control (ESC) — Time limit for data transmission reached
	U1108	CAN bus connection to instrument cluster — Status information from instrument cluster implausible
	U1111	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
Check of control of electric vehicles	C2006	Vehicle electrical system battery — Voltage too low
	P0560	System voltage — Voltage/current supply faulty
	P0562	System voltage — Voltage too low
	P0A78	Power inverter of electric drive motor A — Function faulty.
	P1A16	Balancing condensor — Discharging time too long
	P1AF2	Condensor of electric drive motor ECU — Function faulty.
	P1AF4	Electric traction battery ECU — Faulty power supply
	U1113	Trouble codes — Trouble code without meaning.
	U1160	CAN bus/data cable between electric drive motor ECU and drivetrain ECU — Communication disturbed
	U1900	CAN bus connection to electric drive motor ECU — Received invalid data
	U1901	CAN bus connection to high-voltage battery module ECU — Received invalid data



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Electr. power steering	U1100	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U1108	CAN bus connection to instrument cluster — Status information from instrument cluster implausible
	U1109	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Electric motor	P0562	System voltage — Voltage too low
	P0A78	Power inverter of electric drive motor A — Function faulty.
	P1B18	Drivetrain ECU — Function faulty.
Instrument cluster	U1073	CAN bus — Communication disturbed
	U1100	Electric drive motor ECU — Response time exceeded
	U1109	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U1116	CAN communication keyless go — Missing CAN bus information!
TCS/ESP	U1073	CAN bus — Communication disturbed
Traction battery	P1A4C	Electric traction battery ECU — Reference voltage faulty
	P1A4D	Drivetrain ECU — Reference voltage faulty
	P1AA7	Drivetrain ECU — Function faulty.

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	Steeringangle
Engine	Electric drive battery module 1
	Electric drive battery module 10
	Electric drive battery module 11
	Electric drive battery module 2
	Electric drive battery module 3
	Electric drive battery module 4
	Electric drive battery module 5
	Electric drive battery module 7
	Electric drive battery module 8
	Electric drive battery module 9